



- REALITES
- 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A  
LYCEE LA PROVIDENCE (non  
communiqués)  
35400 ST MALO
- N° de dossier : 1064609
- Date de réalisation :

Résultat du repérage						
Détail en page 6						
Etat :	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre :	20	0	0	0	0	0



**VOUS AVEZ DES MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :**

**OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :**

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement sous...

N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3ans

**Recommandations réglementaires :**

EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

AC1: Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.

AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## PRE-RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-269 du 3 juin 2011 modifiant le code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâti ainsi que le décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017  
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

**Important :** Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

### SYNTHESE DES CONCLUSIONS GENERALES DU REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (RESULTATS DETAILLES AU PARAGRAPHE 4)

## PRESENCE

Pièces non visitées : voir au paragraphe 3

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage.


CE RAPPORT NE PEUT ETRE REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE ET AVEC L'AUTORISATION D'ADX GROUPE

	<p><b>Christophe SAMYN</b> <b>ALLODIAGNOSTIC BRETAGNE</b> <b>06 10 90 68 17</b></p>	<p><b>Certification n° Certification</b> <b>n° CPDI4587</b> Décernée par : <b>ICERT</b> Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur !</p>
	<p>2, rue des Charmilles 35510 Cesson-Sévigné Tél : 09 70 69 01 47 - Fax : 02 99 32 11 54 SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 &amp; 3912431104</p>	

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par **I.Cert**. N° de certification **CPDI4587** délivré le **20/10/2017** et expirant le **19/10/2022**.

Edité à **Cesson-Sévigné**, le **19/02/2019**

Par : **Christophe SAMYN**

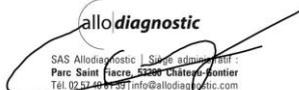

allo|diagnostic  
SAS Alldiagnostic | Siège administratif  
Parc Saint-Fiacre - 55000 Cesson-Sévigné  
Tél. 02 99 32 11 54 | info@alldiagnostic.com  
RCS 505037044

## SOMMAIRE

1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ? .....	4
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS .....	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS.....	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE.....	6
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	15
6. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES .....	17
7. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	61
8. RAPPORTS D'ANALYSES .....	73
9. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION .....	85

## 1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?

<b>Propriétaire</b>	REALITES 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO	<b>Diagnostiqueur</b>	Christophe SAMYN I.Cert
<b>Donneur d'ordre</b>	REALITES 35000 RENNES	Certifié par	CPDI4587
<b>Accompagnateur</b>	Sur place avec autre personne	N° de certification	20/10/2017
<b>Expertise demandée</b>	28/01/2019	Date de la certification	
<b>Visite effectuée le</b>	11/02/2019	<b>Assurance</b>	AXA N° de police 3912280604
		Date de validité	01/01/2020
		<b>Laboratoire d'analyse</b> (le cas échéant)	Voir chapitre 9 RAPPORTS D'ANALYSES

## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

<b>Adresse du bien :</b>	27 RUE DE TOULOUSE-BAT A LYCEE LA PROVIDENCE (non communiqués) 35400 ST MALO	<b>Numéro de mission :</b>	1064609
<b>Références cadastrales :</b>	Section cadastrale non communiquées,	<b>Référence client :</b>	NC
<b>Numéro de lot :</b>	Lot numéro non communiqués,	<b>Visite effectuée le :</b>	11/02/2019

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Les fourreaux de passage de murs ou de dalles sont des éléments de la construction solidaire des dalles de plancher ou des parois; ils sont la plupart du temps non visibles ou inaccessibles ce qui les rend non évaluables sans des travaux destruction. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.  
Les locaux sont encore en activité et occupés par du personnel, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.  
Aucune des portes coupe-feu n'a fait l'objet de prélèvement afin de ne pas compromettre leur résistance.

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

#### 3.1 Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

<b>Bâtiment A RDC :</b>	Entrée, CPE, Couloir 1, Infirmerie, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Salle d'eau 1, Salle d'eau 2, Salle des conseils, Permanence, Bagagerie, Bureau, Entrée vie scolaire, Cage d'escalier 1, CDI, Entrée BTS, A 1, Cage d'escalier 2
<b>Bâtiment A 1ER :</b>	Couloir 2, A 11, A 12, A 12 local, A 13, A 14, A 15, A 16, A 17/18, Sanitaires 2, WC 1, WC 2, A 19, A 19 TER
<b>Bâtiment A 2EME :</b>	Dégagement 1, Dégagement 2, Couloir 3, Dégagement 3, Dégagement 4, A 21, A 22, A 23, A 24, A 25, A 26, A 27, A 28, Sanitaires 3, WC 3, WC 4, WC 5, Sanitaires 4, WC 6, WC 7, WC 8
<b>Bâtiment A 3EME :</b>	Dégagement 5, Couloir 4, A 31, Bureau 2, Couloir 5, WC 9, A 32, A 33, A 34, Dégagement 6, A 35, Bureau 3, Debarras, A 37, A 36/1, A 36/2
<b>Bâtiment A 4EME :</b>	Cage d'escalier 3, Couloir 6, Sanitaires 5, WC 10, A 41, A 41-42, A 42, WC 11, Bureau 4, Bureau 5, Cafétéria, A 43, Local cafétéria, Cage d'escalier 4
<b>Bâtiment A Combles :</b>	Comble
<b>Bâtiment A SOUS-SOL :</b>	Cage d'escalier, Dégagement 1, Dégagement 2, Local cuve, Réserve 1, Salle DS, Réserve 3, Dégagement 3, Placard sous escalier, Pièce 1
<b>Extérieur :</b>	Façade

#### 3.2 Descriptif des travaux :

**Réhabilitation lourde du bâtiment  
transformation lycée en logement.**

**Important :**  
Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

#### 3.3 Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Bâtiment A SOUS-SOL - Réserve 2	Toutes	Absence de clef
Extérieur - Toiture	Toutes	Hauteur trop importante (>3m)

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations complémentaires doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

## 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE


Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.


Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des Matériaux Contenant de l'Amiante**


Etage	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé
Bâtiment A 1ER	Bâtiment A 1ER - A 12	Sol sous parquet flottant	Colle bitumineuse + ragréage
	Bâtiment A 1ER - A 12	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 1ER - A 13	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 1ER - A 14	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 1ER - A 16	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 1ER - A 17/18	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
Bâtiment A 2EME	Bâtiment A 2EME - A 22	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 2EME - A 23	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 2EME - A 24	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 2EME - A 25	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 2EME - A 26	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 2EME - A 27	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
Bâtiment A 3EME	Bâtiment A 3EME - A 31	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 3EME - Bureau 2	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 3EME - A 32	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 3EME - A 33	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 3EME - A 34	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 3EME - A 35	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 3EME - Bureau 3	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture
	Bâtiment A 3EME - Debarras	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture

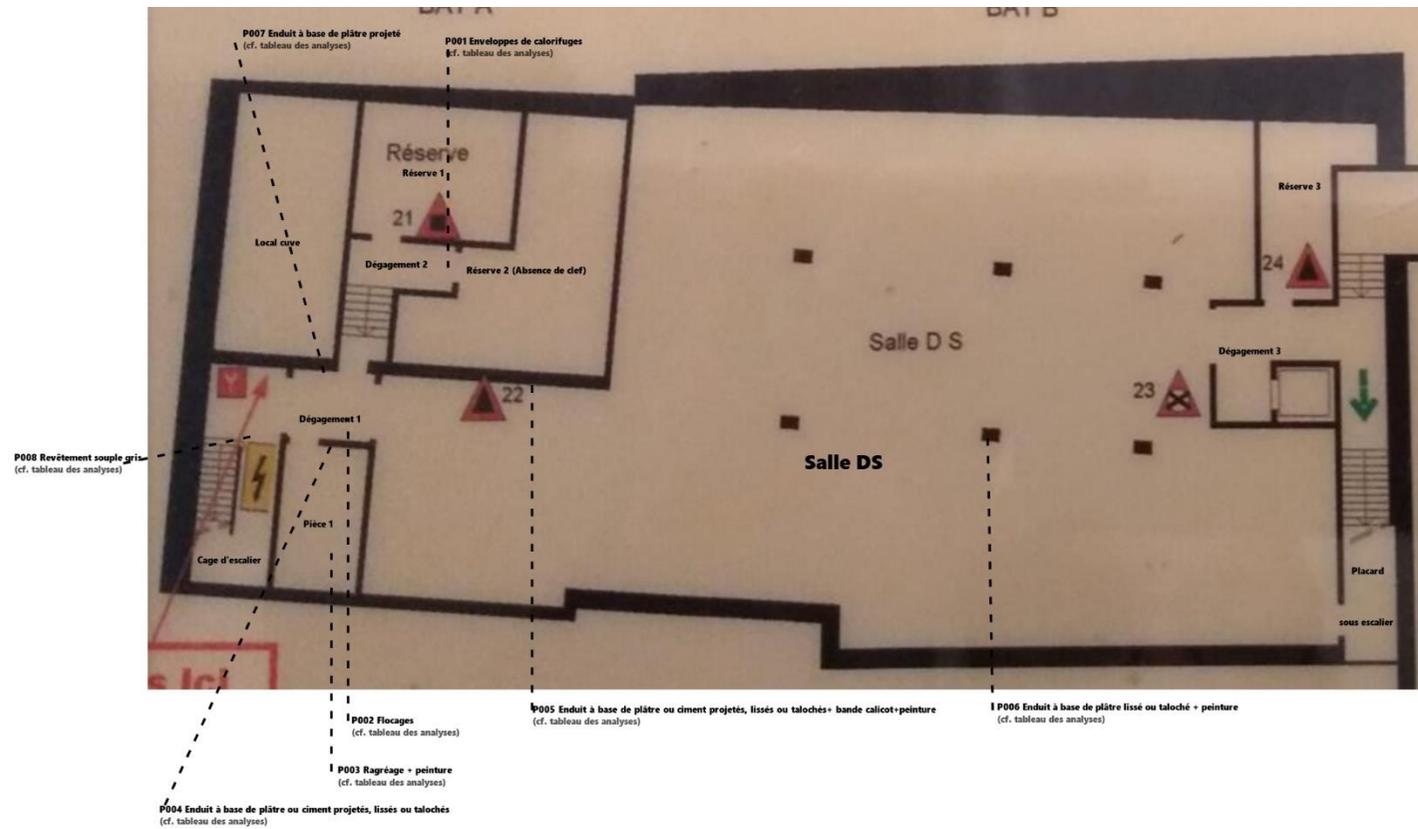


SOUS-SOL

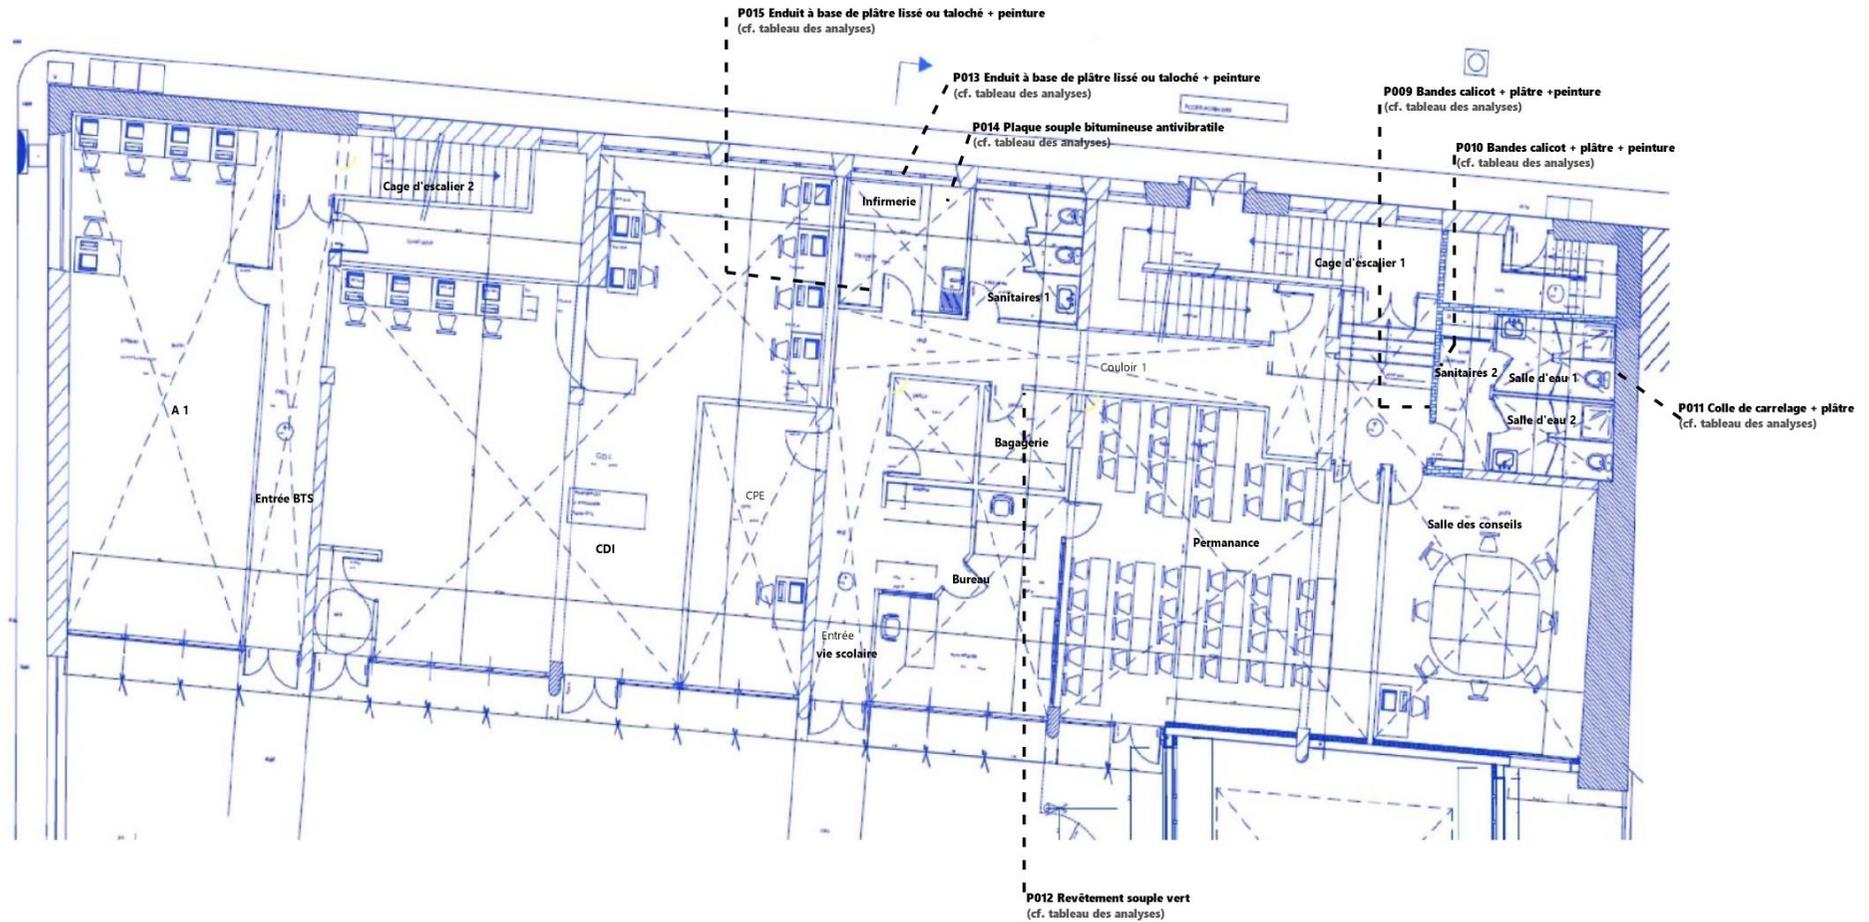


BAT-A-RDC

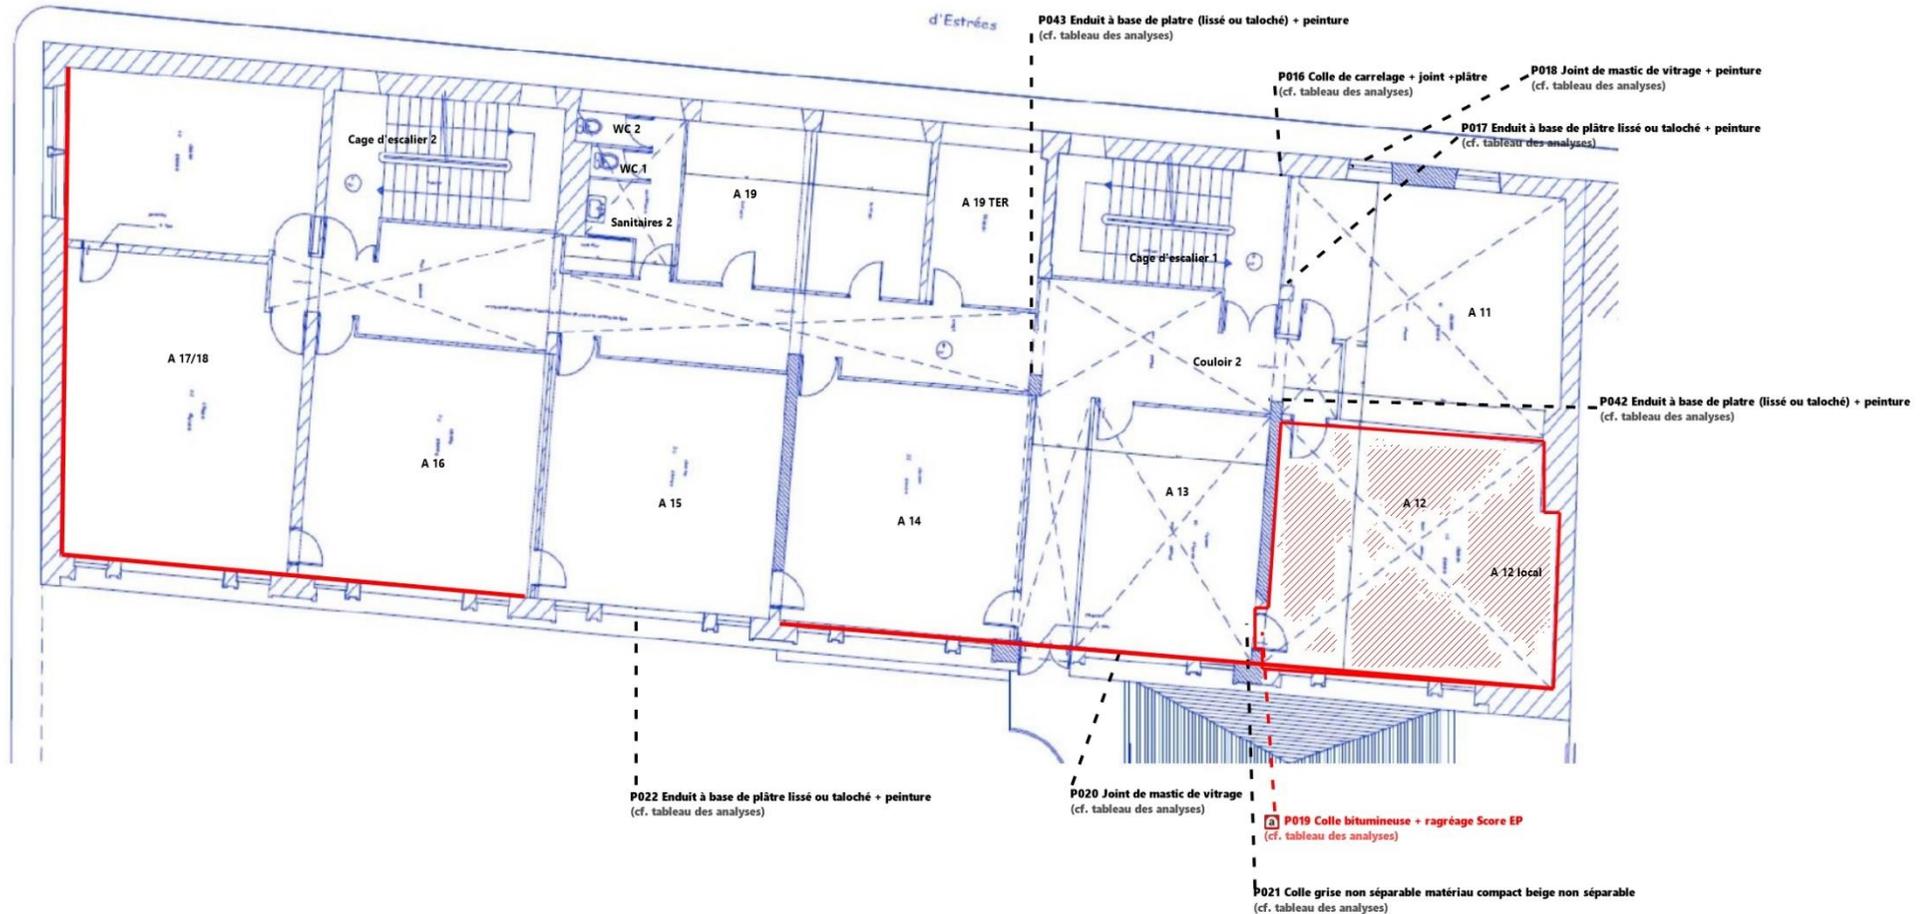


BAT-A-R+1

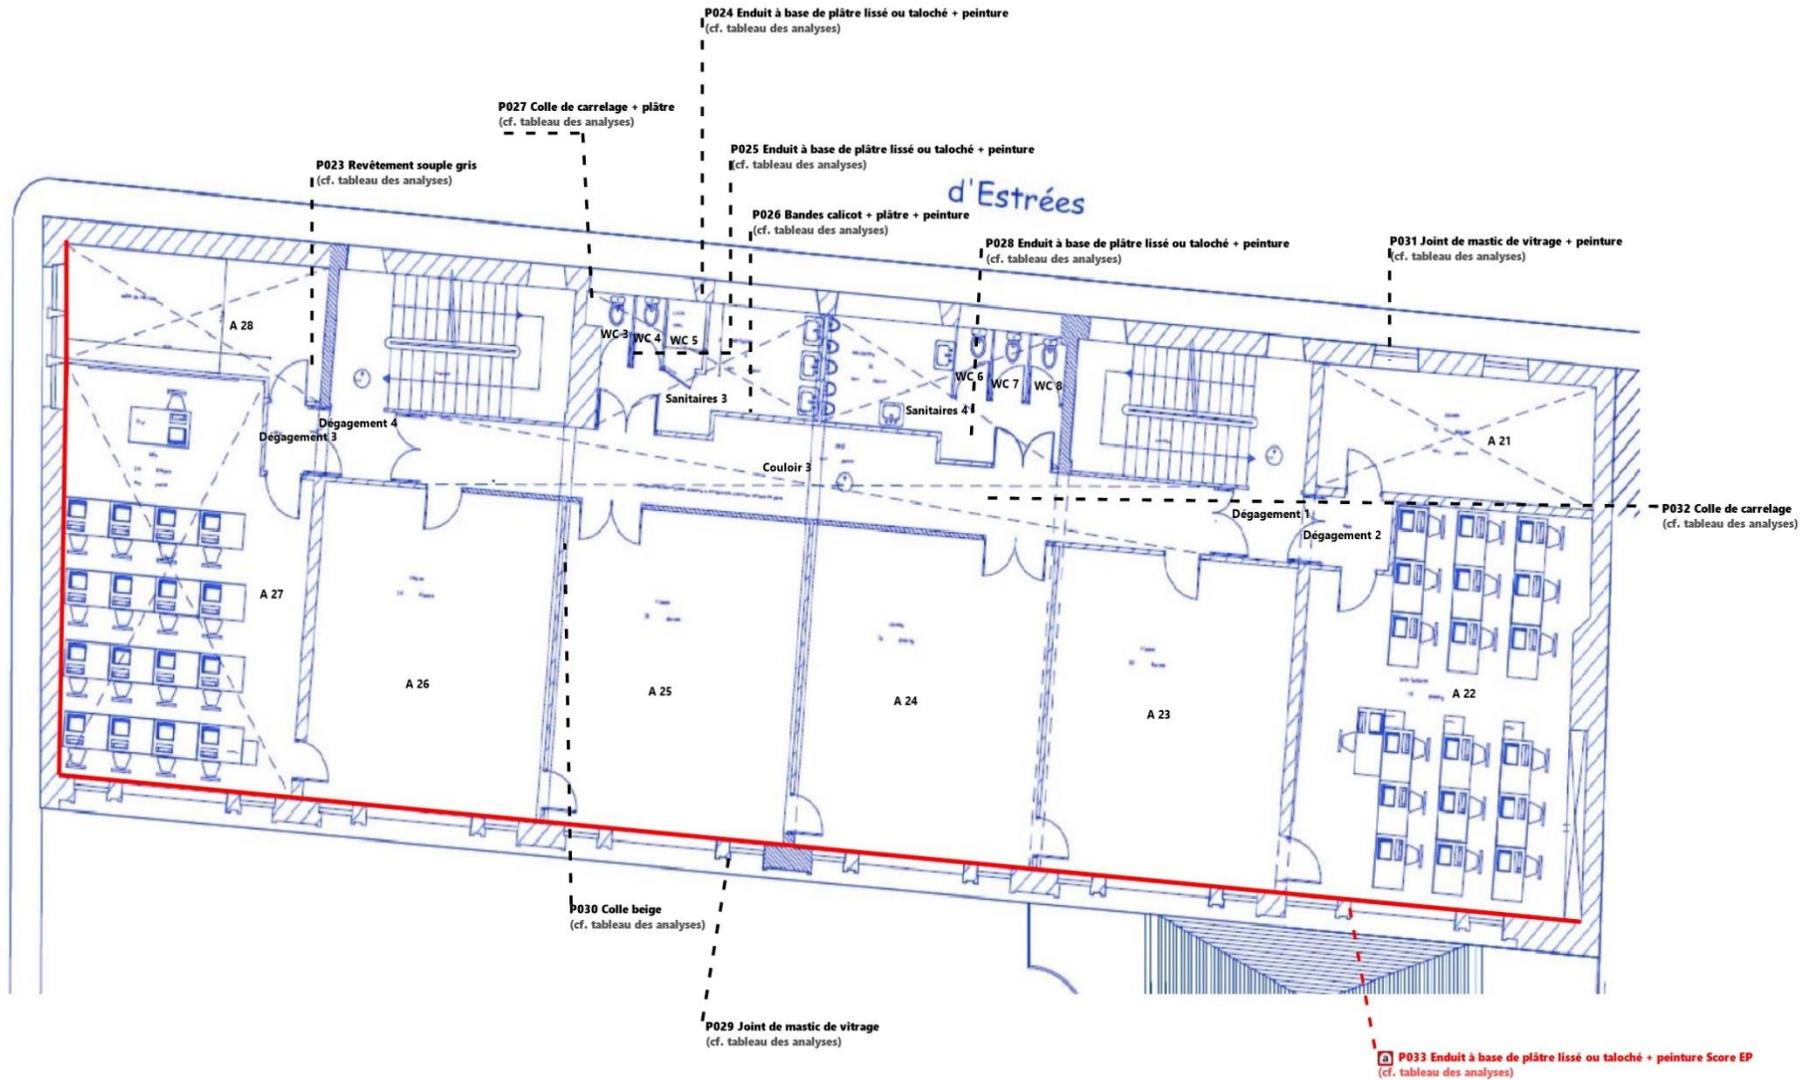

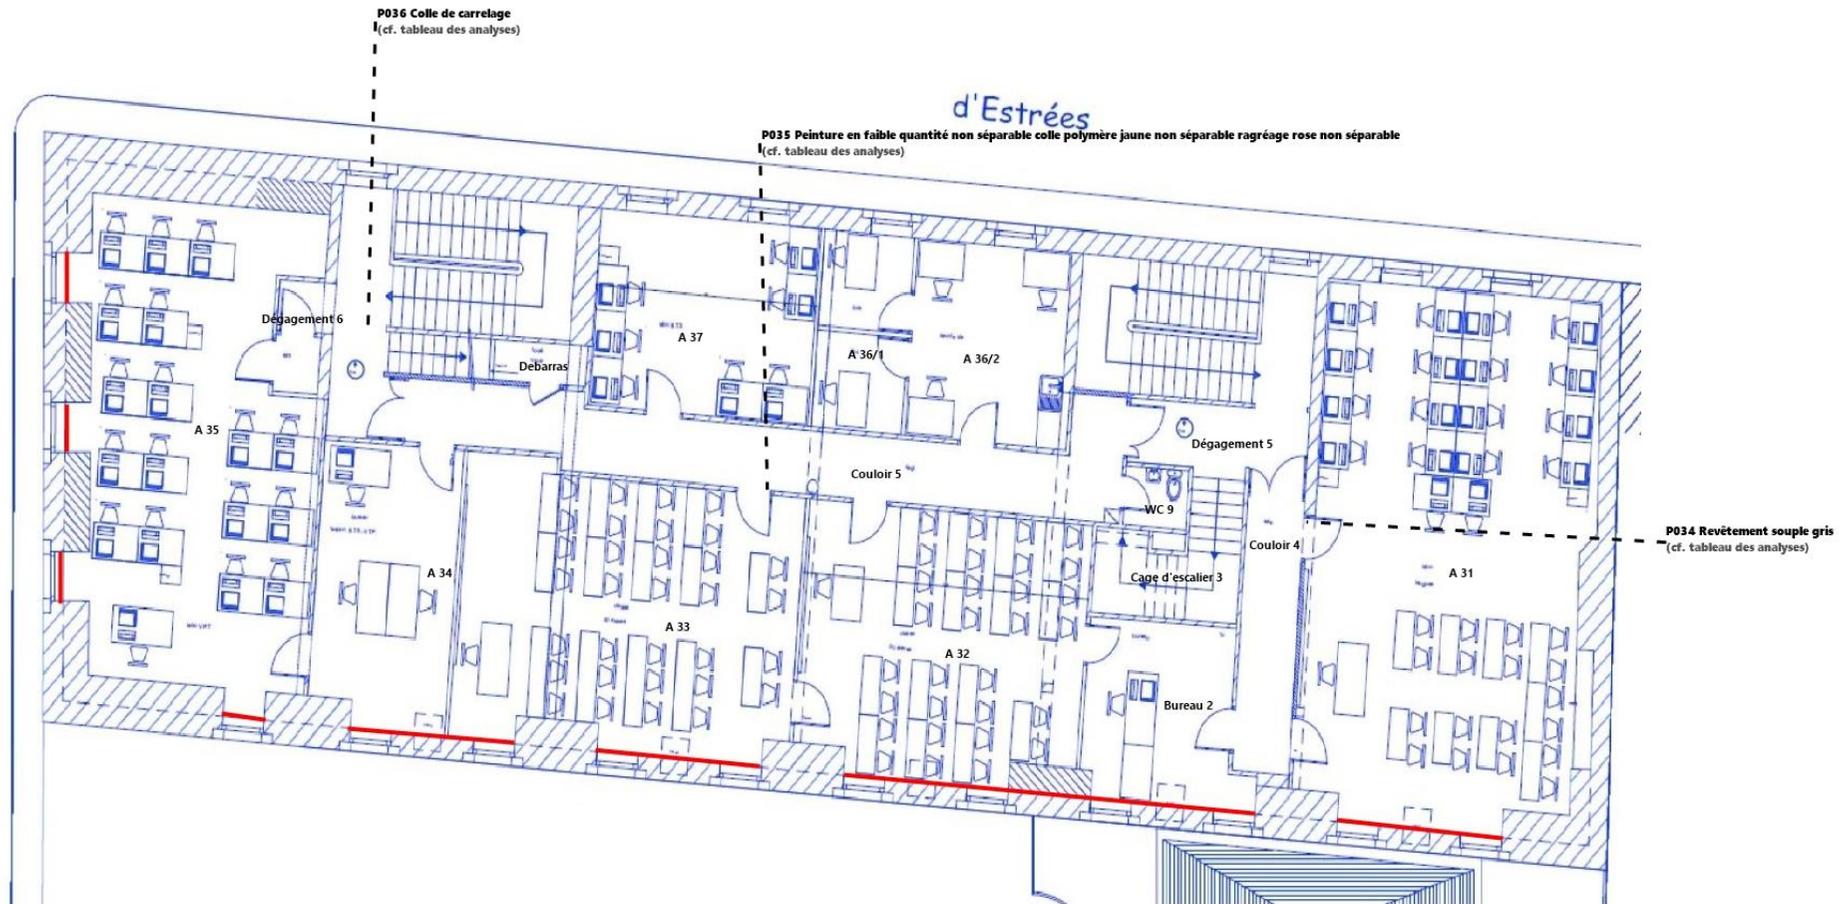

BAT-A-R+3

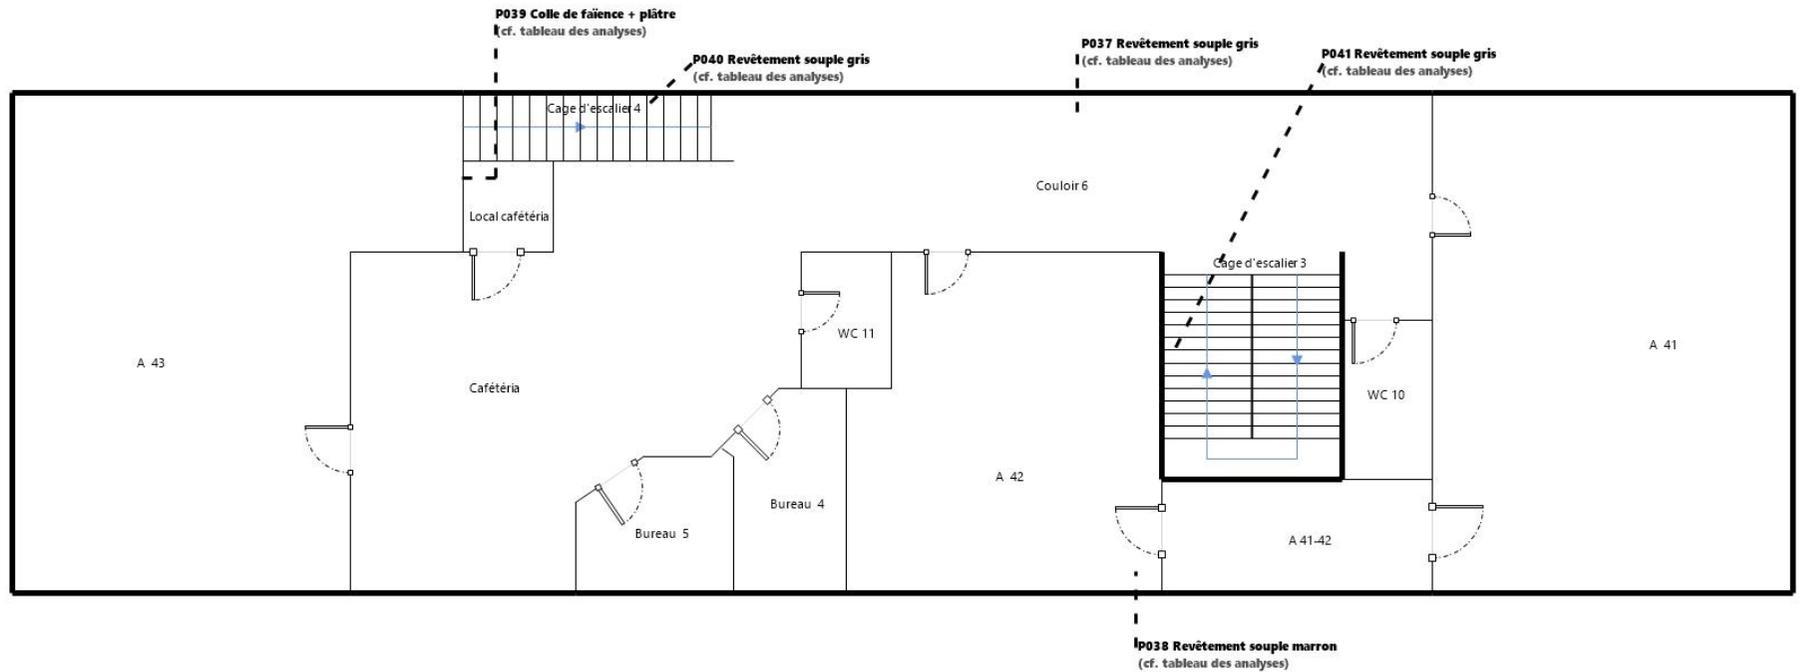

**BAT-A-R+4**

**Tableau des analyses effectuées:**

Prélèvement	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 Description: Enveloppes de calorifuges	- Matériau en liège marron en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO002 Description: Flocages	- Matériau cotonneux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO003 Description: Ragréage + peinture	- Ragréage gris en vrac + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	- Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+ bande calicot+peinture	- Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO005 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	- Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPSO006 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	Identifiant: ZPSO007 Description: Revêtement souple gris	- Revêtement souple gris : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008-2		- Matériau souple gris : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008-3		- Colle polymère jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008-4		- Ragréage rose non séparable + ragréage gris non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO008 Description: Bandes calicot + plâtre +peinture	- Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO009 Description: Bandes calicot + plâtre + peinture	- Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO010 Description: Colle de carrelage + plâtre	- Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable + ruban adhésif gris non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPSO011 Description: Revêtement souple vert	- Revêtement souple vert : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012-2		- Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012-3		- Colle grise : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	Identifiant: ZPSO012 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	- Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	Identifiant: ZPSO013 Description: Plaque souple bitumineuse antivibratile	- Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO014 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	- Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	Identifiant: ZPSO015 Description: Colle de carrelage + joint +plâtre	- Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant gris non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	Identifiant: ZPSO016 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	- Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPSO017 Description: Joint de mastic de vitrage + peinture	- Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	Identifiant: ZPSO018 Description: Colle bitumineuse + ragréage	- Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P020	Identifiant: ZPSO019 Description: Joint de mastic de vitrage	- Matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	Identifiant: ZPSO020 Description: Colle grise non séparable matériau compact beige non séparable	- Colle grise non séparable + matériau compact beige non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021-2		- Joint cassant gris + peinture : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	Identifiant: ZPSO021 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	- Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPSO022 Description: Revêtement souple gris	- Revêtement souple gris : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023-2		- Colle polymère jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023-3		- Ragréage rose : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	Identifiant: ZPSO012 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	- Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPSO023 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	- Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	Identifiant: ZPSO009 Description: Bandes calicot + plâtre + peinture	- Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPSO010 Description: Colle de carrelage + plâtre	- Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO014 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	- Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO019 Description: Joint de mastic de vitrage	- Matériau compact beige non séparable + matériau souple blanc + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	Identifiant: ZPSO015 Description: Colle beige	- Colle beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030-2		- Couche plâtreuse blanche : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Joint de mastic de vitrage + peinture	- Matériau compact beige + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	Identifiant: ZPSO024 Description: Colle de carrelage	- Colle grise hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	Identifiant: ZPSO021 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	- Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable : Présence d'amiante	Présence d'amiante

P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Revêtement souple gris	- Revêtement souple gris : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034-2		- Revêtement souple gris avec couche fibreuse : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034-3		- Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	- Peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035-2		- Peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035-3		- Revêtement souple gris avec couche fibreuse : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Colle grise en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Revêtement souple gris	- Revêtement souple gris : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037-2		- Colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Revêtement souple marron	- Revêtement souple marron : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038-2		- Colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Colle de faïence + plâtre	- Colle beige non séparable + peinture avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Revêtement souple gris	- Revêtement souple gris : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040-2		- Colle polymère jaune + ragréage gris hétérogène non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Revêtement souple gris	- Revêtement souple gris : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041-2		- Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre (lissé ou taloché) + peinture	- Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre (lissé ou taloché) + peinture	- Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté t qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



### MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

**Important :** Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

#### FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
- N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
- N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois  
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

#### AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
- AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
- AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

### Écart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Les résultats du laboratoire n'ayant pas permis de valider certaines Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages listées au paragraphe « CONCLUSION », l'ensemble de la (les) ZPSO concernée(s) est (sont) déclarée(s) contenir de l'amiante dans l'attente d'investigations complémentaires. En application de la norme NFX 46-020 qui prévoit qu'en cas d'incohérence, l'opérateur de repérage doit réévaluer ses hypothèses. Il peut notamment être amené à retourner sur site pour définir de nouvelles zones présentant des similitudes d'ouvrage. Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

Les fourreaux de passage de murs ou de dalles sont des éléments de la construction solidaire des dalles de plancher ou des parois; ils sont la plupart du temps non visibles ou inaccessibles ce qui les rend non évaluables sans des travaux destruction. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

Les locaux sont encore en activité et occupés par du personnel, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobilier		X	
Les équipements et installations étaient en service	X		
Les équipements et installations étaient alimentés	X		
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 6. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO017 : Joint de mastic de vitrage					Niveau : Bâtiment A 1ER, Bâtiment A RDC, Bâtiment A 2EME, Bâtiment A 3EME		
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures					Pièces : A 11, Infirmerie, Sanitaires 1, Cage d'escalier 1, A 1, Cage d'escalier 2, A 17/18, Sanitaires 2, A 19, A 19 TER, A 21, A 28, Sanitaires 3, Sanitaires 4, A 31, A 35, A 37, A 36/1, A 36/2		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 11	1	Fenêtres côté rue d'estrées	Joint de mastic de vitrage + peinture	Oui Bâtiment A 1ER - A 11 : Fenêtres côté rue d'estrées	absent	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable : Absence d'amiante	
Infirmerie	2	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
Sanitaires 1	3	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
Cage d'escalier 1	4	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
A 1	5	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
Cage d'escalier 2	6	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
A 11	7	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Oui Bâtiment A 1ER - A 11 : Fenêtres côté rue d'estrées	absent	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable : Absence d'amiante	

A 17/18	8	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
Sanitaires 2	9	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
A 19	10	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
A 19 TER	11	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
A 21	12	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Oui Bâtiment A 2EME - A 21 : fenêtres	absent	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact beige + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	
A 28	13	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
Sanitaires 3	14	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
Sanitaires 4	15	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
A 31	16	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
A 35	17	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031

A 37	18	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
A 36/1	19	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031
A 36/2	20	fenêtres	Joint de mastic de vitrage + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P031	absent	<u>Analyse:</u> P018, P031	Idem photo : P018; P031

ZPSO019 : Joint de mastic de vitrage					Niveau : Bâtiment A 1ER, Bâtiment A 2EME		
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures					Pièces : A 13, A 12, A 14, A 15, A 16, A 17/18, A 22, A 23, A 24, A 25, A 26, A 27		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 13	1	Fenêtres côté cour	Joint de mastic de vitrage	Oui Bâtiment A 1ER - A 13 : Fenêtres côté cour	absent	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	
A 12	2	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P020, P029	absent	<u>Analyse:</u> P020, P029	Idem photo : P020; P029
A 14	3	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P020, P029	absent	<u>Analyse:</u> P020, P029	Idem photo : P020; P029
A 15	4	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P020, P029	absent	<u>Analyse:</u> P020, P029	Idem photo : P020; P029
A 16	5	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P020, P029	absent	<u>Analyse:</u> P020, P029	Idem photo : P020; P029
A 17/18	6	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P020, P029	absent	<u>Analyse:</u> P020, P029	Idem photo : P020; P029
A 22	7	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P020, P029	absent	<u>Analyse:</u> P020, P029	Idem photo : P020; P029
A 23	8	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P020, P029	absent	<u>Analyse:</u> P020, P029	Idem photo : P020; P029

A 24	9	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P020, P029	absent	<u>Analyse:</u> P020, P029	Idem photo : P020; P029
A 25	10	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Oui Bâtiment A 2EME - A 25 : Fenêtres	absent	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact beige non séparable + matériau souple blanc + peinture non séparable : Absence d'amiante	
A 26	11	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P020, P029	absent	<u>Analyse:</u> P020, P029	Idem photo : P020; P029
A 27	12	Fenêtres	Joint de mastic de vitrage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P020, P029	absent	<u>Analyse:</u> P020, P029	Idem photo : P020; P029

### 3 - Parois verticales intérieures

ZPSO004 : Enduit à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés					Niveau : Bâtiment A SOUS-SOL		
3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)					Pièces : Pièce 1, Cage d'escalier, Dégagement 1, Salle DS, Dégagement 3		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 1	1	cloisons	Enduit à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Oui Bâtiment A SOUS-SOL - Pièce 1 : cloisons	absent	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	2	Cloisons	Enduit à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+ bande calicot+peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P005	absent	<u>Analyse:</u> P004, P005	Idem photo : P005
Dégagement 1	3	Cloisons	Enduit à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+ bande calicot+peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P005	absent	<u>Analyse:</u> P004, P005	Idem photo : P005
Salle DS	4	Cloisons	Enduit à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+ bande calicot+peinture	Oui Bâtiment A SOUS-SOL - Salle DS : Cloisons	absent	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	
Dégagement 3	5	Cloisons	Enduit à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+ bande calicot+peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P005	absent	<u>Analyse:</u> P004, P005	Idem photo : P005

**ZPSO005 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché** **Niveau : Bâtiment A SOUS-SOL**

**3 - Parois verticales intérieures - Poteaux** **Pièces : Salle DS**

Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle DS	1	poteaux de structure rond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Oui Bâtiment A SOUS-SOL - Salle DS : poteaux de structure rond	absent	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	

**ZPSO006 : Enduit à base de plâtre projeté** **Niveau : Bâtiment A SOUS-SOL**

**3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés** **Pièces : Cage d'escalier; Bâtiment A SOUS-SOL - Dégagement 1**

Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier; Bâtiment A SOUS-SOL - Dégagement 1	1	Porteur	Enduit à base de plâtre projeté	Oui Bâtiment A SOUS-SOL - Dégagement 1 : Porteur	absent	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	

**ZPSO008 : Bandes calicot** **Niveau : Bâtiment A RDC**

**3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)** **Pièces : Couloir 1**

Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Couloir 1	1	Cloisons pièces sèches	Bandes calicot + plâtre + peinture	Oui Bâtiment A RDC - Couloir 1 : Cloisons pièces sèches	absent	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO009 : Bandes calicot					Niveau : Bâtiment A RDC, Bâtiment A 1ER, Bâtiment A 2EME, Bâtiment A 4EME		
3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)					Pièces : Sanitaires 2, Sanitaires 1, Sanitaires 3, Sanitaires 4, Sanitaires 5		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Sanitaires 2	1	cloisons pièces humides	Bandes calicot + plâtre + peinture	Oui Bâtiment A RDC - Sanitaires 2 : cloisons pièces humides	absent	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	
Sanitaires 1	2	cloisons	Bandes calicot + plâtre + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P026	absent	<u>Analyse:</u> P010, P026	Idem photo : P010; P026
Sanitaires 2	3	cloisons	Bandes calicot + plâtre + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P026	absent	<u>Analyse:</u> P010, P026	Idem photo : P010; P026
Sanitaires 3	4	cloisons	Bandes calicot + plâtre + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P026	absent	<u>Analyse:</u> P010, P026	Idem photo : P010; P026
Sanitaires 4	5	cloisons	Bandes calicot + plâtre + peinture	Oui Bâtiment A 2EME - Sanitaires 4 : cloisons	absent	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	
Sanitaires 5	6	cloisons	Bandes calicot + plâtre + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P026	absent	<u>Analyse:</u> P010, P026	Idem photo : P010; P026

ZPSO010 : Colle de carrelage					Niveau : Bâtiment A RDC, Bâtiment A 1ER, Bâtiment A 2EME, Bâtiment A 3EME, Bâtiment A 4EME		
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : Salle d'eau 1, Sanitaires 1, Salle d'eau 2, Sanitaires 2, WC 1, WC 2, Sanitaires 3, WC 3, WC 4, WC 5, Sanitaires 4, WC 6, WC 7, WC 8, WC 9, Sanitaires 5, WC 10		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle d'eau 1	1	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Oui Bâtiment A RDC - Salle d'eau 1 : Murs	absent	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable + ruban adhésif gris non séparable : Absence d'amiante	
Sanitaires 1	2	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
Salle d'eau 2	3	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
Sanitaires 2	4	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
WC 1	5	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
WC 2	6	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
Sanitaires 3	7	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
WC 3	8	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027

WC 4	9	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
WC 5	10	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
Sanitaires 4	11	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Oui Bâtiment A 2EME - Sanitaires 4 : Murs	absent	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtrée blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable : Absence d'amiante	
WC 6	12	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
WC 7	13	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
WC 8	14	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
WC 9	15	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
Sanitaires 5	16	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027
WC 10	17	Murs	Colle de carrelage + plâtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P027	absent	<u>Analyse:</u> P011, P027	Idem photo : P011; P027

ZPSO012 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Bâtiment A RDC, Bâtiment A 1ER, Bâtiment A 2EME, Bâtiment A 3EME		
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Infirmerie, Sanitaires 1, Salle d'eau 1, Salle d'eau 2, Salle des conseils, Cage d'escalier 2, A 11, A 12, A 17/18, Sanitaires 2, A 19, A 19 TER, A 21, A 22, A 27, A 28, Sanitaires 3, WC 3, WC 4, WC 5, Sanitaires 4, WC 6, WC 7, WC 8, A 31, A 35, A 37, A 36/1, A 36/2		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Infirmerie	1	Porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Oui Bâtiment A RDC - Infirmerie : Porteur sur extérieur	absent	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	
Sanitaires 1	2	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
Salle d'eau 1	3	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
Salle d'eau 2	4	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
Salle des conseils	5	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
Cage d'escalier 2	6	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 11	7	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 12	8	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 17/18	9	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024

Sanitaires 2	10	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 19	11	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 19 TER	12	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 21	13	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 22	14	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 27	15	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 28	16	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
Sanitaires 3	17	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
WC 3	18	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
WC 4	19	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024

WC 5	20	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements) : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
Sanitaires 4	21	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Oui Bâtiment A 2EME - Sanitaires 4 : porteur sur extérieur	absent	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	
WC 6	22	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements) : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
WC 7	23	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements) : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
WC 8	24	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements) : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 31	25	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements) : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 35	26	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements) : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 37	27	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements) : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 36/1	28	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements) : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024
A 36/2	29	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements) : P013, P024	absent	<u>Analyse:</u> P013, P024	Idem photo : P013; P024

ZPSO016 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Bâtiment A 1ER		
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : A 11		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 11	1	Refend pièces sèche	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Oui Bâtiment A 1ER - A 11 : Refend pièces sèche	absent	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO021 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Bâtiment A 1ER, Bâtiment A 2EME, Bâtiment A 3EME		
3 - Pairs verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : A 15, A 12, A 13, A 14, A 16, A 17/18, A 22, A 23, A 24, A 25, A 26, A 27, A 31, Bureau 2, A 32, A 33, A 34, A 35, Bureau 3, Debarras		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 15	1	porteur sur extérieur côté cour	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Oui Bâtiment A 1ER - A 15 : porteur sur extérieur côté cour	absent	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	
A 12	2	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 13	3	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 14	4	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 16	5	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 17/18	6	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 22	7	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Oui Bâtiment A 2EME - A 22 : porteur sur extérieur	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable : Présence d'amiante	
A 23	8	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 24	9	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033

A 25	10	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 26	11	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 27	12	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 31	13	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
Bureau 2	14	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 32	15	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 33	16	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 34	17	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
A 35	18	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033
Bureau 3	19	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P022, P033	Idem photo : P022; P033

Debarras	20	porteur sur extérieur	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P022, P033	Score EP (Z-III-RF)	Analyse: P022, P033	Idem photo : P022; P033
----------	----	-----------------------	---	---	---------------------	---------------------	-------------------------

<b>ZPSO023 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</b>					<b>Niveau : Bâtiment A 2EME</b>		
<b>3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</b>					<b>Pièces : Sanitaires 4</b>		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Sanitaires 4	1	cloisons	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Oui Bâtiment A 2EME - Sanitaires 4 : cloisons	absent	Analyse: P025 Partie analysée par le laboratoire: - Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	

<b>ZPSO027 : Colle de faïence</b>					<b>Niveau : Bâtiment A 4EME</b>		
<b>3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</b>					<b>Pièces : Local cafétéria</b>		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Local cafétéria	1	Murs	Colle de faïence + plâtre	Oui Bâtiment A 4EME - Local cafétéria : Murs	absent	Analyse: P039 Partie analysée par le laboratoire: - Colle beige non séparable + peinture avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

<b>ZPSO029 : Enduit à base de plâtre (lissé ou taloché)</b>					<b>Niveau : Bâtiment A 1ER</b>		
<b>3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux</b>					<b>Pièces : Couloir 2</b>		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Couloir 2	1	poteaux de structure	Enduit à base de plâtre (lissé ou taloché) + peinture	Oui Bâtiment A 1ER - Couloir 2 : poteaux de structure carré	absent	Analyse: P042 Partie analysée par le laboratoire: - Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	
	2	poteaux	Enduit à base de plâtre (lissé ou taloché) + peinture	Oui Bâtiment A 1ER - Couloir 2 : poteaux	absent	Analyse: P043 Partie analysée par le laboratoire: - Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable : Absence d'amiante	

#### 4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO002 : Flocages					Niveau : Bâtiment A SOUS-SOL		
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds					Pièces : Dégagement 1, Salle DS, Pièce 1		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement 1	1	Plafond	Flocages	Oui Bâtiment A SOUS-SOL - Dégagement 1 : Plafond dans plénum	absent	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau cotonneux blanc : Absence d'amiante	
Salle DS	2	Plafond	Flocages	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P002	absent	<u>Analyse:</u> P002	Idem photo : P002
Pièce 1	3	Plafond	Flocages	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P002	absent	<u>Analyse:</u> P002	Idem photo : P002

ZPSO014 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Niveau : Bâtiment A RDC, Bâtiment A 1ER, Bâtiment A 2EME, Bâtiment A 3EME, Bâtiment A 4EME
4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Pièces : Infirmerie, Entrée, CPE, Couloir 1, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Salle d'eau 1, Salle d'eau 2, Salle des conseils, Permanance, Bagagerie, Bureau, Entrée vie scolaire, Cage d'escalier 1, CDI, Entrée BTS, A 1, Cage d'escalier 2, Couloir 2, A 11, A 12, A 12 local, A 13, A 14, A 15, A 16, A 17/18, WC 1, WC 2, A 19, A 19 TER, Dégagement 1, Dégagement 2, Couloir 3, Dégagement 3, Dégagement 4, A 21, A 22, A 23, A 24, A 25, A 26, A 27, A 28, Sanitaires 3, WC 3, WC 4, WC 5, Sanitaires 4, WC 6, WC 7, WC 8, Dégagement 5, Couloir 4, A 31, Bureau 2, Couloir 5, WC 9, A 32, A 33, A 34, Dégagement 6, A 35, Bureau 3, Debarras, A 37, A 36/1, A 36/2, Cage d'escalier 3, Couloir 6, Sanitaires 5, WC 10, A 41, A 41-42, A 42, WC 11, Bureau 4, Bureau 5, Cafétéria, A 43, Local cafétéria, Cage d'escalier 4

Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Infirmerie	1	Plafond dans plénum	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Oui Bâtiment A RDC - Infirmerie : Plafond dans plénum	absent	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	
Entrée	2	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
CPE	3	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Couloir 1	4	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Sanitaires 1	5	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Sanitaires 2	6	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Salle d'eau 1	7	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028

Salle d'eau 2	8	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Salle des conseils	9	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Permanence	10	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Bagagerie	11	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Bureau	12	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Entrée vie scolaire	13	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Vie scolaire	14	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Cage d'escalier 1	15	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
CDI	16	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Entrée BTS	17	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028

A 1	18	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Cage d'escalier 2	19	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Couloir 2	20	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 11	21	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 12	22	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 12 local	23	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 13	24	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 14	25	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 15	26	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 16	27	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028

A 17/18	28	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Sanitaires 2	29	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
WC 1	30	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
WC 2	31	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 19	32	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 19 TER	33	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Dégagement 1	34	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Dégagement 2	35	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Couloir 3	36	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Dégagement 3	37	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028

Dégagement 4	38	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 21	39	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 22	40	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 23	41	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 24	42	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 25	43	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 26	44	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 27	45	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 28	46	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Sanitaires 3	47	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028

WC 3	48	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
WC 4	49	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
WC 5	50	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Sanitaires 4	51	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Oui Bâtiment A 2EME - Sanitaires 4 : Plafond	absent	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	
WC 6	52	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
WC 7	53	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
WC 8	54	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Dégagement 5	55	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Couloir 4	56	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 31	57	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028

Bureau 2	58	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Couloir 5	59	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
WC 9	60	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 32	61	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 33	62	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 34	63	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Dégagement 6	64	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 35	65	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Bureau 3	66	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Debarras	67	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028

A 37	68	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 36/1	69	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 36/2	70	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Cage d'escalier 3	71	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Couloir 6	72	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Sanitaires 5	73	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
WC 10	74	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 41	75	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 41-42	76	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 42	77	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028

WC 11	78	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Bureau 4	79	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Bureau 5	80	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Cafétéria	81	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
A 43	82	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Local cafétéria	83	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028
Cage d'escalier 4	84	plafond	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015, P028	absent	<u>Analyse:</u> P015, P028	Idem photo : P015; P028

## 5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO003 : Ragréage					Niveau : Bâtiment A SOUS-SOL		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Pièce 1		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Sol	Ragréage + peinture	Oui Bâtiment A SOUS-SOL - Pièce 1 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Ragréage gris en vrac + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO007 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A SOUS-SOL		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Cage d'escalier		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier	1	escalier	Revêtement souple gris	Oui Bâtiment A SOUS-SOL - Cage d'escalier :	absent	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Revêtement souple gris : Absence d'amiante	

ZPSO007-2 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A SOUS-SOL		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Cage d'escalier		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier	1	escalier	Matériau souple gris	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008-2	absent	<u>Analyse:</u> P008, P008-2	Idem photo : P008-2

ZPSO007-3 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A SOUS-SOL		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Cage d'escalier		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier	1	escalier	Colle polymère jaune	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008-3	absent	<u>Analyse:</u> P008, P008-3	Idem photo : P008-3

ZPSO007-4 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A SOUS-SOL		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Cage d'escalier		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier	1	escalier	Ragréage rose non séparable ragréage gris non séparable peintures multiples en faible quantité non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008-4	absent	<u>Analyse:</u> P008, P008-4	Idem photo : P008-4

ZPSO011 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A RDC		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Bagagerie		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bagagerie	1	Sol	Revêtement souple vert	Oui Bâtiment A RDC - Bagagerie : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Revêtement souple vert : Absence d'amiante	

ZPSO011-2 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A RDC		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Bagagerie		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bagagerie	1	Sol	Colle polymère jaune non séparable peinture non séparable ragréage rose	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012-2	absent	<u>Analyse:</u> P012, P012-2	Idem photo : P012-2

ZPSO011-3 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A RDC		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Bagagerie		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bagagerie	1	Sol	Colle grise	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012-3	absent	<u>Analyse:</u> P012, P012-3	Idem photo : P012-3

ZPSO015 : Colle de carrelage					Niveau : Bâtiment A RDC, Bâtiment A 2EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Cage d'escalier 1, A 25		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier 1	1	Sols et plinthes	Colle de carrelage + joint +plâtre	Oui Bâtiment A RDC - Cage d'escalier 1 : Sols et plinthes	absent	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant gris non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante	
A 25	2	sol et plinthes	Colle beige	Oui Bâtiment A 2EME - A 25 : sol et plinthes	absent	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige : Absence d'amiante	

ZPSO015-2 : Colle de carrelage					Niveau : Bâtiment A 2EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : A 25		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 25	1	sol et plinthes	Couche plâtrée blanche	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030-2	absent	<u>Analyse:</u> P016, P030, P030-2	Idem photo : P030-2

ZPSO018 : Colle bitumineuse					Niveau : Bâtiment A 1ER		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : A 12		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 12	1	Sol sous parquet flottant	Colle bitumineuse + ragréage	Oui Bâtiment A 1ER - A 12 : Sol sous parquet flottant	Score EP (Z-II-RF)	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable : Présence d'amiante	

ZPSO020 : Colle de carrelage					Niveau : Bâtiment A 1ER		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : A 13		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 13	1	Sol	Colle grise non séparable matériau compact beige non séparable	Oui Bâtiment A 1ER - A 13 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise non séparable + matériau compact beige non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO020-2 : Colle de carrelage					Niveau : Bâtiment A 1ER		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : A 13		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 13	1	Sol	Joint cassant gris peinture	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021-2	absent	<u>Analyse:</u> P021, P021-2	Idem photo : P021-2

ZPSO022 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A 2EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : A 23		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 23	1	sol	Revêtement souple gris	Oui Bâtiment A 2EME - A 23 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Revêtement souple gris : Absence d'amiante	

ZPSO022-2 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A 2EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : A 23		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 23	1	sol	Colle polymère jaune	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023-2	absent	<u>Analyse:</u> P023, P023-2	Idem photo : P023-2

ZPSO022-3 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A 2EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : A 23		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
A 23	1	sol	Ragréage rose	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023-3	absent	<u>Analyse:</u> P023, P023-3	Idem photo : P023-3

ZPSO024 : Colle de carrelage					Niveau : Bâtiment A 2EME, Bâtiment A RDC, Bâtiment A 1ER, Bâtiment A 3EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Couloir 3, Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Couloir 2, Dégagement 6		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Couloir 3	1	sol	Colle de carrelage	Oui Bâtiment A 2EME - Couloir 3 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise hétérogène : Absence d'amiante	
Cage d'escalier 1	2	Sol	Colle de carrelage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P032, P036	absent	<u>Analyse:</u> P032, P036	Idem photo : P032; P036
Cage d'escalier 2	3	Sol	Colle de carrelage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P032, P036	absent	<u>Analyse:</u> P032, P036	Idem photo : P032; P036
Couloir 2	4	Sol	Colle de carrelage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P032, P036	absent	<u>Analyse:</u> P032, P036	Idem photo : P032; P036
Dégagement 6	5	Sol	Colle de carrelage	Oui Bâtiment A 3EME - Dégagement 6 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise en vrac : Absence d'amiante	

ZPSO025 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A 3EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Couloir 4, A 31, Bureau 2, Couloir 5, A 32, A 33, A 34, A 35, Bureau 3, Debarras, A 37, A 36/1, A 36/2		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Couloir 4	1	Sol	Revêtement souple gris	Oui Bâtiment A 3EME - Couloir 4 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Revêtement souple gris : Absence d'amiante	
A 31	2	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Bureau 2	3	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Couloir 5	4	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
A 32	5	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
A 33	6	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Oui Bâtiment A 3EME - A 33 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable : Absence d'amiante	
A 34	7	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
A 35	8	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Bureau 3	9	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035

Debarras	10	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
A 37	11	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
A 36/1	12	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
A 36/2	13	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034, P035	absent	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035

ZPSO025-2 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A 3EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Couloir 4, A 31, Bureau 2, Couloir 5, A 32, A 34, A 35, Bureau 3, Debarras, A 37, A 36/1, A 36/2, A 33		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Couloir 4	1	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
A 31	2	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
Bureau 2	3	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
Couloir 5	4	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
A 32	5	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
A 34	6	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
A 35	7	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
Bureau 3	8	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
Debarras	9	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
A 37	10	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
A 36/1	11	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2

A 36/2	12	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P034-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P034-2
A 31	13	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
Bureau 2	14	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
Couloir 5	15	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
A 32	16	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
A 33	17	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
A 34	18	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
A 35	19	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
Bureau 3	20	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
Debarras	21	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
A 37	22	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
A 36/1	23	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2

A 36/2	24	Sol	Peinture en faible quantité non séparable colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-2	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-2, P035, P035-2	Idem photo : P035-2
--------	----	-----	--	---	--------	---	---------------------

ZPSO025-3 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A 3EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Couloir 4, A 31, Bureau 2, Couloir 5, A 32, A 34, A 35, Bureau 3, Debarras, A 37, A 36/1, A 36/2, A 33		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Couloir 4	1	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
A 31	2	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
Bureau 2	3	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
Couloir 5	4	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
A 32	5	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
A 34	6	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
A 35	7	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
Bureau 3	8	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
Debarras	9	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
A 37	10	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
A 36/1	11	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3

A 36/2	12	Sol	Colle polymère jaune non séparable colle polymère jaune ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P034-3
A 31	13	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
Bureau 2	14	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
Couloir 5	15	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
A 32	16	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
A 33	17	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
A 34	18	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
A 35	19	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
Bureau 3	20	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
Debarras	21	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
A 37	22	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
A 36/1	23	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3

A 36/2	24	Sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035-3	absent	<u>Analyse:</u> P034, P034-3, P035, P035-3	Idem photo : P035-3
--------	----	-----	---	---	--------	---	---------------------

ZPSO026 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A 4EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Couloir 6, A 41, A 41-42, A 42, Bureau 4, Bureau 5, Cafétéria, A 43, Local cafétéria		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Couloir 6	1	Sol	Revêtement souple gris	Oui Bâtiment A 4EME - Couloir 6 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Revêtement souple gris : Absence d'amiante	
A 41	2	Sol	Revêtement souple marron	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P037, P038	absent	<u>Analyse:</u> P037, P038	Idem photo : P037; P038
A 41-42	3	Sol	Revêtement souple marron	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P037, P038	absent	<u>Analyse:</u> P037, P038	Idem photo : P037; P038
A 42	4	Sol	Revêtement souple marron	Oui Bâtiment A 4EME - A 42 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Revêtement souple marron : Absence d'amiante	
Bureau 4	5	Sol	Revêtement souple marron	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P037, P038	absent	<u>Analyse:</u> P037, P038	Idem photo : P037; P038
Bureau 5	6	Sol	Revêtement souple marron	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P037, P038	absent	<u>Analyse:</u> P037, P038	Idem photo : P037; P038
Cafétéria	7	Sol	Revêtement souple marron	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P037, P038	absent	<u>Analyse:</u> P037, P038	Idem photo : P037; P038
A 43	8	Sol	Revêtement souple marron	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P037, P038	absent	<u>Analyse:</u> P037, P038	Idem photo : P037; P038
Local cafétéria	9	Sol	Revêtement souple marron	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement( s) : P037, P038	absent	<u>Analyse:</u> P037, P038	Idem photo : P037; P038

ZPSO026-2 : Colle non bitumineuse					Niveau : Bâtiment A 4EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Couloir 6, A 41, A 41-42, Bureau 4, Bureau 5, Cafétéria, A 43, Local cafétéria, A 42		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Couloir 6	1	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P037-2
A 41	2	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P037-2
A 41-42	3	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P037-2
Bureau 4	4	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P037-2
Bureau 5	5	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P037-2
Cafétéria	6	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P037-2
A 43	7	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P037-2
Local cafétéria	8	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P037-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P037-2
A 41	9	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P038-2
A 41-42	10	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P038-2
A 42	11	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P038-2

Bureau 4	12	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P038-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P038-2
Bureau 5	13	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P038-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P038-2
Cafétéria	14	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P038-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P038-2
A 43	15	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P038-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P038-2
Local cafétéria	16	Sol	Colle polymère jaune non séparable matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P038-2	absent	<u>Analyse:</u> P037, P037-2, P038, P038-2	Idem photo : P038-2

**ZPSO028 : Nez de marche**

**Niveau : Bâtiment A 4EME**

**5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols**

**Pièces : Cage d'escalier 4, Cage d'escalier 3**

Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier 4	1	Sol	Revêtement souple gris	Oui Bâtiment A 4EME - Cage d'escalier 4 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Revêtement souple gris : Absence d'amiante	
Cage d'escalier 3	2	Sol	Revêtement souple gris	Oui Bâtiment A 4EME - Cage d'escalier 3 : Sol	absent	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Revêtement souple gris : Absence d'amiante	

ZPSO028-2 : Nez de marche					Niveau : Bâtiment A 4EME		
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Cage d'escalier 4, Cage d'escalier 3		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier 4	1	Sol	Colle polymère jaune ragréage gris hétérogène non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040-2	absent	<u>Analyse:</u> P040, P040-2, P041, P041-2	Idem photo : P040-2
Cage d'escalier 3	2	Sol	Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable peinture non séparable	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041-2	absent	<u>Analyse:</u> P040, P040-2, P041, P041-2	Idem photo : P041-2

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO001 : Enveloppes de calorifuges					Niveau : Bâtiment A SOUS-SOL		
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)					Pièces : Dégagement 2		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement 2	1	Plafond	Enveloppes de calorifuges	Oui Bâtiment A SOUS-SOL - Dégagement 2 : Plafond	absent	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau en liège marron en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable : Absence d'amiante	

## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

**Sans objet**

## 8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO013 : Plaque souple bitumineuse antivibratile					Niveau : Bâtiment A RDC		
8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques					Pièces : Infirmerie		
Localisation	n° de sondage	Zone	Partie inspectée	Prélèvement	Etat de conservation	Analyse	Photo
Infirmerie	1	Evier	Plaque souple bitumineuse antivibratile	Oui Bâtiment A RDC - Infirmerie : Evier	absent	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante	

## 9 - Fondations et soubassements

**Sans objet**

## 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

**Sans objet**

## 11 - Composants Hors norme

**Sans objet**

Légende: « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.


## 7. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

**Important :** Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

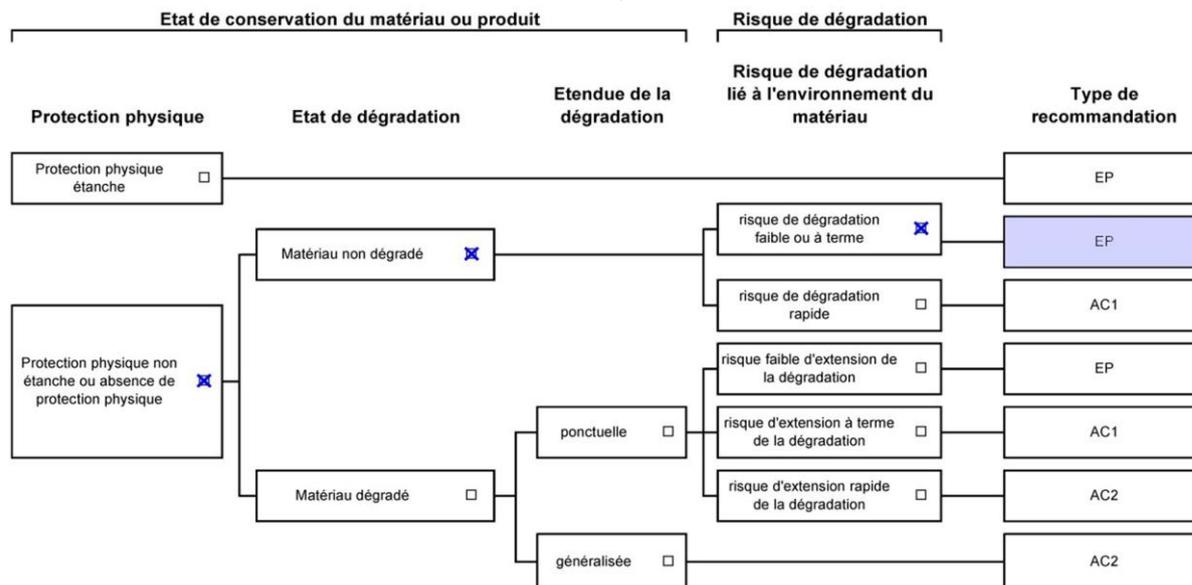

Dossier n° 1064609


Date de l'évaluation : 11/02/2019

Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 1ER - A 12


Identifiant Matériau : ZPSO021

Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture


Résultat Score EP (Z-III-RF)

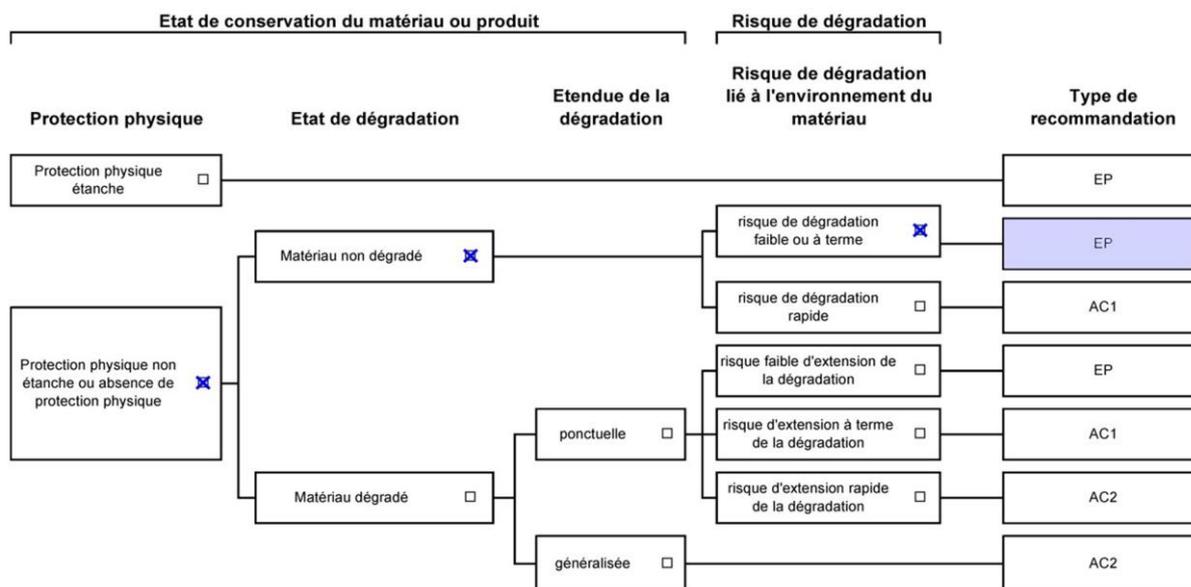


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 1ER - A 13  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

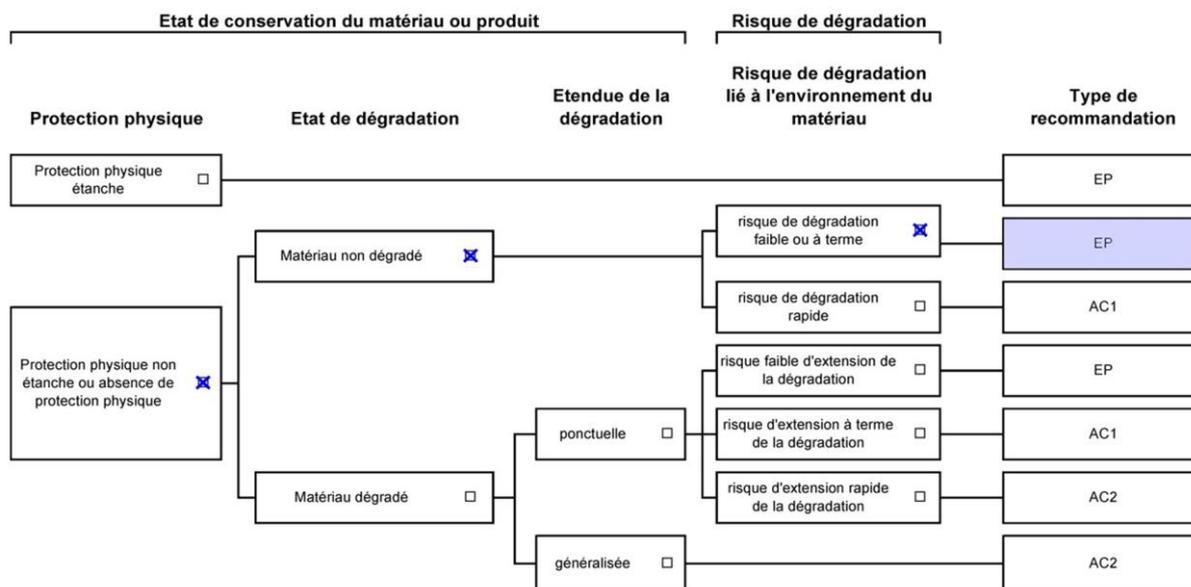


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 1ER - A 14  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

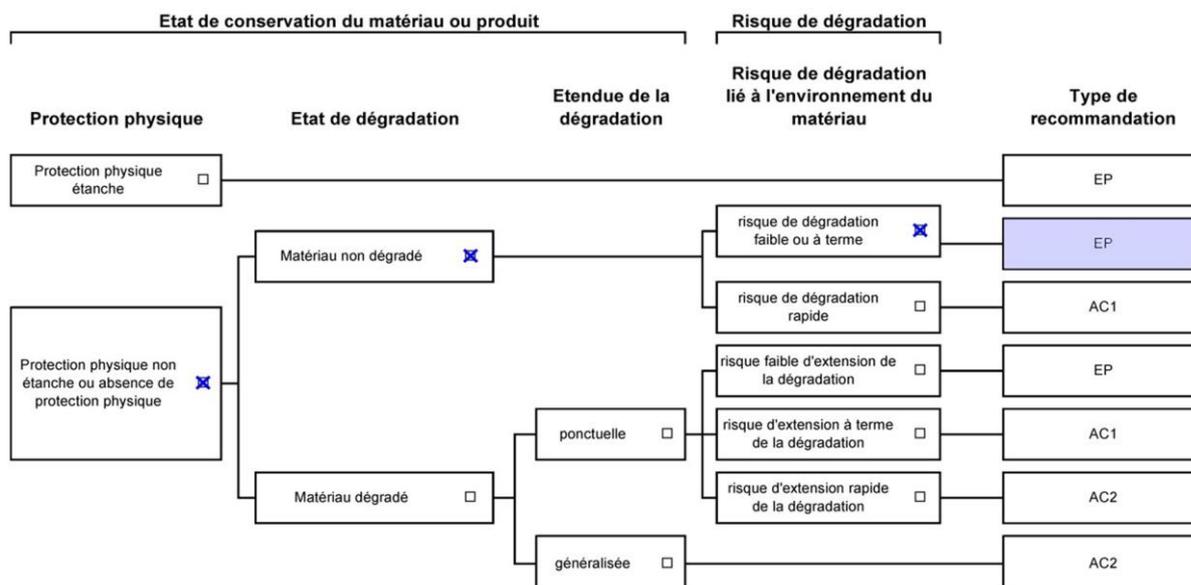


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 1ER - A 16  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

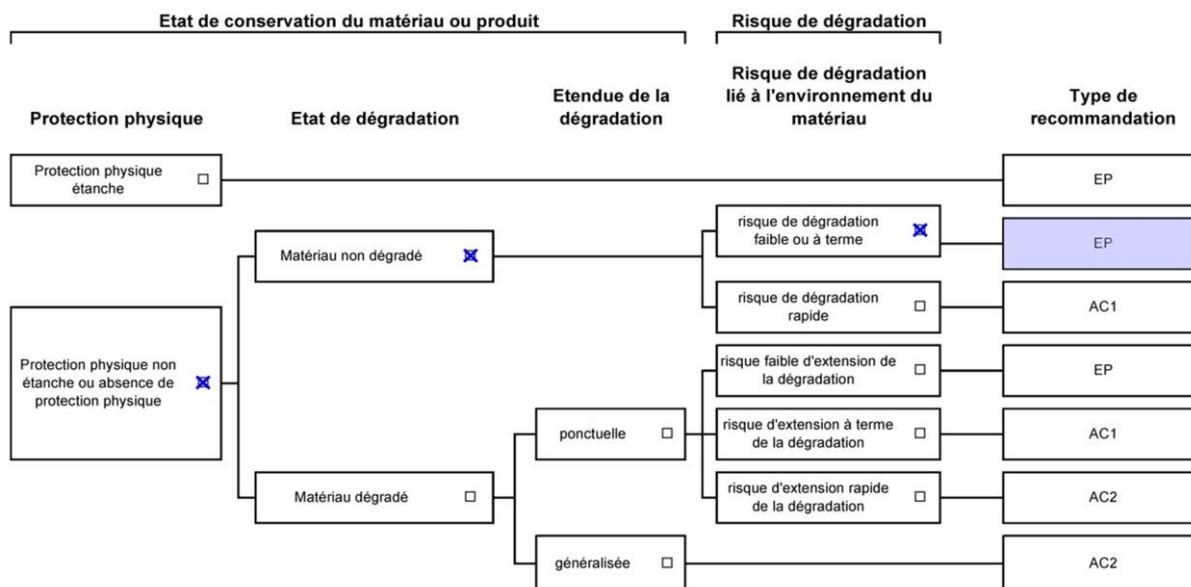


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 1ER - A 17/18  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

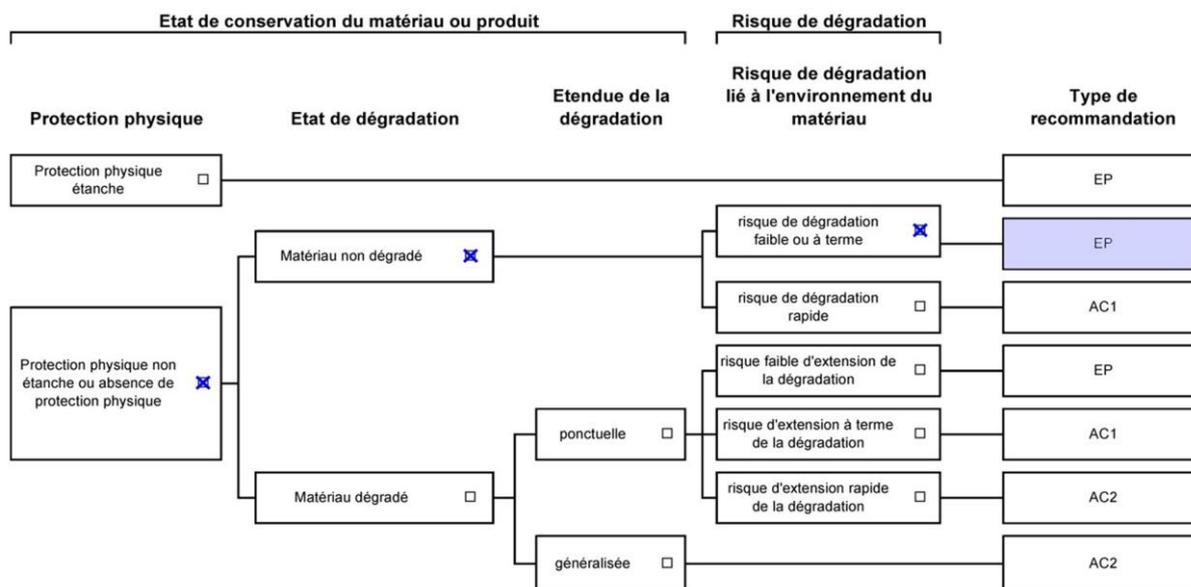


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 2EME - A 22  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

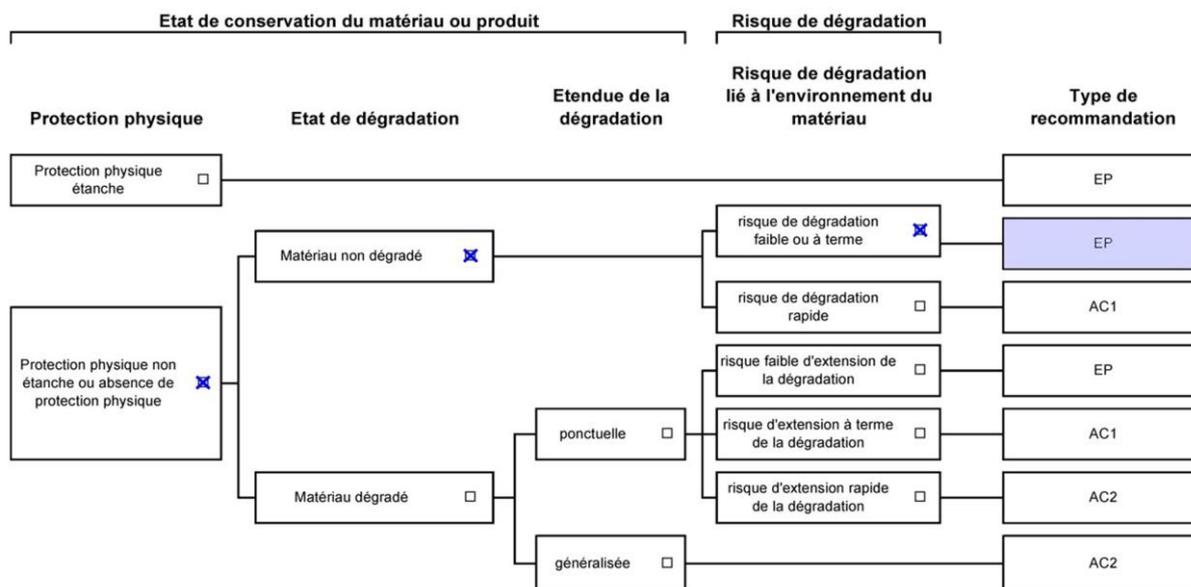


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 2EME - A 23  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

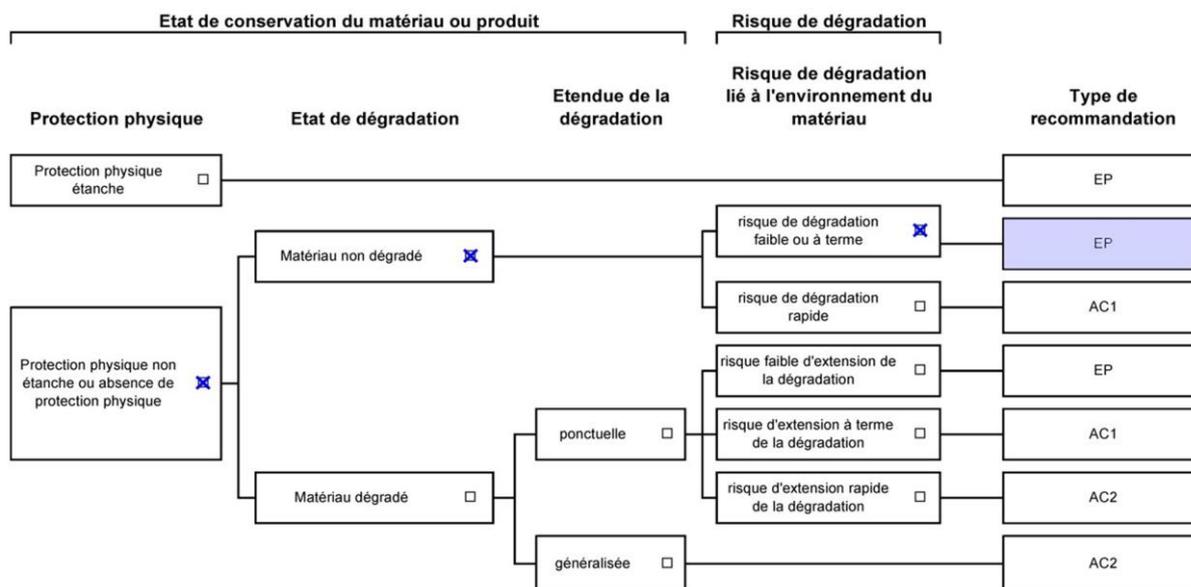


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 2EME - A 24  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

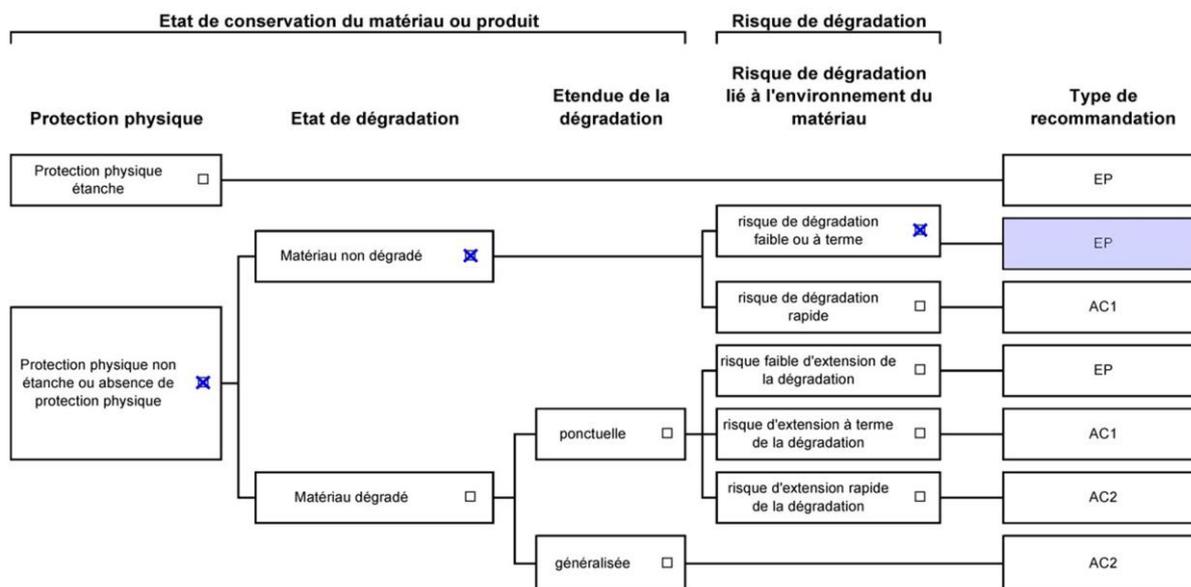


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 2EME - A 25  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

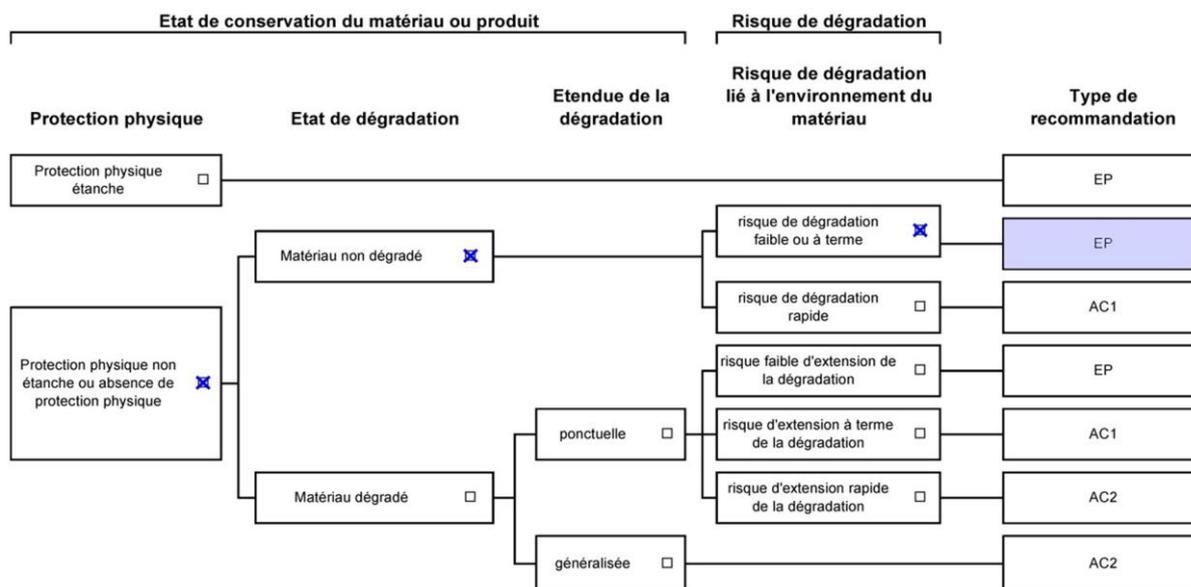


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 2EME - A 26  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

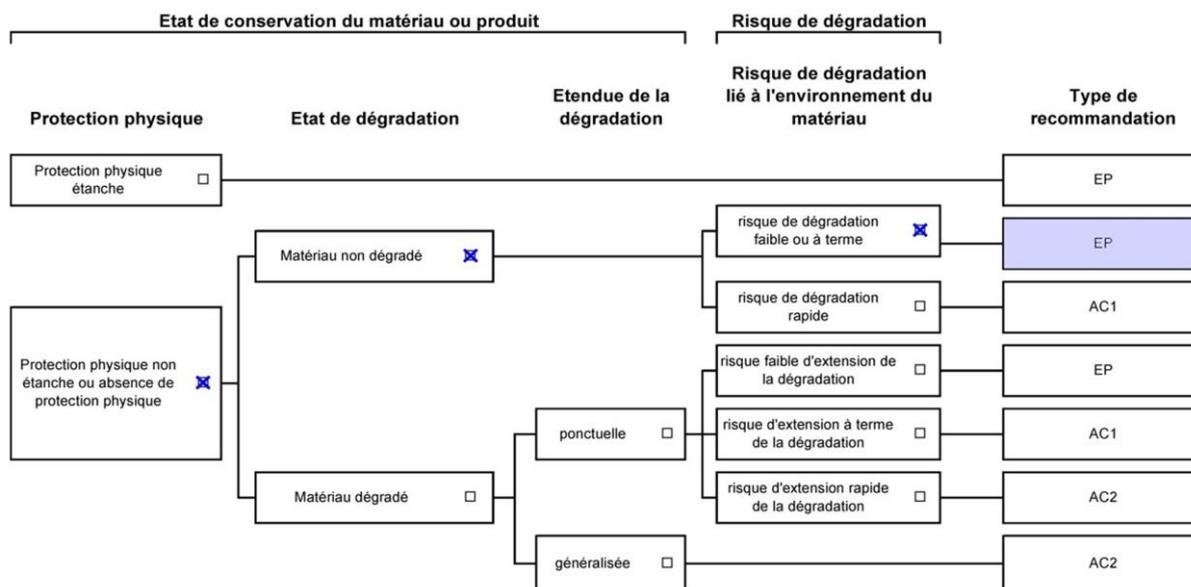


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 2EME - A 27  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

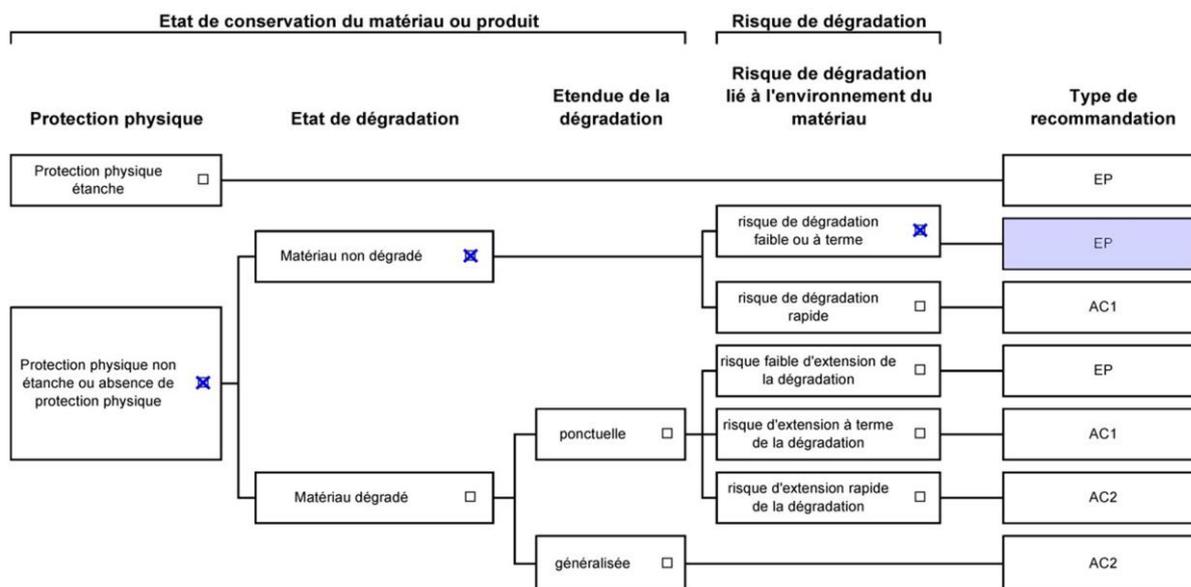


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 3EME - A 31  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

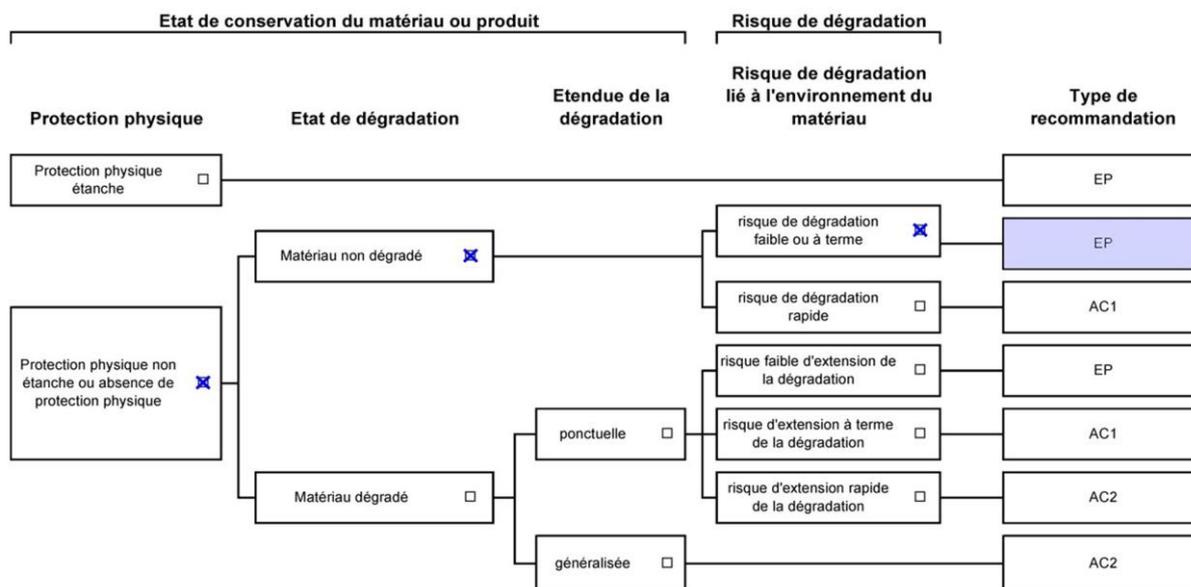


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 3EME - Bureau 2  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

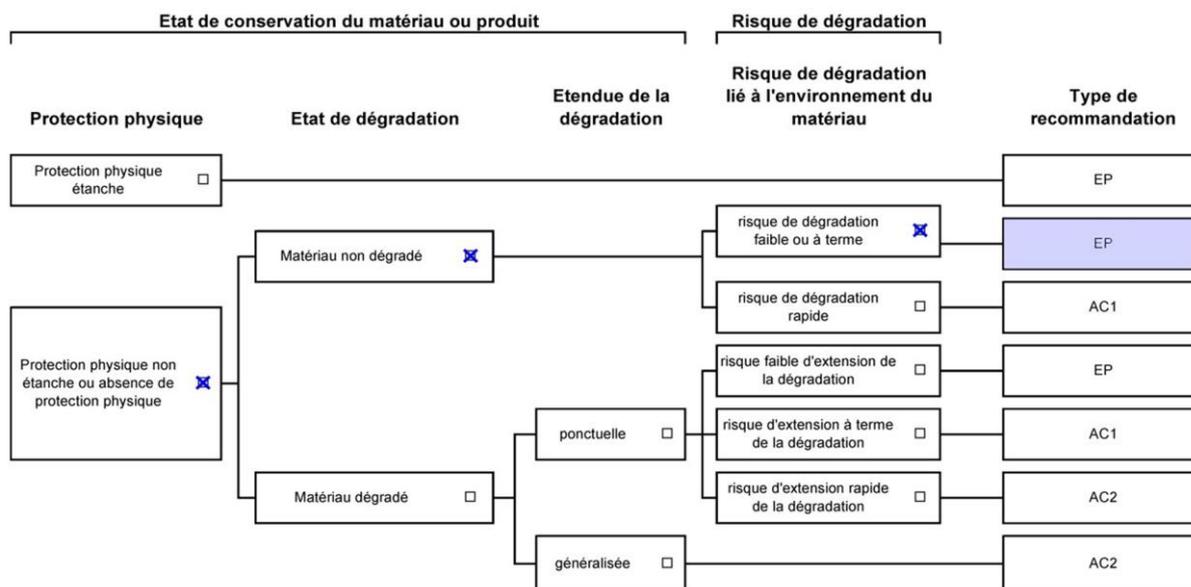


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 3EME - A 32  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

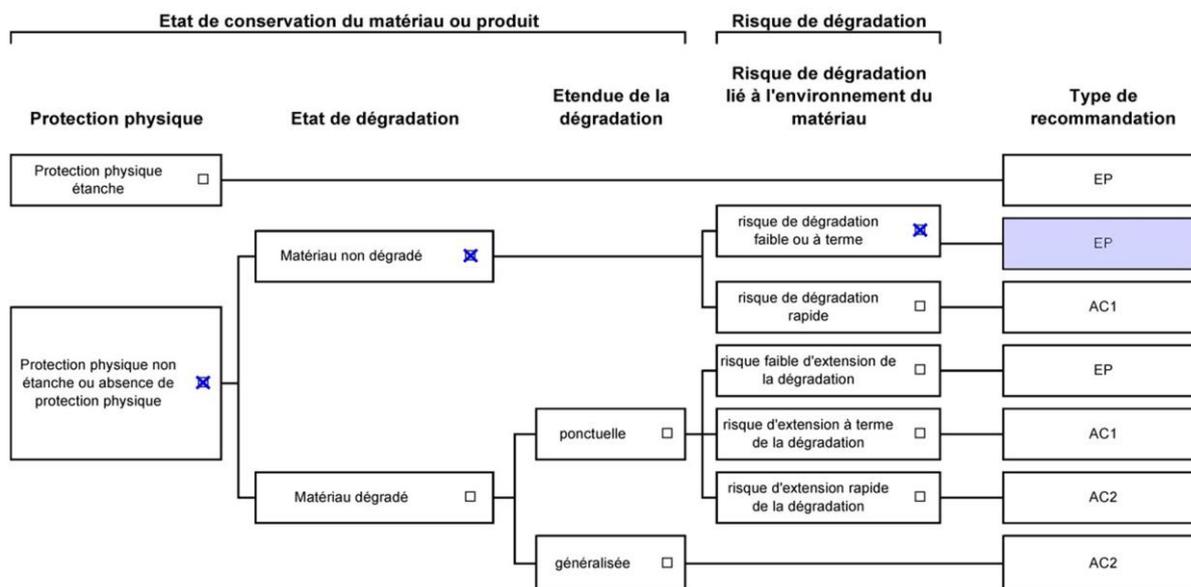


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 3EME - A 33  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

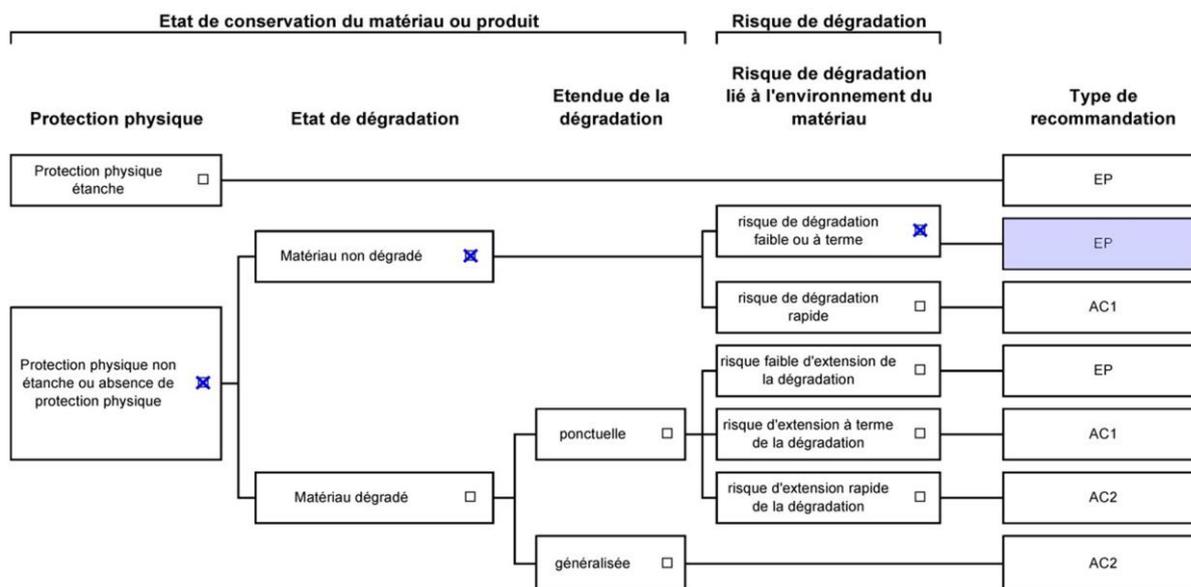


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 3EME - A 34  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

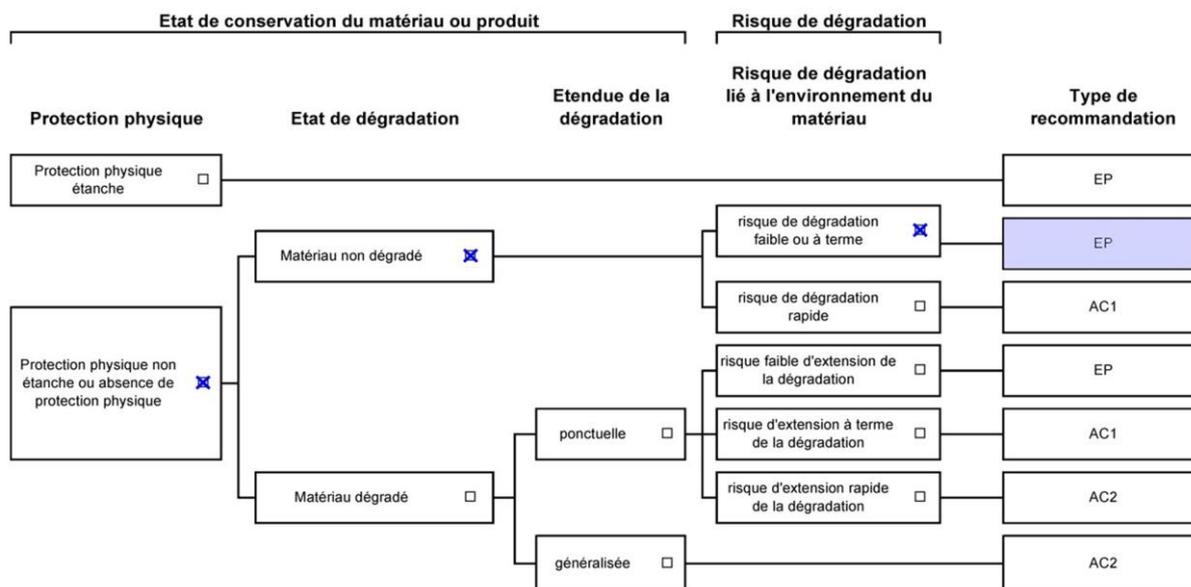

Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 3EME - A 35  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

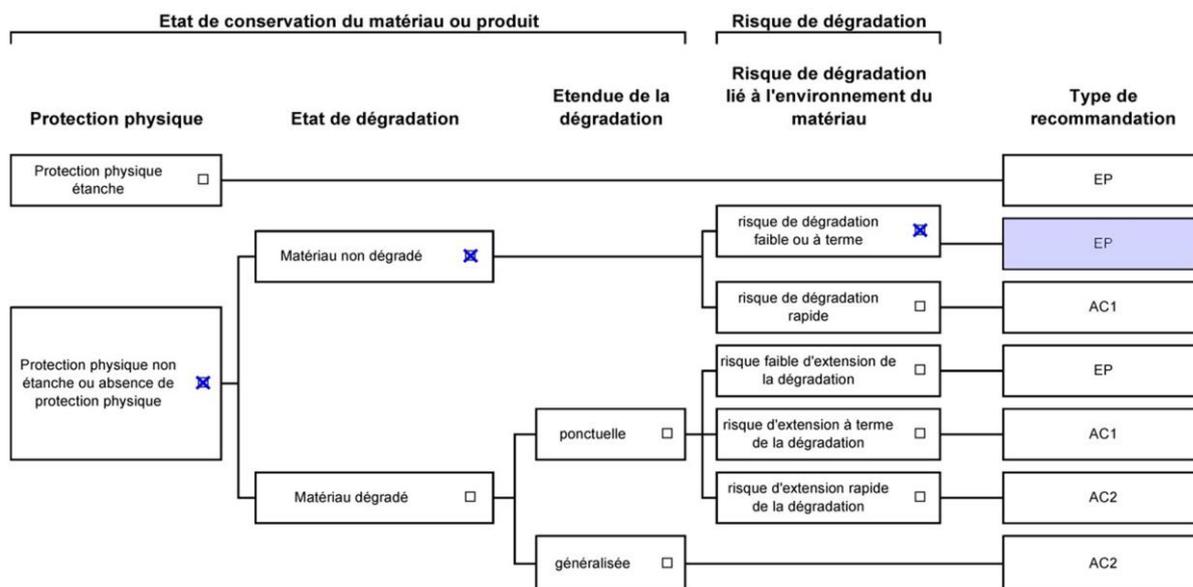


Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 3EME - Bureau 3  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

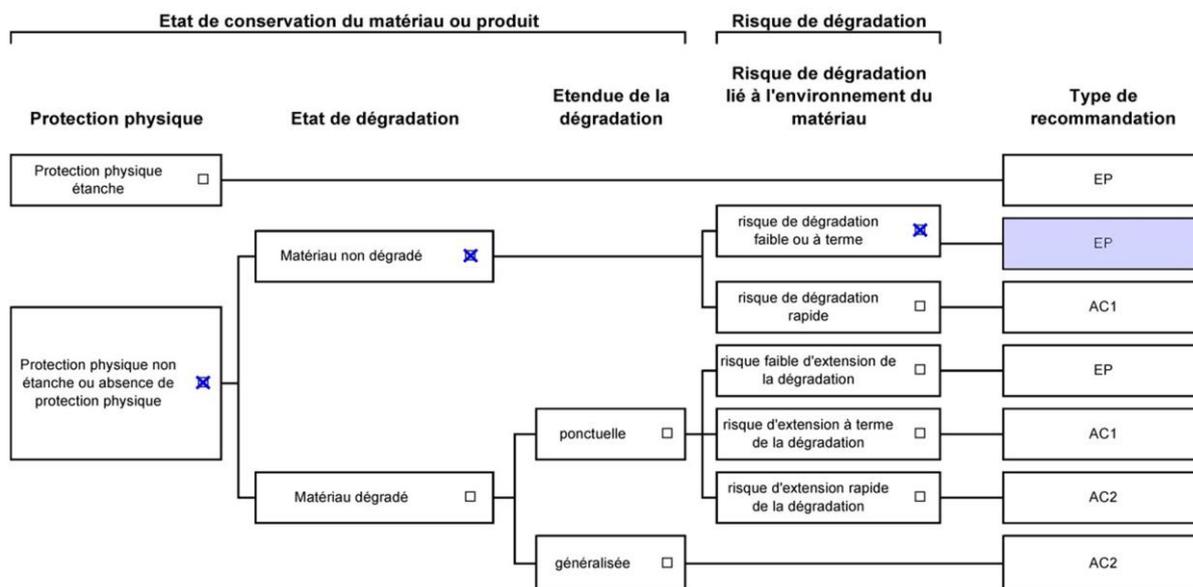

Dossier n° 1064609  
Date de l'évaluation : 11/02/2019  
Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 3EME - Debarras  
Identifiant Matériau : ZPSO021  
Matériau : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste C

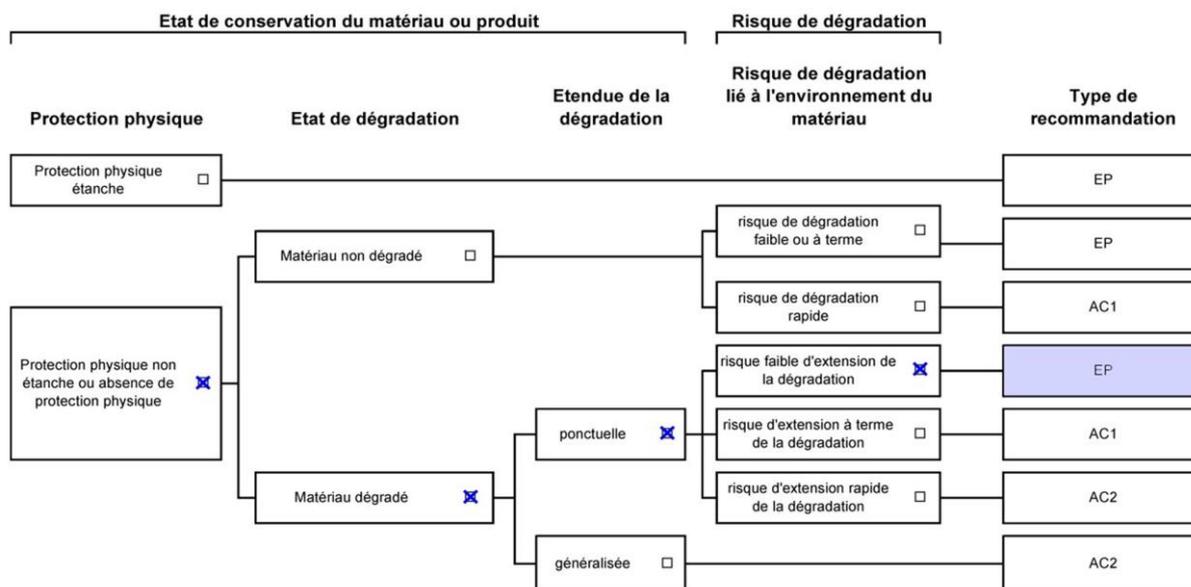

Dossier n° 1064609  
 Date de l'évaluation : 11/02/2019  
 Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment A 1ER - A 12  
 Identifiant Matériau : ZPSO018  
 Matériau : Colle bitumineuse + ragréage  
 Résultat Score EP (Z-II-RF)

**INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :****OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :**

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

**RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :**

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

## 8. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADX GROUPE PARC ST FIACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT1419-6998 Réf. Commande Client : 1064609_2019_02_13_0830_3921
--	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
1	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P001 - Enveloppes de calorifuges - Batiment A SOUS-SOL - Degagement 2	IT141902-25687 : Matériau en liège marron en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Carton	Matériau en liège marron en vrac + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
2	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P002 - Flocage - Batiment A SOUS-SOL - Degagement 1	IT141902-25688 : Matériau cotonneux blanc	Matériau cotonneux blanc	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
3	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P003 - Ragréage + peinture - Batiment A SOUS-SOL - Piece 1	IT141902-25689 : Ragréage gris en vrac / Peintures multiples	Ragréage gris en vrac + peintures multiples non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
4	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P004 - Enduit a base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Batiment A SOUS-SOL - Piece 1	IT141902-25690 : Enduit plâtreux blanc / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
5	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P005 - Enduit a base de platre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Batiment A SOUS-SOL - Salle DS	IT141902-25691 : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
6	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P006 - Enduit a base de platre lisse ou taloche + peinture - Batiment A SOUS-SOL - Salle DS	IT141902-25692 : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
7	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P007 - Enduit a base de platre projeté - Batiment A SOUS-SOL - Degagement I	IT141902-25693 : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
8	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P008 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A SOUS-SOL - Cage d'escalier	IT141902-25694 : Revêtement souple gris / Matériau souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris / Peintures multiples en faible quantité	Revêtement souple gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
9	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P008 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A SOUS-SOL - Cage d'escalier	IT141902-25694 : Revêtement souple gris / Matériau souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris / Peintures multiples en faible quantité	Matériau souple gris	META (2) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
10	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P008 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A SOUS-SOL - Cage d'escalier	IT141902-25694 : Revêtement souple gris / Matériau souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris / Peintures multiples en faible quantité	Colle polymère jaune	META (2) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
11	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P008 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A SOUS-SOL - Cage d'escalier	IT141902-25694 : Revêtement souple gris / Matériau souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris / Peintures multiples en faible quantité	Ragréage rose non séparable + ragréage gris non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
12	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P009 - Bandes calicot + platre +peinture - Batiment A RDC - Couloir I	IT141902-25695 : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier / Peinture	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2 / 12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
13	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P010 - Bandes calicot + plâtre + peinture - Batiment A RDC - Sanitaires 2	IT141902-25696 : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier / Peinture	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
14	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P011 - Colle de carrelage + plâtre - Batiment A RDC - Salle d'eau I	IT141902-25697 : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc / Ruban adhésif gris / Carrelage	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable + ruban adhésif gris non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
15	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P012 - Colle non bitumineuse + ragréage + colle de carrelage - Batiment A RDC - Bagagerie	IT141902-25698 : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Colle grise / Carrelage	Revêtement souple vert	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
16	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P012 - Colle non bitumineuse + ragréage + colle de carrelage - Batiment A RDC - Bagagerie	IT141902-25698 : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Colle grise / Carrelage	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
17	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P012 - Colle non bitumineuse + ragréage + colle de carrelage - Batiment A RDC - Bagagerie	IT141902-25698 : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Colle grise / Carrelage	Colle grise	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
18	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P013 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + peinture - Batiment A RDC - Infirmerie	IT141902-25699 : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
19	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P014 - Plaque souple bitumineuse antivibratile - Batiment A RDC - Infirmerie	IT141902-25700 : Matériau bitumineux noir	Matériau bitumineux noir	META (2) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
20	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P015 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + peinture - Batiment A RDC - Infirmerie	IT141902-25701 : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
21	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P016 - Colle de carrelage + joint + plâtre - Batiment A RDC - Cage d'escalier I	IT141902-25702 : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris / Peinture / Carrelage	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant gris non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
22	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P017 - Enduit a base de platre lisse ou taloche + peinture - Batiment A IER - A 11	IT141902-25703 : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
23	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P018 - Joint de mastic de vitrage + peinture - Batiment A IER - A 11	IT141902-25704 : Matériau compact beige avec poussières / Peinture	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
24	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P019 - Colle bitumineuse + ragréage - Batiment A IER - A 12	IT141902-25705 : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	MOLP le 15/02/2019	1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
25	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P020 - Joint de mastic de vitrage - Batiment A IER - A 13	IT141902-25706 : Matériau marron en vrac / Peinture	Matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
26	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P021 - Colle de carrelage + chape de ciment - Batiment A IER - A 13	IT141902-25707 : Colle grise / Matériau compact beige / Joint cassant gris / Peinture / Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact beige non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
27	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P021 - Colle de carrelage + chape de ciment - Batiment A IER - A 13	IT141902-25707 : Colle grise / Matériau compact beige / Joint cassant gris / Peinture / Carrelage	Joint cassant gris + peinture	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
28	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P022 - Enduit a base de platre lisse ou taloche + peinture - Batiment A IER - A 15	IT141902-25708 : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1) le 19/02/2019	3 (10)	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4 / 12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
29	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P023 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A 2EME - A 23	IT141902-25709 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	Revêtement souple gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
30	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P023 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A 2EME - A 23	IT141902-25709 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	Colle polymère jaune	META (2) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
31	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P023 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A 2EME - A 23	IT141902-25709 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	Ragréage rose	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
32	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P024 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + peinture - Batiment A 2EME - Sanitaires 4	IT141902-25710 : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
33	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P025 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + peinture - Batiment A 2EME - Sanitaires 4	IT141902-25711 : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
34	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P026 - Bandes calicot + plâtre + peinture - Batiment A 2EME - Sanitaires 4	IT141902-25712 : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Papier / Peinture	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
35	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P027 - Colle de carrelage + plâtre - Batiment A 2EME - Sanitaires 4	IT141902-25713 : Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc / Carrelage	Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
36	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P028 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + peinture - Batiment A 2EME - Sanitaires 4	IT141902-25714 : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
37	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P029 - Joint de mastic de vitrage - Batiment A 2EME - A 25	IT141902-25715 : Matériau compact beige / Matériau souple blanc / Peinture / Bois	Matériau compact beige non séparable + matériau souple blanc + peinture non séparable	META (2) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
38	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P030 - Colle de carrelage + joint +platre - Batiment A 2EME - A 25	IT141902-25716 : Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Carrelage	Colle beige	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
39	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P030 - Colle de carrelage + joint +platre - Batiment A 2EME - A 25	IT141902-25716 : Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Carrelage	Couche plâtréuse blanche	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
40	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P031 - Joint de mastic de vitrage + peinture - Batiment A 2EME - A 21	IT141902-25717 : Matériau compact beige / Peintures multiples	Matériau compact beige + peintures multiples non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
41	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P032 - Colle de carrelage - Batiment A 2EME - Couloir 3	IT141902-25718 : Colle grise hétérogène / Carrelage	Colle grise hétérogène	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
42	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P033 - Enduit a base de platre lisse ou taloché + peinture - Batiment A 2EME - A 22	IT141902-25719 : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1) le 19/02/2019	2 (6)	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
43	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P034 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A 3EME - Couloir 4	IT141902-25720 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture	Revêtement souple gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
44	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P034 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A 3EME - Couloir 4	IT141902-25720 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
45	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P034 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A 3EME - Couloir 4	IT141902-25720 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
46	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P035 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A 3EME - A 33	IT141902-25721 : Peinture en faible quantité / Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage rose	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
47	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P035 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment A 3EME - A 33	IT141902-25721 : Peinture en faible quantité / Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage rose	Peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
48	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P036 - Colle de carrelage - Batiment A 3EME - Dégagement 6	IT141902-25722 : Colle grise en vrac / Carrelage	Colle grise en vrac	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
49	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P037 - Colle non bitumineuse + ragréage + plâtre - Batiment A 4EME - Couloir 6	IT141902-25723 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Revêtement souple gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
50	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P037 - Colle non bitumineuse + ragréage + plâtre - Batiment A 4EME - Couloir 6	IT141902-25723 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
51	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P038 - Colle non bitumineuse + ragréage + plâtre - Batiment A 4EME - A 42	IT141902-25724 : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Revêtement souple marron	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
52	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P038 - Colle non bitumineuse + ragréage + plâtre - Batiment A 4EME - A 42	IT141902-25724 : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
53	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P039 - Colle de faïence + plâtre - Batiment A 4EME - Local cafeteria	IT141902-25725 : Colle beige / Peinture avec couche cartonnée / Carrelage	Colle beige non séparable + peinture avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
54	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P040 - Nez de marche + colle + ragrage - Batiment A 4EME - Cage d'escalier 4	IT141902-25726 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrage gris hétérogène / Peinture	Revêtement souple gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
55	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P040 - Nez de marche + colle + ragrage - Batiment A 4EME - Cage d'escalier 4	IT141902-25726 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrage gris hétérogène / Peinture	Colle polymère jaune + ragrage gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
56	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P041 - Nez de marche + colle + ragrage - Batiment A 4EME - Cage d'escalier 3	IT141902-25727 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrage gris / Peinture	Revêtement souple gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
57	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P041 - Nez de marche + colle + ragrage - Batiment A 4EME - Cage d'escalier 3	IT141902-25727 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrage gris / Peinture	Colle polymère jaune non séparable + ragrage gris non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
58	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P042 - Enduit a base de platre (lisse ou taloché) + peinture - Batiment A 1ER - Couloir 2	IT141902-25728 : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
59	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P043 - Enduit a base de platre (lisse ou taloché) + peinture - Batiment A 1ER - Couloir 2	IT141902-25729 : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
60	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P044 - Colle non bitumineuse + ragrage - Batiment B 2eme etage - B21	IT141902-25730 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrage gris	Revêtement souple gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
61	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P044 - Colle non bitumineuse + ragrage - Batiment B 2eme etage - B21	IT141902-25730 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
62	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P044 - Colle non bitumineuse + ragrage - Batiment B 2eme etage - B21	IT141902-25730 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrage gris	Ragrage gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 8/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
63	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P045 - Enduit a base de platre lisse ou taloche + peinture - Batiment B 2eme etage - B 2 I	ITI41902-25731 : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
64	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P046 - Bandes calicot + platre + peinture - Batiment B 2eme etage - B 2 I	ITI41902-25732 : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
65	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P047 - Plaque souple bitumineuse antivibratile - Batiment B 2eme etage - Piece I	ITI41902-25733 : Matériau bitumineux noir	Matériau bitumineux noir	META (2) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
66	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P048 - Bandes calicot + platre + peinture - Batiment B 2eme etage - B 2 I	ITI41902-25734 : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Papier / Peinture	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
67	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P049 - Colle de faïence + bande calicot + platre - Batiment B 2eme etage - Sanitaire 4	ITI41902-25735 : Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Papier / Peinture / Ruban adhésif gris / Carrelage	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable + ruban adhésif gris non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
68	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P050 - Enduit a base de platre lisse ou taloche + peinture - Batiment B 2eme etage - B 25	ITI41902-25736 : Matériau gris / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Matériau gris non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
69	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P051 - Plaque souple bitumineuse antivibratile - Batiment B 1er etage - Cuisine I	ITI41902-25737 : Matériau bitumineux noir	Matériau bitumineux noir	META (2) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
70	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P052 - Bandes calicot + platre + peinture - Batiment B 1er etage - Cuisine I	ITI41902-25738 : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
71	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P053 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment B 1er étage - espace prof.	IT141902-25739 : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris	Revêtement souple rouge	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
72	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P053 - Colle non bitumineuse + ragréage - Batiment B 1er étage - espace prof.	IT141902-25739 : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
73	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P054 - Colle de faïence - Batiment B 1er étage - Sanitaire 3	IT141902-25740 : Colle beige / Peinture / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée / Carrelage	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
74	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P055 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + peinture - Batiment B 1er étage - Sanitaire 3	IT141902-25741 : Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
75	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P056 - Colle de faïence + joint - Batiment B 1er étage - Sanitaire 3	IT141902-25742 : Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant gris / Peintures multiples / Carrelage	Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
76	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P056 - Colle de faïence + joint - Batiment B 1er étage - Sanitaire 3	IT141902-25742 : Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant gris / Peintures multiples / Carrelage	Joint cassant gris + peintures multiples non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
77	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P057 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + peinture - Batiment B 1er étage - Sanitaire 2	IT141902-25743 : Enduit gris en vrac / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
78	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P058 - Bandes calicot + plâtre + peinture - Batiment B 1er étage - Sanitaire 1	IT141902-25744 : Matériau plâtreux blanc / Carton / Papier / Peinture	Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 10/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
79	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P059 - Colle de faïence + joint - Batiment B 1er étage - Sanitaire 2	ITI41902-25745 : Colle beige / Joint cassant gris / Peinture / Carrelage	Colle beige	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
80	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P059 - Colle de faïence + joint - Batiment B 1er étage - Sanitaire 2	ITI41902-25745 : Colle beige / Joint cassant gris / Peinture / Carrelage	Joint cassant gris + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
81	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P060 - Bandes calicot + plâtre + peinture - Batiment B 1er étage - rangement I	ITI41902-25746 : Matériau plâtreux blanc / Papier / Peinture	Matériau plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
82	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P061 - Bandes calicot + plâtre + peinture - Batiment B 1er étage - rangement I	ITI41902-25747 : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier / Peinture	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
83	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P062 - Dalle de sol + colle + ragréage - Batiment B 1er étage - B II	ITI41902-25748 : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune	Colle polymère jaune	META (2) le 19/02/2019	1	Amiante non détecté / -
84	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P062 - Dalle de sol + colle + ragréage - Batiment B 1er étage - B II	ITI41902-25748 : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune	Dalle dure cassante grise	META (2) le 18/02/2019	2	Amiante non détecté / -
85	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P063 - Plaque souple bitumineuse antivibratile - Batiment B 1er étage - Local preparation	ITI41902-25749 : Matériau bitumineux noir	Matériau bitumineux noir	META (2) le 18/02/2019	3	Amiante non détecté / -
86	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P064 - Nez de marche + colle + ragréage - Batiment B - Cage escalier enseignant	ITI41902-25750 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
87	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P064 - Nez de marche + colle + ragréage - Batiment B - Cage escalier enseignant	ITI41902-25750 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 11 / 12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
88	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P065 - Nez de marche + colle + ragréage - Batiment B 1er étage - cage escalier elevés	IT141902-25751 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris	Revêtement souple gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
89	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P065 - Nez de marche + colle + ragréage - Batiment B 1er étage - cage escalier elevés	IT141902-25751 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
90	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P066 - Colle de faïence + joint - Batiment B RDC - Sanitaire EXTERIEUR	IT141902-25752 : Colle beige / Joint cassant blanc / Peinture / Carrelage	Colle beige	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
91	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P066 - Colle de faïence + joint - Batiment B RDC - Sanitaire EXTERIEUR	IT141902-25752 : Colle beige / Joint cassant blanc / Peinture / Carrelage	Joint cassant blanc + peinture non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
92	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P067 - Colle de faïence + joint - Batiment B RDC - Sanitaire EXTERIEUR	IT141902-25753 : Colle beige / Matériau gris / Joint cassant blanc / Peinture / Ruban adhésif gris / Carrelage	Colle beige non séparable + matériau gris non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -
93	1064609 - 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A ET B LYCEE LA PROVIDENCE 35400 ST MALO / P067 - Colle de faïence + joint - Batiment B RDC - Sanitaire EXTERIEUR	IT141902-25753 : Colle beige / Matériau gris / Joint cassant blanc / Peinture / Ruban adhésif gris / Carrelage	Joint cassant blanc + peinture non séparable + ruban adhésif gris non séparable	META (1) le 18/02/2019	1	Amiante non détecté / -

(ii) Suite à une divergence de résultats entre les échantillons de la ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage), cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse.

Validé par : Valentin PIROT - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 12/12

## 9. ANNEXES / ATTESTATION D'ASSURANCE / CERTIFICATION

## ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET DE MOYENS


Je, soussigné Edouard CARVALLO, Président du groupe ALLO DIAGNOSTIC, ayant son siège social à MONTROUGE (92120), 62 B Avenue Henri Ginoux, atteste sur l'honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6 et R 271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Ainsi, la société ALLO DIAGNOSTIC n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni vis-à-vis du propriétaire (ou de son mandataire) faisant appel à elle, ni vis-à-vis d'une quelconque entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société ALLO DIAGNOSTIC est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC professionnelle souscrite auprès de la société d'assurance AXA, sous les polices numérotées 3912280604 et 3912431104).

Enfin, la société ALLO DIAGNOSTIC dispose de tous les moyens matériels et en personnel nécessaire à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostics Techniques.

Fait à Paris,  
Le 2 janvier 2019

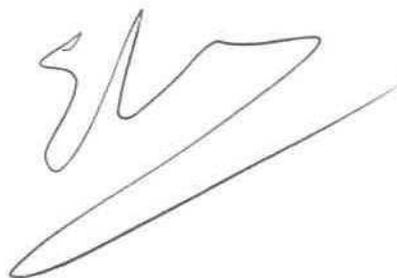

Siège social :  
62bis Avenue Henri Ginoux  
92120 Montrouge

Siège administratif :  
Parc Saint Fiacre  
53200 Château-Gontier



SAS AUX GROUPE  
428 AV HENRI GINOUX  
92120 MONTROUGE FR

**COURTIER**

**CNA**  
178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS  
**Tel : 01 40 68 02 02**  
Fax : 01 40 58 05 00  
Email : CONTACT@CNAASSUR.COM  
Portefeuille : 0114921220

**Vos références :**  
Contrat n° **3912431104**  
Client n° 0626460620

**ATTESTATION**

- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux localif
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- A effet du 17/01/2017 → Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
  - VIBI : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires, limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
  - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents.
  - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.

- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building Information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurant en page 3 de la présente.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit souscrire conformément à la Législation locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **1. Janvier 2019 au 1. Janvier 2020**, sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

AXA France IARD, atteste que la :

**SAS ADX GROUPE (ADX EXPERTISE - ALLO DIAGNOSTIC)**  
62 bis rue Henri Ginoux  
92120 Montrouge

a souscrit un contrat d'assurance « Responsabilité Civile » **1- Ligne n° 3912280604** et un contrat d'assurance « Responsabilité Civile » **2- Ligne n° 3912431104** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

- Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires
  - Repérage amiante avant-vente
  - Constat des risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic de performance énergétique
  - Etat de l'installation intérieure de gaz
  - Etat de l'installation intérieure d'électricité
  - Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
  - Etat des risques naturels, miniers et technologiques
  - L'Infrabrométrie
- Les autres diagnostics
  - Dossier Technique Amiante (DTA)
  - Diagnostic Technique Globale (DTG)
  - Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
  - Contrôle du plomb après travaux
  - Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
  - Repérage de l'amiante avant travaux
  - Repérage de l'amiante avant démolition
  - Repérage du plomb avant travaux
  - Diagnostic accessibilité handicapés
  - Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
  - Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasse de l'Anthe - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210107 A02  
Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261A CGU - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/4

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasse de l'Anthe - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210107 A02  
Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261A CGU - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/4

4/ n° 3912431104

3/ n° 3912431104

**Garanties et franchises contrat 1- Ligne N° 3912280604**

**Montant des garanties et des franchises**  
(= Lorsque un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties - ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.)

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b>	
• <b>Dommages corporels</b>	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
• <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1.200.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> (tous dommages confondus)	<b>par expert</b> <b>300.000 €</b> par sinistre <b>et 500.000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b>	<b>30.000 €</b> par sinistre

**Garanties du contrat 2- Ligne N° 3912431104**

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : **3 000 000 €** par sinistre et par année d'assurance et par filiale.

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : **1 500 000 €** par sinistre et par année d'assurance et par filiale.

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne.
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

Fait à PARIS  
le 5 janvier 2019  
Pour la société :

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasse de l'Anthe - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210107 A02  
Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261A CGU - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/4

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasse de l'Anthe - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210107 A02  
Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261A CGU - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

4/4



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4587

Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

## Monsieur SAMYN Christophe

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 16/05/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 16/05/2022
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 18/09/2018 - Date d'expiration : 17/09/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 18/09/2018 - Date d'expiration : 17/09/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 07/04/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 18/05/2021
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 07/04/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 07/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 19/09/2018.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

\*\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

