



- REALITES
- 27 RUE DE TOULOUSE-BAT B LYCEE LA PROVIDENCE (non communiqués)  
35400 ST MALO
- N° de dossier : 1064609\_p01
- Date de réalisation :

| Résultat du repérage |    |     |     |     |     |     |
|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Détail en page 6     |    |     |     |     |     |     |
| Etat :               | EP | AC1 | AC2 | N=1 | N=2 | N=3 |
| Nombre :             | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |



**VOUS AVEZ DES MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :**

**OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :**

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement sous...

N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3ans

**Recommandations réglementaires :**

EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

AC1: Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.

AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.**

## PRE-RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-269 du 3 juin 2011 modifiant le code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâti ainsi que le décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017  
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

**Important :** Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

### SYNTHESE DES CONCLUSIONS GENERALES DU REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (RESULTATS DETAILLES AU PARAGRAPHE 4)

## ABSENCE

Pièces non visitées : voir au paragraphe 3

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage.


CE RAPPORT NE PEUT ETRE REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE ET AVEC L'AUTORISATION D'ADX GROUPE

|  |   |   |
|--|---|---|
|   | <p><b>Christophe SAMYN</b><br/><b>ALLODIAGNOSTIC BRETAGNE</b><br/><b>06 10 90 68 17</b></p> | <p><b>Certification n° Certification</b><br/><b>n° CPDI4587</b><br/>Décernée par : <b>ICERT</b><br/>Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur !</p>                              |
| <p><b>réinventons / notre métier</b> </p> |   | <p>2, rue des Charmilles 35510 Cesson-Sévigné Tél : 09 70 69 01 47 - Fax : 02 99 32 11 54<br/>SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 &amp; 3912431104</p> |

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par **I.Cert.** N° de certification **CPDI4587** délivré le **20/10/2017** et expirant le **19/10/2022.**

Edité à **Cesson-Sévigné**, le **19/02/2019**

Par : **Christophe SAMYN**

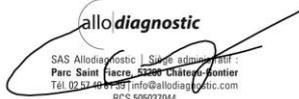

**allo|diagnostic**  
SAS Alldiagnostic | Siège administratif  
Parc Saint-Fiacre - 55000 Cliston - Jonzier  
Tél. 02 57 41 11 11 | info@alldiagnostic.com  
RCS 505037044

## SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| 1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ? .....       | 4  |
| 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS .....                | 4  |
| 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS..... | 5  |
| 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE.....  | 6  |
| 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....                          | 11 |
| 6. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES .....                      | 13 |
| 7. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS.....                 | 36 |
| 8. RAPPORTS D'ANALYSES .....   | 38 |
| 9. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION .....               | 50 |

## 1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?

|                            |   |   |  |
|----------------------------|---|---|--|
| <b>Propriétaire</b>        | <b>REALITES</b><br>27 RUE DE TOULOUSE-BAT B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO | <b>Diagnostiqueur</b>                         | <b>Christophe SAMYN</b>                    |
| <b>Donneur d'ordre</b>     | <b>REALITES</b><br>35000 RENNES   | Certifié par                                  | <b>I.Cert</b>                              |
| <b>Accompagnateur</b>      | <b>Sur place avec autre personne</b>  | N° de certification                           | <b>CPDI4587</b>                            |
| <b>Expertise demandée</b>  | <b>28/01/2019</b>   | Date de la certification                      | <b>20/10/2017</b>                          |
| <b>Visite effectuée le</b> | <b>11/02/2019</b>   | <b>Assurance</b>                              | <b>AXA N° de police 3912280604</b>         |
|                            |   | Date de validité                              | <b>01/01/2020</b>                          |
|                            |   | <b>Laboratoire d'analyse</b> (le cas échéant) | <b>Voir chapitre 9 RAPPORTS D'ANALYSES</b> |

## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

|                                 |   |                              |                    |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| <b>Adresse du bien :</b>        | <b>27 RUE DE TOULOUSE-BAT B</b><br><b>LYCEE LA PROVIDENCE (non communiqués)</b><br><b>35400 ST MALO</b> | <b>Numéro de mission :</b>   | <b>1064609_p01</b> |
| <b>Références cadastrales :</b> | <b>Section cadastrale non communiquées,</b>   | <b>Référence client :</b>    | <b>NC</b>          |
| <b>Numéro de lot :</b>          | <b>Lot numéro non communiqués,</b>  | <b>Visite effectuée le :</b> | <b>11/02/2019</b>  |

| Documents demandés  | Documents remis |
|---|-----------------|
| Plan/Croquis du bâtiment  | Non             |
| Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Non             |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier                                   | Non             |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier                           | Non             |

Observations :

Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une fonction incendie n'a été réalisé afin de ne pas altérer cette fonction.

Les locaux sont encore en activité et occupés par du personnel, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Les fourreaux de passage de murs ou de dalles sont des éléments de la construction solidaire des dalles de plancher ou des parois; ils sont la plupart du temps non visibles ou inaccessibles ce qui les rend non évaluables sans des travaux destruction. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

#### 3.1 Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Bâtiment B RDC :</b>        | Accueil, Bureau 1, Atelier, Sanitaire EXTERIEUR, Secrétariat, Dégagement 1, Debarras 1, WC 1   |
| <b>Bâtiment B :</b>            | Cage escalier enseignant, cage escalier élèves   |
| <b>Bâtiment B 1er étage :</b>  | Couloir 1, Sanitaire 1, Sanitaire 2, baie de brassage, chef de travaux, rangement 1, B 12, B 11, Local préparation, salle prof, photocopieur, espace prof, espace travail, Sanitaire 3, Cuisine 1, Salle detente, Salle papier |
| <b>Bâtiment B 2ème étage :</b> | Couloir 2, Sanitaire 3, Sanitaire 4, B 26, B 25, Bureau 2, B 24 et 23, B 22, Pièce 1, Pièce 2, B 21  |
| <b>Extérieur :</b>             | Façade   |

#### 3.2 Descriptif des travaux :

##### Réhabilitation lourde transformation d'un lycée en logement

**Important :**  
Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

#### 3.3 Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

| Localisation                         | Parties du local | Raison                            |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Bâtiment B 1er étage - local vidoir  | Toutes           | Absence de clef                   |
| Bâtiment B - Ascenseur et machinerie | Toutes           | aucun accompagnateur              |
| Extérieur - Toiture                  | Toutes           | Zone d'accès réglementé           |
| Rez de chaussée - Cafétéria          | Toutes           | aucun plan concernant les travaux |
| Rez de chaussée - Chaufferie         | Toutes           | appariel gaz en fonction          |

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations complémentaires doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

#### 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE


Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.


Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des Matériaux Contenant de l'Amiante**


| Etage | Localisation | Zone | Description du prélèvement réalisé |
|-------|--------------|------|------------------------------------|
| Néant | -            | -    | -                                  |

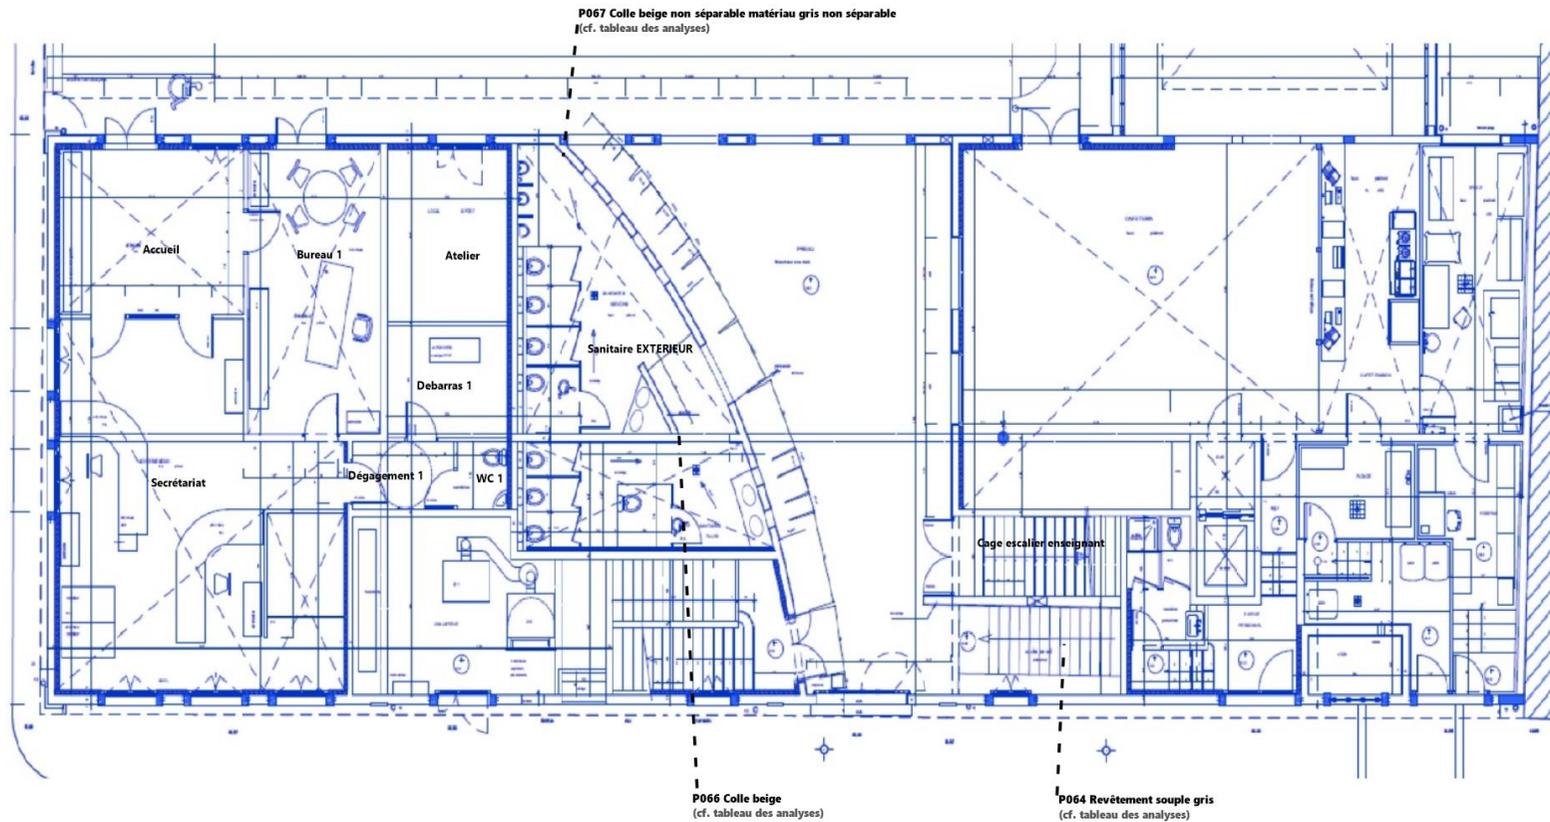

BAT-B-RDC

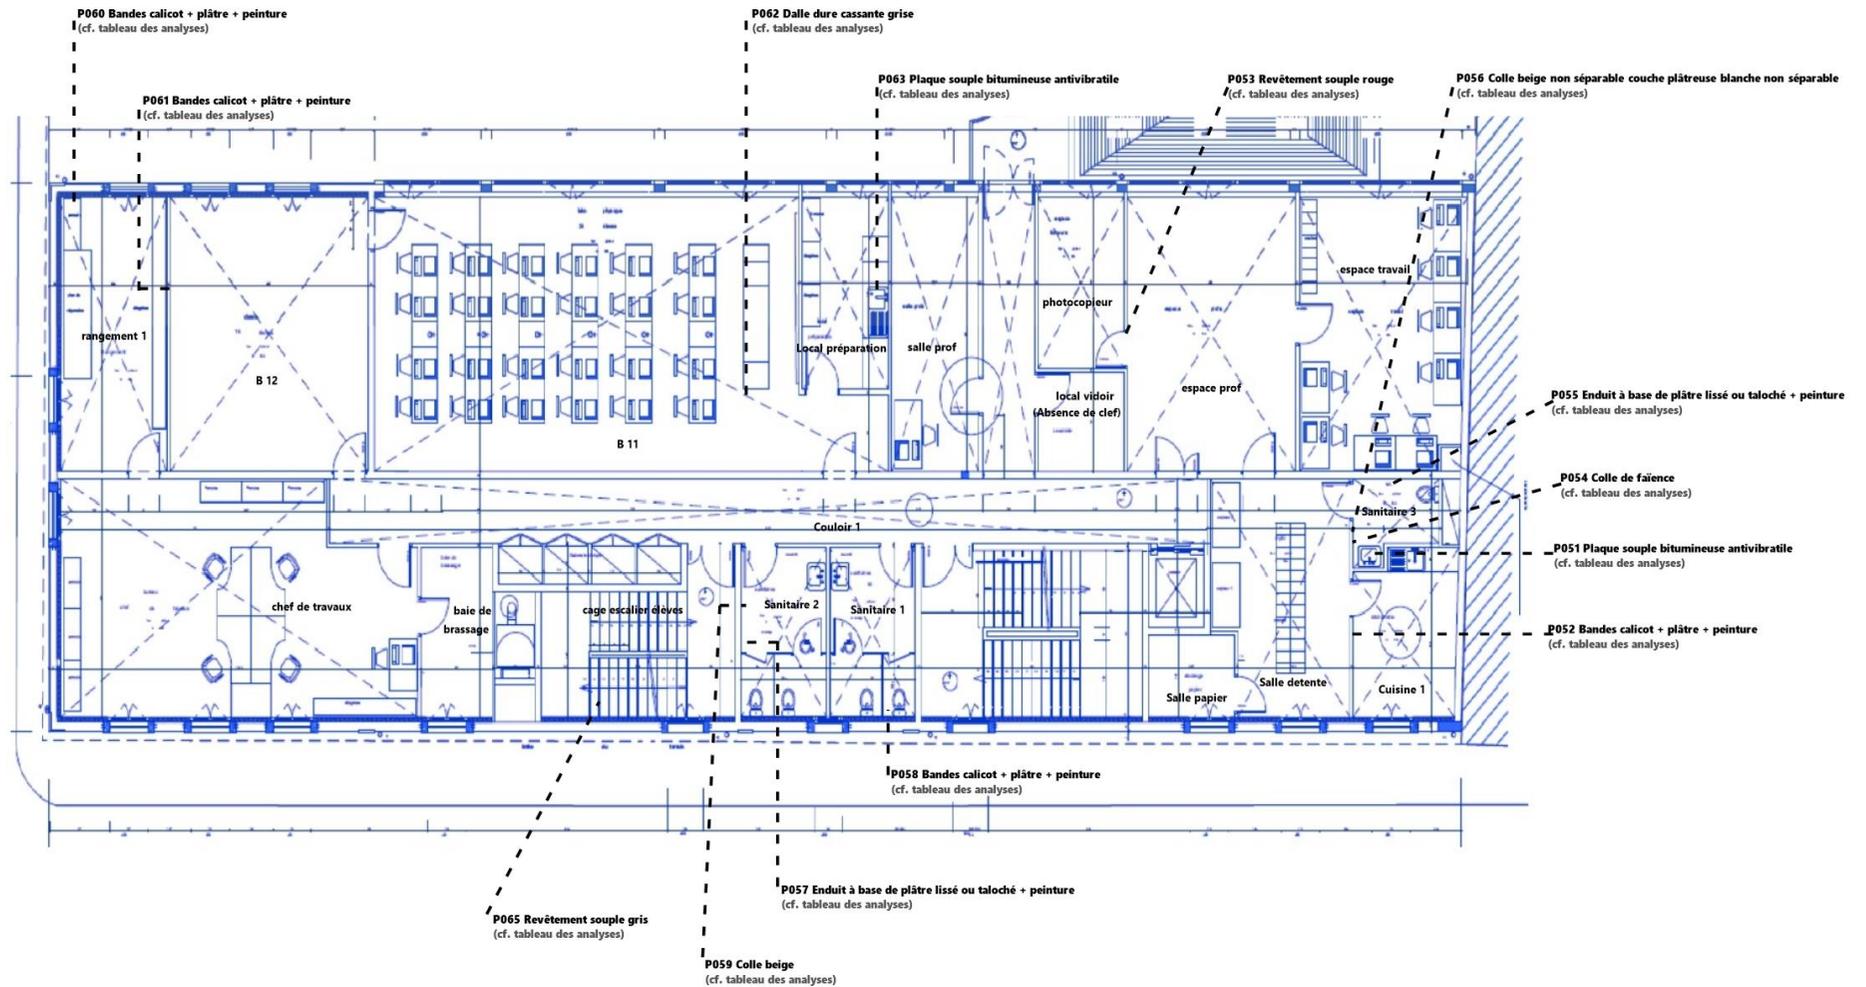

BAT-B-R+1

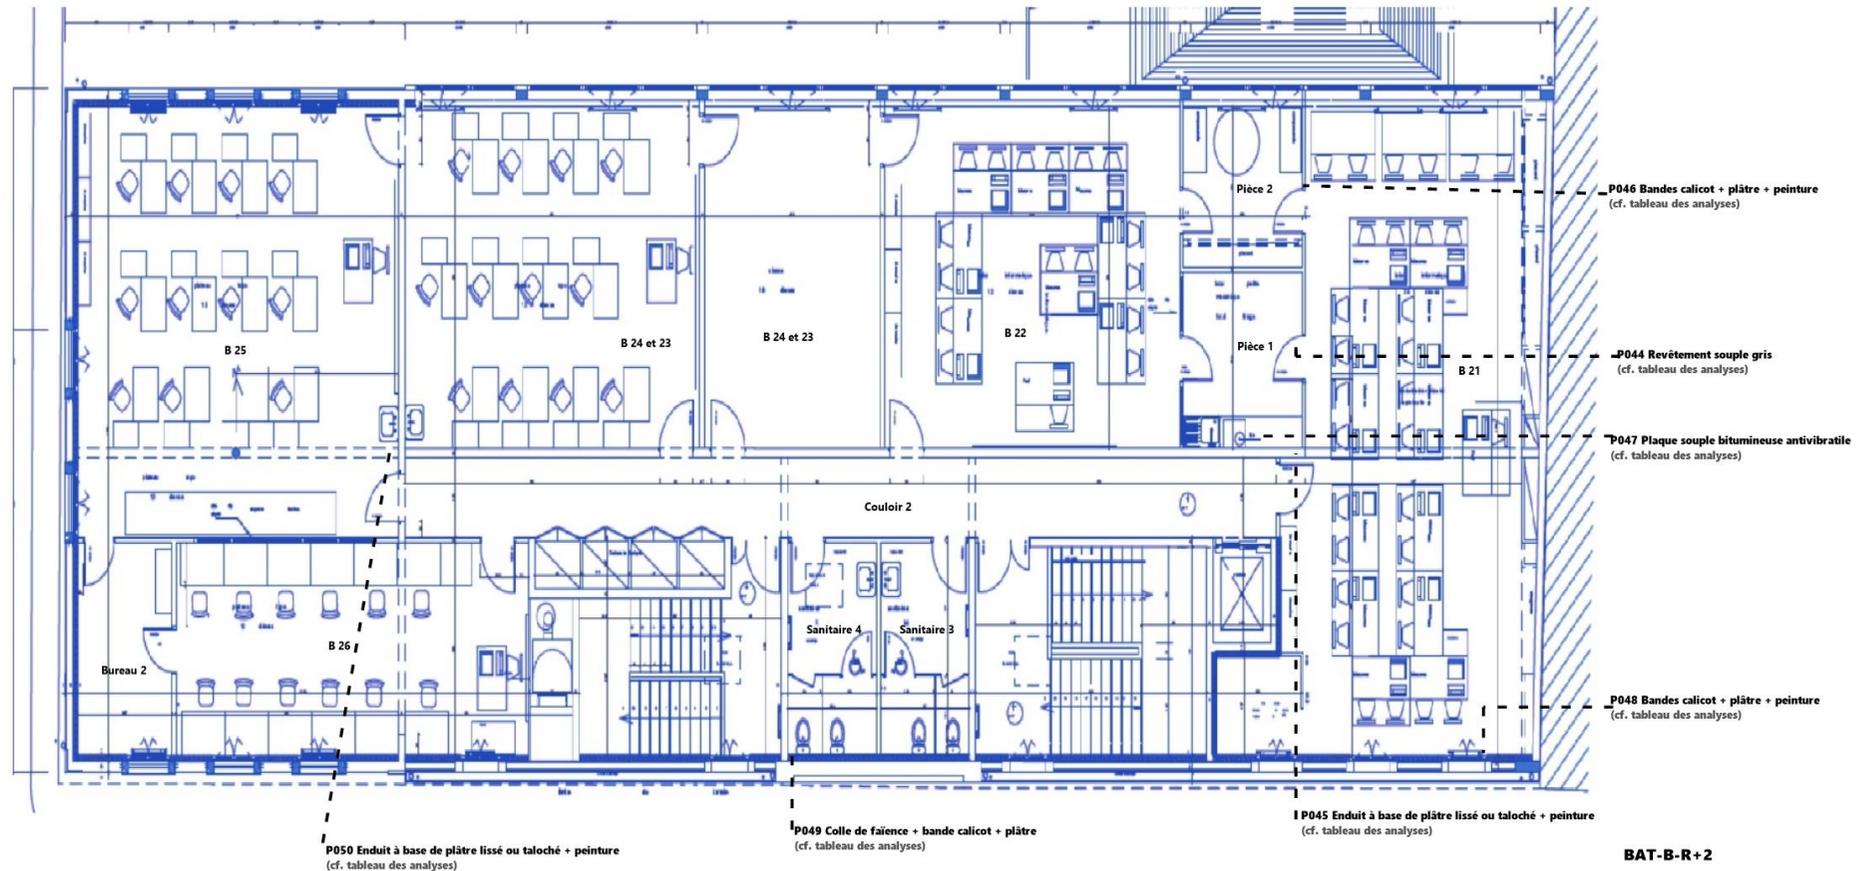

### Tableau des analyses effectuées:

| Prélèvement | Description Expert  | Description laboratoire   | Résultat Laboratoire |
|-------------|---|---|----------------------|
| P044        | Identifiant: ZPSO030<br>Description: Revêtement souple gris   | - Revêtement souple gris : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P044-2      |   | - Colle polymère jaune : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P044-3      |   | - Ragréage gris : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P045        | Identifiant: ZPSO031<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture              | - Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P046        | Identifiant: ZPSO032<br>Description: Bandes calicot + plâtre + peinture                               | - Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P047        | Identifiant: ZPSO033<br>Description: Plaque souple bitumineuse antivibratile                          | - Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P048        | Identifiant: ZPSO034<br>Description: Bandes calicot + plâtre + peinture                               | - Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P049        | Identifiant: ZPSO035<br>Description: Colle de faïence + bande calicot + plâtre                        | - Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable + ruban adhésif gris non séparable : Absence d'amiante | Absence d'amiante    |
| P050        | Identifiant: ZPSO031<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture              | - Matériau gris non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P051        | Identifiant: ZPSO036<br>Description: Plaque souple bitumineuse antivibratile                          | - Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P052        | Identifiant: ZPSO037<br>Description: Bandes calicot + plâtre + peinture                               | - Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P053        | Identifiant: ZPSO030<br>Description: Revêtement souple rouge  | - Revêtement souple rouge : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P053-2      |   | - Revêtement souple rouge : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P053-3      |   | - Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P054        | Identifiant: ZPSO035<br>Description: Colle de faïence   | - Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P055        | Identifiant: ZPSO038<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture              | - Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P056        | Identifiant: ZPSO039<br>Description: Colle beige non séparable couche plâtreuse blanche non séparable | - Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P056-2      |   | - Joint cassant gris + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P057        | Identifiant: ZPSO038<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture              | - Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P058        | Identifiant: ZPSO037<br>Description: Bandes calicot + plâtre + peinture                               | - Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P059        | Identifiant: ZPSO039<br>Description: Colle beige  | - Colle beige : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P059-2      |   | - Joint cassant gris + peinture non séparable : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P060        | Identifiant: ZPSO034<br>Description: Bandes calicot + plâtre + peinture                               | - Matériau plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P061        | Identifiant: ZPSO032<br>Description: Bandes calicot + plâtre + peinture                               | - Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P062        | Identifiant: ZPSO040<br>Description: Dalle dure cassante grise  | - Dalle dure cassante grise : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P062-2      |   | - Colle polymère jaune : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P063        | Identifiant: ZPSO041<br>Description: Plaque souple bitumineuse antivibratile                          | - Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P064        | Identifiant: ZPSO042<br>Description: Revêtement souple gris   | - Revêtement souple gris : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P064-2      |   | - Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P065        | Identifiant: ZPSO042<br>Description: Revêtement souple gris   | - Revêtement souple gris : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P065-2      |   | - Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P066        | Identifiant: ZPSO043<br>Description: Colle beige  | - Colle beige : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P066-2      |   | - Joint cassant blanc + peinture non séparable : Absence d'amiante  | Absence d'amiante    |
| P067        | Identifiant: ZPSO043<br>Description: Colle beige non séparable matériau gris non séparable            | - Colle beige non séparable + matériau gris non séparable : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |
| P067-2      |   | - Joint cassant blanc + peinture non séparable + ruban adhésif gris non séparable : Absence d'amiante   | Absence d'amiante    |

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté t qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



### MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

**Important :** Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

#### FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
- N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
- N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois  
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

#### AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
- AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
- AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

### Écart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

#### Remarques :

Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une fonction incendie n'a été réalisé afin de ne pas altérer cette fonction.

Les locaux sont encore en activité et occupés par du personnel, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Les fourreaux de passage de murs ou de dalles sont des éléments de la construction solidaire des dalles de plancher ou des parois; ils sont la plupart du temps non visibles ou inaccessibles ce qui les rend non évaluables sans des travaux destruction. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

| Observations   | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | -   | X          |
| Bâtiment vide d'occupants                              |     | X   |            |
| Bâtiment vide de mobilier                              |     | X   |            |
| Les équipements et installations étaient en service    | X   |     |            |
| Les équipements et installations étaient alimentés     | X   |     |            |
| Vide sanitaire accessible                              |     |     | X          |
| Combles ou toiture accessibles et visitables           |     |     | X          |

## 6. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

**Sans objet**

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

**Sans objet**

### 3 - Parois verticales intérieures

| ZPSO031 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché            |               |        |   |   | Niveau : Bâtiment B 2ème étage, Bâtiment B 1er étage  |  |  |
|---|---------------|--------|---|---|---|--|--|
| 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés |               |        |   |   | Pièces : B 21, Couloir 1, chef de travaux, rangement 1, B 12, B 11, salle prof, photocopieur, espace prof, espace travail, Couloir 2, B 25, B 24 et 23, B 22, Pièce 1 |  |  |
| Localisation  | n° de sondage | Zone   | Partie inspectée                                    | Prélèvement   | Etat de conservation  | Analyse  | Photo  |
| B 21  | 1             | Refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>2ème étage -<br>B 21 : Refend                    | absent  | <u>Analyse:</u><br>P045<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante |  |
| Couloir 1   | 2             | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P045, P050  | Idem photo : P045; P050  |
| chef de travaux   | 3             | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P045, P050  | Idem photo : P045; P050  |
| rangement 1   | 4             | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P045, P050  | Idem photo : P045; P050  |
| B 12  | 5             | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P045, P050  | Idem photo : P045; P050  |
| B 11  | 6             | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P045, P050  | Idem photo : P045; P050  |

|                |    |        |   |   |        |   |   |
|----------------|----|--------|---|---|--------|---|---|
| salle prof     | 7  | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent | <u>Analyse:</u><br>P045, P050   | Idem photo : P045; P050   |
| photocopieur   | 8  | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent | <u>Analyse:</u><br>P045, P050   | Idem photo : P045; P050   |
| espace prof    | 9  | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent | <u>Analyse:</u><br>P045, P050   | Idem photo : P045; P050   |
| espace travail | 10 | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent | <u>Analyse:</u><br>P045, P050   | Idem photo : P045; P050   |
| Couloir 2      | 11 | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent | <u>Analyse:</u><br>P045, P050   | Idem photo : P045; P050   |
| B 25           | 12 | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>2ème étage -<br>B 25 : refend                    | absent | <u>Analyse:</u><br>P050<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau gris non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante |  |
| B 24 et 23     | 13 | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent | <u>Analyse:</u><br>P045, P050   | Idem photo : P045; P050   |
| B 22           | 14 | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent | <u>Analyse:</u><br>P045, P050   | Idem photo : P045; P050   |
| Pièce 1        | 15 | refend | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P050 | absent | <u>Analyse:</u><br>P045, P050   | Idem photo : P045; P050   |

| ZPSO032 : Bandes calicot  |               |          |                                    |  | Niveau : Bâtiment B 2ème étage, Bâtiment B RDC, Bâtiment B 1er étage  |   |   |
|---|---------------|----------|------------------------------------|--|---|---|---|
| 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) |               |          |                                    |  | Pièces : B 21, Accueil, Bureau 1, Atelier, Secrétariat, Dégagement 1, Debarras 1, baie de brassage, chef de travaux, rangement 1, B 12, B 11, Local préparation, salle prof, photocopieur, espace prof, espace travail, Salle detente, Salle papier, B 26, B 25, Bureau 2, B 24 et 23, B 22, Pièce 1, Pièce 2 |   |   |
| Localisation  | n° de sondage | Zone     | Partie inspectée                   | Prélèvement  | Etat de conservation  | Analyse   | Photo   |
| B 21  | 1             | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>2ème étage -<br>B 21 :<br>cloisons                                  | absent  | <u>Analyse:</u><br>P046<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau plâtreux blanc avec couche<br>cartonnée non séparable + peinture non<br>séparable : Absence d'amiante |  |
| Accueil   | 2             | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P046,<br>P061 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| Bureau 1  | 3             | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P046,<br>P061 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| Atelier   | 4             | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P046,<br>P061 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| Secrétariat   | 5             | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P046,<br>P061 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| Dégagement 1  | 6             | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P046,<br>P061 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| Debarras 1  | 7             | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P046,<br>P061 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| baie de<br>brassage   | 8             | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P046,<br>P061 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| chef de travaux   | 9             | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P046,<br>P061 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |

|                      |    |          |                                    |   |        |   |   |
|----------------------|----|----------|------------------------------------|---|--------|---|---|
| rangement 1          | 10 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>rangement 1<br>: cloisons                           | absent | <u>Analyse:</u><br>P061<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau plâtreux blanc avec couche<br>cartonnée non séparable + papier non<br>séparable + peinture non séparable :<br>Absence d'amiante |  |
| B 12                 | 11 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P046,<br>P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| B 11                 | 12 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P046,<br>P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| Local<br>préparation | 13 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P046,<br>P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| salle prof           | 14 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P046,<br>P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| photocopieur         | 15 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P046,<br>P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| espace prof          | 16 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P046,<br>P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| espace travail       | 17 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P046,<br>P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| Salle detente        | 18 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P046,<br>P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |
| Salle papier         | 19 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P046,<br>P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061   | Idem photo : P046; P061   |

|            |    |          |                                    |   |        |                               |                         |
|------------|----|----------|------------------------------------|---|--------|-------------------------------|-------------------------|
| B 26       | 20 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061 | Idem photo : P046; P061 |
| B 25       | 21 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061 | Idem photo : P046; P061 |
| Bureau 2   | 22 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061 | Idem photo : P046; P061 |
| B 24 et 23 | 23 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061 | Idem photo : P046; P061 |
| B 22       | 24 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061 | Idem photo : P046; P061 |
| Pièce 1    | 25 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061 | Idem photo : P046; P061 |
| Pièce 2    | 26 | cloisons | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P061 | absent | <u>Analyse:</u><br>P046, P061 | Idem photo : P046; P061 |

| ZPSO034 : Bandes calicot  |               |                    |                                    |  | Niveau : Bâtiment B 2ème étage, Bâtiment B RDC, Bâtiment B 1er étage  |   |                         |
|---|---------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---|-------------------------|
| 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) |               |                    |                                    |  | Pièces : B 21, Accueil, Bureau 1, Secrétariat, baie de brassage, chef de travaux, rangement 1, B 12, B 11, Local préparation, salle prof, photocopieur, espace prof, espace travail, Salle détente, Salle papier, B 26, B 25, Bureau 2, B 24 et 23, B 22, Pièce 2 |   |                         |
| Localisation  | n° de sondage | Zone               | Partie inspectée                   | Prélèvement  | Etat de conservation  | Analyse   | Photo                   |
| B 21  | 1             | Murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>2ème étage -<br>B 21 : Murs<br>sur extérieur          | absent  | <u>Analyse:</u><br>P048<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau plâtreux blanc en vrac avec<br>couche cartonnée non séparable +<br>papier non séparable + peinture non<br>séparable : Absence d'amiante |                         |
| Accueil   | 2             | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P048, P060        | absent  | <u>Analyse:</u><br>P048, P060   | Idem photo : P048; P060 |
| Bureau 1  | 3             | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P048, P060        | absent  | <u>Analyse:</u><br>P048, P060   | Idem photo : P048; P060 |
| Secrétariat   | 4             | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P048, P060        | absent  | <u>Analyse:</u><br>P048, P060   | Idem photo : P048; P060 |
| baie de brassage  | 5             | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P048, P060        | absent  | <u>Analyse:</u><br>P048, P060   | Idem photo : P048; P060 |
| chef de travaux   | 6             | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P048, P060        | absent  | <u>Analyse:</u><br>P048, P060   | Idem photo : P048; P060 |
| rangement 1   | 7             | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>rangement 1<br>: murs sur<br>extérieur | absent  | <u>Analyse:</u><br>P060<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau plâtreux blanc + papier non<br>séparable + peinture non séparable :<br>Absence d'amiante  |                         |
| B 12  | 8             | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P048, P060        | absent  | <u>Analyse:</u><br>P048, P060   | Idem photo : P048; P060 |
| B 11  | 9             | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P048, P060        | absent  | <u>Analyse:</u><br>P048, P060   | Idem photo : P048; P060 |

|                      |    |                              |                                    |  |        |                               |                         |
|----------------------|----|------------------------------|------------------------------------|--|--------|-------------------------------|-------------------------|
| Local<br>préparation | 10 | murs<br>sur<br>extérieu<br>r | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P048,<br>P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060 | Idem photo : P048; P060 |
| salle prof           | 11 | murs<br>sur<br>extérieu<br>r | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P048,<br>P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060 | Idem photo : P048; P060 |
| photocopieur         | 12 | murs<br>sur<br>extérieu<br>r | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P048,<br>P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060 | Idem photo : P048; P060 |
| espace prof          | 13 | murs<br>sur<br>extérieu<br>r | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P048,<br>P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060 | Idem photo : P048; P060 |
| espace travail       | 14 | murs<br>sur<br>extérieu<br>r | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P048,<br>P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060 | Idem photo : P048; P060 |
| Salle detente        | 15 | murs<br>sur<br>extérieu<br>r | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P048,<br>P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060 | Idem photo : P048; P060 |
| Salle papier         | 16 | murs<br>sur<br>extérieu<br>r | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P048,<br>P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060 | Idem photo : P048; P060 |
| B 26                 | 17 | murs<br>sur<br>extérieu<br>r | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P048,<br>P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060 | Idem photo : P048; P060 |
| B 25                 | 18 | murs<br>sur<br>extérieu<br>r | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P048,<br>P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060 | Idem photo : P048; P060 |
| Bureau 2             | 19 | murs<br>sur<br>extérieu<br>r | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(<br>s) : P048,<br>P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060 | Idem photo : P048; P060 |

|            |    |                    |                                    |   |        |  |   |
|------------|----|--------------------|------------------------------------|---|--------|--|---|
| B 24 et 23 | 20 | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060  | Idem photo : P048; P060   |
| B 22       | 21 | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060  | Idem photo : P048; P060   |
| Pièce 2    | 22 | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P060 | absent | <u>Analyse:</u><br>P048, P060  | Idem photo : P048; P060   |
| B 21       | 23 | murs sur extérieur | Bandes calicot + plâtre + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>2ème étage -<br>B 21 : Murs sur extérieur        | absent | <u>Analyse:</u><br>P048<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable : Absence d'amiante |  |

| ZPSO035 : Colle de faïence  |               |                     |   |  | Niveau : Bâtiment B 2ème étage, Bâtiment B 1er étage, Bâtiment B RDC               |   |                         |
|---|---------------|---------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |               |                     |   |  | Pièces : Sanitaire 4, Sanitaire 1, WC 1, Sanitaire 3, Cuisine 1, Local préparation |   |                         |
| Localisation  | n° de sondage | Zone                | Partie inspectée                          | Prélèvement  | Etat de conservation   | Analyse   | Photo                   |
| Sanitaire 4   | 1             | Murs pièces humides | Colle de faïence + bande calicot + plâtre | Oui<br>Bâtiment B<br>2ème étage -<br>Sanitaire 4 :<br>Murs pièces<br>humides | absent   | <u>Analyse:</u><br>P049<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + peinture non séparable + ruban adhésif gris non séparable :<br>Absence d'amiante |                         |
| Sanitaire 1   | 2             | Murs                | Colle de faïence                          | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P054        | absent   | <u>Analyse:</u><br>P049, P054   | Idem photo : P049; P054 |
| WC 1  | 3             | Murs                | Colle de faïence                          | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P054        | absent   | <u>Analyse:</u><br>P049, P054   | Idem photo : P049; P054 |
| Sanitaire 3   | 4             | Murs                | Colle de faïence                          | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>Sanitaire 3 :<br>Murs                    | absent   | <u>Analyse:</u><br>P054<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante  |                         |
| Cuisine 1   | 5             | Murs                | Colle de faïence                          | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P054        | absent   | <u>Analyse:</u><br>P049, P054   | Idem photo : P049; P054 |
| Local préparation   | 6             | Murs                | Colle de faïence                          | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P054        | absent   | <u>Analyse:</u><br>P049, P054   | Idem photo : P049; P054 |

| ZPSO037 : Bandes calicot  |               |                       |                                    |   | Niveau : Bâtiment B 1er étage, Bâtiment B 2ème étage, Bâtiment B RDC                                  |   |   |
|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) |               |                       |                                    |   | Pièces : Cuisine 1, Sanitaire 1, Sanitaire 2, B 11, Local préparation, Sanitaire 3, WC 1, Sanitaire 4 |   |   |
| Localisation  | n° de sondage | Zone                  | Partie inspectée                   | Prélèvement   | Etat de conservation  | Analyse   | Photo   |
| Cuisine 1   | 1             | cloison pièces humide | Bandes calicot + plâtre + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>Cuisine 1 :<br>cloison<br>pièces<br>humide          | absent  | <u>Analyse:</u><br>P052<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau plâtreux blanc avec couche<br>cartonnée + peinture non séparable :<br>Absence d'amiante |  |
| Sanitaire 1   | 2             | murs                  | Bandes calicot + plâtre + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>Sanitaire 1 :<br>murs                               | absent  | <u>Analyse:</u><br>P058<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau plâtreux blanc avec couche<br>cartonnée + peinture non séparable : Absence<br>d'amiante |  |
| Sanitaire 2   | 3             | murs                  | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P052,<br>P058 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P052, P058   | Idem photo : P052; P058   |
| B 11  | 4             | murs                  | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P052,<br>P058 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P052, P058   | Idem photo : P052; P058   |
| Local<br>préparation  | 5             | murs                  | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P052,<br>P058 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P052, P058   | Idem photo : P052; P058   |
| Sanitaire 3   | 6             | murs                  | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P052,<br>P058 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P052, P058   | Idem photo : P052; P058   |
| WC 1  | 7             | Murs                  | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P052,<br>P058 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P052, P058   | Idem photo : P052; P058   |
| Sanitaire 4   | 8             | Murs                  | Bandes calicot + plâtre + peinture | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P052,<br>P058 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P052, P058   | Idem photo : P052; P058   |

| ZPSO038 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché            |               |                      |   |  | Niveau : Bâtiment B 1er étage, Bâtiment B 2ème étage        |   |   |
|---|---------------|----------------------|---|--|---|---|---|
| 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés |               |                      |   |  | Pièces : Sanitaire 3, Sanitaire 1, Sanitaire 2, Sanitaire 4 |   |   |
| Localisation  | n° de sondage | Zone                 | Partie inspectée                                    | Prélèvement  | Etat de conservation  | Analyse   | Photo   |
| Sanitaire 3   | 1             | refend pièces humide | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>Sanitaire 3 :<br>refend pièces<br>humide | absent  | <u>Analyse:</u><br>P055<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Enduit plâtreux blanc en vrac avec<br>poussières non séparable + peinture non<br>séparable : Absence d'amiante |  |
| Sanitaire 1   | 2             | refend               | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055, P057        | absent  | <u>Analyse:</u><br>P055, P057   | Idem photo : P055; P057   |
| Sanitaire 2   | 3             | refend               | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>Sanitaire 2 :<br>refend                  | absent  | <u>Analyse:</u><br>P057<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Enduit gris en vrac non séparable +<br>peinture non séparable : Absence<br>d'amiante                           |  |
| Sanitaire 3   | 4             | refend               | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055, P057        | absent  | <u>Analyse:</u><br>P055, P057   | Idem photo : P055; P057   |
| Sanitaire 4   | 5             | refend               | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P055, P057        | absent  | <u>Analyse:</u><br>P055, P057   | Idem photo : P055; P057   |

| ZPSO039 : Colle de faïence  |               |          |  |   | Niveau : Bâtiment B 1er étage, Bâtiment B 2ème étage                                 |  |                         |
|---|---------------|----------|--|---|--|--|-------------------------|
| 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |               |          |  |   | Pièces : Sanitaire 3, Sanitaire 1, Sanitaire 2, B 11, Local préparation, Sanitaire 4 |  |                         |
| Localisation  | n° de sondage | Zone     | Partie inspectée   | Prélèvement   | Etat de conservation   | Analyse  | Photo                   |
| Sanitaire 3   | 1             | plinthes | Colle beige non séparable couche plâtrée blanche non séparable | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>Sanitaire 3 :<br>plinthes         | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable :<br>Absence d'amiante |                         |
| Sanitaire 1   | 2             | plinthes | Colle beige  | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P059 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P059  | Idem photo : P056; P059 |
| Sanitaire 2   | 3             | plinthes | Colle beige  | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>Sanitaire 2 :<br>plinthes         | absent   | <u>Analyse:</u><br>P059<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Colle beige : Absence d'amiante   |                         |
| B 11  | 4             | plinthes | Colle beige  | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P059 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P059  | Idem photo : P056; P059 |
| Local préparation   | 5             | plinthes | Colle beige  | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P059 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P059  | Idem photo : P056; P059 |
| Sanitaire 3   | 6             | plinthes | Colle beige  | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P059 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P059  | Idem photo : P056; P059 |
| Sanitaire 4   | 7             | plinthes | Colle beige  | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P059 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P059  | Idem photo : P056; P059 |

| ZPSO039-2 : Colle de faïence  |               |          |  |   | Niveau : Bâtiment B 1er étage, Bâtiment B 2ème étage                                 |   |                     |
|---|---------------|----------|--|---|--|---|---------------------|
| 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |               |          |  |   | Pièces : Sanitaire 3, Sanitaire 1, B 11, Local préparation, Sanitaire 4, Sanitaire 2 |   |                     |
| Localisation  | n° de sondage | Zone     | Partie inspectée                                     | Prélèvement   | Etat de conservation   | Analyse                                       | Photo               |
| Sanitaire 3   | 1             | plinthes | Joint cassant gris peintures multiples non séparable | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P056-2 |
| Sanitaire 1   | 2             | plinthes | Joint cassant gris peintures multiples non séparable | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P056-2 |
| B 11  | 3             | plinthes | Joint cassant gris peintures multiples non séparable | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P056-2 |
| Local préparation   | 4             | plinthes | Joint cassant gris peintures multiples non séparable | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P056-2 |
| Sanitaire 3   | 5             | plinthes | Joint cassant gris peintures multiples non séparable | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P056-2 |
| Sanitaire 4   | 6             | plinthes | Joint cassant gris peintures multiples non séparable | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P056-2 |
| Sanitaire 1   | 7             | plinthes | Joint cassant gris peinture non séparable            | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P059-2 |
| Sanitaire 2   | 8             | plinthes | Joint cassant gris peinture non séparable            | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P059-2 |
| B 11  | 9             | plinthes | Joint cassant gris peinture non séparable            | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P059-2 |
| Local préparation   | 10            | plinthes | Joint cassant gris peinture non séparable            | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P059-2 |
| Sanitaire 3   | 11            | plinthes | Joint cassant gris peinture non séparable            | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059-2 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P059-2 |

|             |    |          |   |   |        |   |                     |
|-------------|----|----------|---|---|--------|---|---------------------|
| Sanitaire 4 | 12 | plinthes | Joint cassant gris peinture non séparable | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P059-2 | absent | <u>Analyse:</u><br>P056, P056-2, P059, P059-2 | Idem photo : P059-2 |
|-------------|----|----------|---|---|--------|---|---------------------|

| ZPSO043 : Colle de faïence  |               |                  |   |   | Niveau : Bâtiment B RDC      |  |   |
|---|---------------|------------------|---|---|------------------------------|--|---|
| 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |               |                  |   |   | Pièces : Sanitaire EXTERIEUR |  |   |
| Localisation  | n° de sondage | Zone             | Partie inspectée                                      | Prélèvement   | Etat de conservation         | Analyse  | Photo   |
| Sanitaire EXTERIEUR   | 1             | murs et cloisons | Colle beige   | Oui Bâtiment B RDC - Sanitaire EXTERIEUR : murs et cloisons | absent                       | <u>Analyse:</u><br>P066<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Colle beige : Absence d'amiante   |  |
|   | 2             | murs             | Colle beige non séparable matériau gris non séparable | Oui Bâtiment B RDC - Sanitaire EXTERIEUR : murs             | absent                       | <u>Analyse:</u><br>P067<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Colle beige non séparable + matériau gris non séparable : Absence d'amiante |  |

| ZPSO043-2 : Colle de faïence  |               |                  |   |   | Niveau : Bâtiment B RDC      |   |                     |
|---|---------------|------------------|---|---|------------------------------|---|---------------------|
| 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |               |                  |   |   | Pièces : Sanitaire EXTERIEUR |   |                     |
| Localisation  | n° de sondage | Zone             | Partie inspectée  | Prélèvement   | Etat de conservation         | Analyse                                       | Photo               |
| Sanitaire EXTERIEUR   | 1             | murs et cloisons | Joint cassant blanc peinture non séparable                                  | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P066-2 | absent                       | <u>Analyse:</u><br>P066, P066-2, P067, P067-2 | Idem photo : P066-2 |
|   | 2             | murs             | Joint cassant blanc peinture non séparable                                  | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P066-2 | absent                       | <u>Analyse:</u><br>P066, P066-2, P067, P067-2 | Idem photo : P066-2 |
|   | 3             | murs             | Joint cassant blanc peinture non séparable ruban adhésif gris non séparable | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvements : P067-2 | absent                       | <u>Analyse:</u><br>P066, P066-2, P067, P067-2 | Idem photo : P067-2 |

#### 4 - Plafonds et faux plafonds Sans objet

## 5 - Planchers et planchers techniques

| ZPSO030 : Colle non bitumineuse                             |               |      |                         |   | Niveau : Bâtiment B 2ème étage, Bâtiment B 1er étage   |  |   |
|---|---------------|------|-------------------------|---|--|--|---|
| 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols |               |      |                         |   | Pièces : B 21, Couloir 1, baie de brassage, chef de travaux, rangement 1, B 12, salle prof, photocopieur, espace prof, espace travail, Cuisine 1, Salle détente, Salle papier, Couloir 2, B 26, B 25, B 24 et 23, B 22, Pièce 1, Pièce 2 |  |   |
| Localisation  | n° de sondage | Zone | Partie inspectée        | Prélèvement   | Etat de conservation   | Analyse  | Photo   |
| B 21  | 1             | Sol  | Revêtement souple gris  | Oui<br>Bâtiment B<br>2ème étage -<br>B 21 : Sol   | absent   | <u>Analyse:</u><br>P044<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Revêtement souple gris : Absence<br>d'amiante |  |
| Couloir 1   | 2             | Sol  | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P044, P053  | Idem photo : P044; P053   |
| baie de brassage  | 3             | Sol  | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P044, P053  | Idem photo : P044; P053   |
| chef de travaux   | 4             | Sol  | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P044, P053  | Idem photo : P044; P053   |
| rangement 1   | 5             | Sol  | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P044, P053  | Idem photo : P044; P053   |
| B 12  | 6             | Sol  | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P044, P053  | Idem photo : P044; P053   |
| salle prof  | 7             | Sol  | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P044, P053  | Idem photo : P044; P053   |
| photocopieur  | 8             | Sol  | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent   | <u>Analyse:</u><br>P044, P053  | Idem photo : P044; P053   |

|                |    |     |                         |   |        |   |   |
|----------------|----|-----|-------------------------|---|--------|---|---|
| espace prof    | 9  | Sol | Revêtement souple rouge | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>espace prof :<br>Sol                                | absent | <u>Analyse:</u><br>P053<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Revêtement souple rouge : Absence<br>d'amiante |  |
| espace travail | 10 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053   | Idem photo : P044; P053   |
| Cuisine 1      | 11 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053   | Idem photo : P044; P053   |
| Salle detente  | 12 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053   | Idem photo : P044; P053   |
| Salle papier   | 13 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053   | Idem photo : P044; P053   |
| Couloir 2      | 14 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053   | Idem photo : P044; P053   |
| B 26           | 15 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053   | Idem photo : P044; P053   |
| B 25           | 16 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053   | Idem photo : P044; P053   |
| B 24 et 23     | 17 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053   | Idem photo : P044; P053   |
| B 22           | 18 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et<br>extension de<br>la ZPSO du<br>ou des<br>prélèvement(s)<br>: P044,<br>P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053   | Idem photo : P044; P053   |

|         |    |     |                         |   |        |                               |                         |
|---------|----|-----|-------------------------|---|--------|-------------------------------|-------------------------|
| Pièce 1 | 19 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044, P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053 | Idem photo : P044; P053 |
| Pièce 2 | 20 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044, P053 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P053 | Idem photo : P044; P053 |

| ZPSO030-2 : Colle non bitumineuse  |   |     |                      |   | Niveau : Bâtiment B 2ème étage, Bâtiment B 1er étage  |   |                     |
|--|---|-----|----------------------|---|---|---|---------------------|
| 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  |   |     |                      |   | Pièces : B 21, Couloir 1; Bâtiment B 1er étage - baie de brassage; Bâtiment B 1er étage - chef de travaux; Bâtiment B 1er étage - rangement 1; Bâtiment B 1er étage - B 12; Bâtiment B 1er étage - salle prof; Bâtiment B 1er étage - photocopieur; Bâtiment B 1er étage - espace prof; Bâtiment B 1er étage - espace travail; Bâtiment B 1er étage - Cuisine 1; Bâtiment B 1er étage - Salle détente; Bâtiment B 1er étage - Salle papier; Bâtiment B 2ème étage - Couloir 2; Bâtiment B 2ème étage - B 26; Bâtiment B 2ème étage - B 25; Bâtiment B 2ème étage - B 24 et 23; Bâtiment B 2ème étage - B 22; Bâtiment B 2ème étage - Pièce 1; Bâtiment B 2ème étage - Pièce 2 |   |                     |
|  |   |     |                      |   |   |   |                     |
| B 21   | 1 | Sol | Colle polymère jaune | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044-2 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P044, P044-2, P053, P053-2 | Idem photo : P044-2 |
| Couloir 1; Bâtiment B 1er étage - baie de brassage; Bâtiment B 1er étage - chef de travaux; Bâtiment B 1er étage - rangement 1; Bâtiment B 1er étage - B 12; Bâtiment B 1er étage - salle prof; Bâtiment B 1er étage - photocopieur; Bâtiment B 1er étage - espace prof; Bâtiment B 1er étage - espace travail; Bâtiment B 1er étage - Cuisine 1; Bâtiment B 1er étage - Salle détente; Bâtiment B 1er étage - Salle papier; Bâtiment B 2ème étage - Couloir 2; Bâtiment B 2ème étage - B 26; Bâtiment B 2ème étage - B 25; Bâtiment B 2ème étage - B 24 et 23; Bâtiment B 2ème étage - B 22; Bâtiment B 2ème étage - Pièce 1; Bâtiment B 2ème étage - Pièce 2 | 2 | Sol | Colle polymère jaune | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044-2 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P044, P044-2, P053, P053-2 | Idem photo : P044-2 |

|  |   |     |                         |   |        |   |                     |
|--|---|-----|-------------------------|---|--------|---|---------------------|
|  | 3 | Sol | Revêtement souple rouge | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053-2 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P044-2, P053, P053-2 | Idem photo : P053-2 |
|--|---|-----|-------------------------|---|--------|---|---------------------|

| ZPSO030-3 : Colle non bitumineuse  |   |     |               |   | Niveau : Bâtiment B 2ème étage, Bâtiment B 1er étage  |   |                     |
|--|---|-----|---------------|---|---|---|---------------------|
| 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  |   |     |               |   | Pièces : B 21, Couloir 1; Bâtiment B 1er étage - baie de brassage; Bâtiment B 1er étage - chef de travaux; Bâtiment B 1er étage - rangement 1; Bâtiment B 1er étage - B 12; Bâtiment B 1er étage - salle prof; Bâtiment B 1er étage - photocopieur; Bâtiment B 1er étage - espace prof; Bâtiment B 1er étage - espace travail; Bâtiment B 1er étage - Cuisine 1; Bâtiment B 1er étage - Salle detente; Bâtiment B 1er étage - Salle papier; Bâtiment B 2ème étage - Couloir 2; Bâtiment B 2ème étage - B 26; Bâtiment B 2ème étage - B 25; Bâtiment B 2ème étage - B 24 et 23; Bâtiment B 2ème étage - B 22; Bâtiment B 2ème étage - Pièce 1; Bâtiment B 2ème étage - Pièce 2 |   |                     |
|  |   |     |               |   |   |   |                     |
| B 21   | 1 | Sol | Ragréage gris | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044-3 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P044, P044-3, P053, P053-3 | Idem photo : P044-3 |
| Couloir 1; Bâtiment B 1er étage - baie de brassage; Bâtiment B 1er étage - chef de travaux; Bâtiment B 1er étage - rangement 1; Bâtiment B 1er étage - B 12; Bâtiment B 1er étage - salle prof; Bâtiment B 1er étage - photocopieur; Bâtiment B 1er étage - espace prof; Bâtiment B 1er étage - espace travail; Bâtiment B 1er étage - Cuisine 1; Bâtiment B 1er étage - Salle detente; Bâtiment B 1er étage - Salle papier; Bâtiment B 2ème étage - Couloir 2; Bâtiment B 2ème étage - B 26; Bâtiment B 2ème étage - B 25; Bâtiment B 2ème étage - B 24 et 23; Bâtiment B 2ème étage - B 22; Bâtiment B 2ème étage - Pièce 1; Bâtiment B 2ème étage - Pièce 2 | 2 | Sol | Ragréage gris | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044-3 | absent  | <u>Analyse:</u><br>P044, P044-3, P053, P053-3 | Idem photo : P044-3 |

|  |   |     |   |   |        |   |                     |
|--|---|-----|---|---|--------|---|---------------------|
|  | 3 | Sol | Colle polymère jaune non séparable peinture non séparable ragréage gris non séparable | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053-3 | absent | <u>Analyse:</u><br>P044, P044-3, P053, P053-3 | Idem photo : P053-3 |
|--|---|-----|---|---|--------|---|---------------------|

**ZPSO040 : Dalle de sol**

**Niveau : Bâtiment B 1er étage**

**5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols**

**Pièces : B 11**

| Localisation | n° de sondage | Zone    | Partie inspectée          | Prélèvement                               | Etat de conservation | Analyse  | Photo |
|--------------|---------------|---------|---------------------------|---|----------------------|--|-------|
| B 11         | 1             | Estrade | Dalle dure cassante grise | Oui Bâtiment B 1er étage - B 11 : Estrade | absent               | <u>Analyse:</u><br>P062<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Dalle dure cassante grise : Absence d'amiante |       |

**ZPSO040-2 : Dalle de sol**

**Niveau : Bâtiment B 1er étage**

**5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols**

**Pièces : B 11**

| Localisation | n° de sondage | Zone    | Partie inspectée     | Prélèvement   | Etat de conservation | Analyse                         | Photo               |
|--------------|---------------|---------|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| B 11         | 1             | Estrade | Colle polymère jaune | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P062-2 | absent               | <u>Analyse:</u><br>P062, P062-2 | Idem photo : P062-2 |

**ZPSO042 : Nez de marche**

**Niveau : Bâtiment B**

**5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols**

**Pièces : Cage escalier enseignant, cage escalier élèves**

| Localisation             | n° de sondage | Zone     | Partie inspectée       | Prélèvement  | Etat de conservation | Analyse   | Photo |
|--------------------------|---------------|----------|------------------------|--|----------------------|---|-------|
| Cage escalier enseignant | 1             | escalier | Revêtement souple gris | Oui Bâtiment B - Cage escalier enseignant : escalier       | absent               | <u>Analyse:</u><br>P064<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Revêtement souple gris : Absence d'amiante |       |
| cage escalier élèves     | 2             | escalier | Revêtement souple gris | Oui Bâtiment B 1er étage - cage escalier élèves : escalier | absent               | <u>Analyse:</u><br>P065<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Revêtement souple gris : Absence d'amiante |       |

**ZPSO042-2 : Nez de marche**

**Niveau : Bâtiment B**

**5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols**

**Pièces : Cage escalier enseignant, cage escalier élèves**

| Localisation             | n° de sondage | Zone     | Partie inspectée  | Prélèvement   | Etat de conservation | Analyse                                       | Photo               |
|--------------------------|---------------|----------|---|---|----------------------|---|---------------------|
| Cage escalier enseignant | 1             | escalier | Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable      | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064-2 | absent               | <u>Analyse:</u><br>P064, P064-2, P065, P065-2 | Idem photo : P064-2 |
| cage escalier élèves     | 2             | escalier | Colle polymère jaune en faible quantité non séparable ragréage gris | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P065-2 | absent               | <u>Analyse:</u><br>P064, P064-2, P065, P065-2 | Idem photo : P065-2 |

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

**Sans objet**

## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

**Sans objet**

## 8 - Équipements divers et accessoires

| ZPSO033 : Plaque souple bitumineuse antivibratile   |               |       |   |   | Niveau : Bâtiment B 2ème étage |   |   |
|---|---------------|-------|---|---|--------------------------------|---|---|
| 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques |               |       |   |   | Pièces : Pièce 1               |   |   |
| Localisation  | n° de sondage | Zone  | Partie inspectée                        | Prélèvement   | Etat de conservation           | Analyse   | Photo   |
| Pièce 1   | 1             | Evier | Plaque souple bitumineuse antivibratile | Oui<br>Bâtiment B<br>2ème étage -<br>Pièce 1 :<br>Evier | absent                         | <u>Analyse:</u><br>P047<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante |  |

| ZPSO036 : Plaque souple bitumineuse antivibratile   |               |       |   |  | Niveau : Bâtiment B 1er étage |   |   |
|---|---------------|-------|---|--|-------------------------------|---|---|
| 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques |               |       |   |  | Pièces : Cuisine 1            |   |   |
| Localisation  | n° de sondage | Zone  | Partie inspectée                        | Prélèvement  | Etat de conservation          | Analyse   | Photo   |
| Cuisine 1   | 1             | Evier | Plaque souple bitumineuse antivibratile | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>Cuisine 1 :<br>Evier | absent                        | <u>Analyse:</u><br>P051<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante |  |

| ZPSO041 : Plaque souple bitumineuse antivibratile   |               |       |   |   | Niveau : Bâtiment B 1er étage |   |   |
|---|---------------|-------|---|---|-------------------------------|---|---|
| 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques |               |       |   |   | Pièces : Local préparation    |   |   |
| Localisation  | n° de sondage | Zone  | Partie inspectée                        | Prélèvement   | Etat de conservation          | Analyse   | Photo   |
| Local préparation   | 1             | Evier | Plaque souple bitumineuse antivibratile | Oui<br>Bâtiment B<br>1er étage -<br>Local<br>préparation :<br>Evier | absent                        | <u>Analyse:</u><br>P063<br><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br>- Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante |  |

## 9 - Fondations et soubassements

**Sans objet**

## 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

**Sans objet**

## 11 - Composants Hors norme

**Sans objet**

Légende: « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

## 7. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste C

Aucune évaluation n'a été réalisée

**INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :****OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :**

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

**RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :**

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

## 8. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|  |   |
|--|---|
| Client : ADX GROUPE<br>PARC ST FIACRE<br>53200 CHATEAU-GONTIER | Réf. Commande ITGA : IT1419-6998<br>Réf. Commande Client : 1064609_2019_02_13_0830_3921 |
|--|---|

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

|   | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client   | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA   | Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb | Résultat / Variété<br>d'amiante |
|---|--|--|--|--|----|---------------------------------|
| 1 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P001 - Enveloppes de<br>calorifuges - Batiment A<br>SOUS-SOL - Degagement 2                                    | IT141902-25687 :<br>Matériau en liège<br>marron en vrac /<br>Matériau plâtreux blanc<br>en vrac / Toile fibreuse<br>blanche / Carton | Matériau en liège<br>marron en vrac +<br>matériau plâtreux blanc<br>en vrac non séparable +<br>toile fibreuse blanche<br>non séparable + carton<br>non séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 2 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P002 - Flocage - Batiment A<br>SOUS-SOL - Degagement 1   | IT141902-25688 :<br>Matériau cotonneux<br>blanc  | Matériau cotonneux<br>blanc  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 3 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P003 - Ragréage + peinture -<br>Batiment A SOUS-SOL - Piece<br>1   | IT141902-25689 :<br>Ragréage gris en vrac /<br>Peintures multiples   | Ragréage gris en vrac +<br>peintures multiples non<br>séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 4 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P004 - Enduit à base de plâtre<br>ou ciment projetés, lisses ou<br>taloches - Batiment A<br>SOUS-SOL - Piece 1 | IT141902-25690 :<br>Enduit plâtreux blanc /<br>Peinture  | Enduit plâtreux blanc +<br>peinture non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

|    | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client   | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA  | Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb | Résultat / Variété<br>d'amiante |
|----|--|---|---|--|----|---------------------------------|
| 5  | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P005 - Enduit a base de platre<br>ou ciment projetés, lisses ou<br>taloche - Batiment A<br>SOUS-SOL - Salle DS | IT141902-25691 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac / Carton / Papier /<br>Peinture  | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac + carton non<br>séparable + papier non<br>séparable + peinture non<br>séparable                | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 6  | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P006 - Enduit a base de platre<br>lisse ou taloche + peinture -<br>Batiment A SOUS-SOL - Salle<br>DS           | IT141902-25692 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac / Peintures<br>multiples   | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac + peintures<br>multiples non séparable   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 7  | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P007 - Enduit a base de platre<br>projeté - Batiment A<br>SOUS-SOL - Degagement I                              | IT141902-25693 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac / Peinture   | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac non séparable +<br>peinture non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 8  | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P008 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A<br>SOUS-SOL - Cage d'escalier                          | IT141902-25694 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Matériau souple gris /<br>Colle polymère jaune /<br>Ragréage rose /<br>Ragréage gris /<br>Peintures multiples en<br>faible quantité | Revêtement souple gris  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 9  | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P008 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A<br>SOUS-SOL - Cage d'escalier                          | IT141902-25694 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Matériau souple gris /<br>Colle polymère jaune /<br>Ragréage rose /<br>Ragréage gris /<br>Peintures multiples en<br>faible quantité | Matériau souple gris  | META (2) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 10 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P008 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A<br>SOUS-SOL - Cage d'escalier                          | IT141902-25694 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Matériau souple gris /<br>Colle polymère jaune /<br>Ragréage rose /<br>Ragréage gris /<br>Peintures multiples en<br>faible quantité | Colle polymère jaune  | META (2) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 11 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P008 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A<br>SOUS-SOL - Cage d'escalier                          | IT141902-25694 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Matériau souple gris /<br>Colle polymère jaune /<br>Ragréage rose /<br>Ragréage gris /<br>Peintures multiples en<br>faible quantité | Ragréage rose non<br>séparable + ragréage gris<br>non séparable +<br>peintures multiples en<br>faible quantité non<br>séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 12 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P009 - Bandes calicot + platre<br>+peinture - Batiment A RDC -<br>Couloir I                                    | IT141902-25695 :<br>Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée /<br>Papier / Peinture   | Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée +<br>papier non séparable +<br>peinture non séparable                          | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2 / 12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Réf dossier client /<br>Réf échantillon client  | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA   | Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb | Résultat / Variété<br>d'amiante |
|---|--|---|--|----|---------------------------------|
| 13<br>1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P010 - Bandes calicot + plâtre<br>+ peinture - Batiment A RDC -<br>Sanitaires 2                 | IT141902-25696 :<br>Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée /<br>Papier / Peinture  | Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée +<br>papier non séparable +<br>peinture non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 14<br>1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P011 - Colle de carrelage +<br>plâtre - Batiment A RDC - Salle<br>d'eau 1                       | IT141902-25697 :<br>Colle beige / Couche<br>plâtréuse blanche / Joint<br>cassant blanc / Ruban<br>adhésif gris / Carrelage         | Colle beige non<br>séparable + couche<br>plâtréuse blanche non<br>séparable + joint cassant<br>blanc non séparable +<br>ruban adhésif gris non<br>séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 15<br>1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P012 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage + colle de carrelage<br>- Batiment A RDC - Bagagerie | IT141902-25698 :<br>Revêtement souple vert<br>/ Colle polymère jaune /<br>Peinture / Ragréage<br>rose / Colle grise /<br>Carrelage | Revêtement souple vert  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 16<br>1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P012 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage + colle de carrelage<br>- Batiment A RDC - Bagagerie | IT141902-25698 :<br>Revêtement souple vert<br>/ Colle polymère jaune /<br>Peinture / Ragréage<br>rose / Colle grise /<br>Carrelage | Colle polymère jaune<br>non séparable + peinture<br>non séparable + ragréage<br>rose  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 17<br>1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P012 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage + colle de carrelage<br>- Batiment A RDC - Bagagerie | IT141902-25698 :<br>Revêtement souple vert<br>/ Colle polymère jaune /<br>Peinture / Ragréage<br>rose / Colle grise /<br>Carrelage | Colle grise   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 18<br>1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P013 - Enduit à base de plâtre<br>lisse ou taloché + peinture -<br>Batiment A RDC - Infirmerie  | IT141902-25699 :<br>Matériau gris en faible<br>quantité / Enduit<br>plâtreux blanc en vrac /<br>Peinture                           | Matériau gris en faible<br>quantité non séparable +<br>enduit plâtreux blanc en<br>vrac non séparable +<br>peinture non séparable                           | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 19<br>1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P014 - Plaque souple<br>bitumineuse antivibratile -<br>Batiment A RDC - Infirmerie              | IT141902-25700 :<br>Matériau bitumineux<br>noir  | Matériau bitumineux<br>noir   | META (2) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 20<br>1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P015 - Enduit à base de plâtre<br>lisse ou taloché + peinture -<br>Batiment A RDC - Infirmerie  | IT141902-25701 :<br>Enduit plâtreux blanc /<br>Peintures multiples   | Enduit plâtreux blanc +<br>peintures multiples non<br>séparable   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 21<br>1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P016 - Colle de carrelage +<br>joint + plâtre - Batiment A RDC<br>- Cage d'escalier 1           | IT141902-25702 :<br>Colle beige / Couche<br>plâtréuse blanche / Joint<br>cassant gris / Peinture /<br>Carrelage                    | Colle beige non<br>séparable + couche<br>plâtréuse blanche non<br>séparable + joint cassant<br>gris non séparable +<br>peinture non séparable               | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

|    | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client   | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA  | Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb        | Résultat / Variété<br>d'amiante              |
|----|--|---|---|--|-----------|--|
| 22 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P017 - Enduit a base de platre<br>lisse ou taloche + peinture -<br>Batiment A IER - A 11 | IT141902-25703 :<br>Enduit plâtreux blanc /<br>Peintures multiples  | Enduit plâtreux blanc +<br>peintures multiples non<br>séparable           | META (1) le 18/02/2019                           | 1         | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 23 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P018 - Joint de mastic de<br>vitrage + peinture - Batiment A<br>IER - A 11               | IT141902-25704 :<br>Matériau compact beige<br>avec poussières /<br>Peinture                                   | Matériau compact beige<br>avec poussières +<br>peinture non séparable     | META (1) le 18/02/2019                           | 1         | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 24 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P019 - Colle bitumineuse +<br>ragréage - Batiment A IER - A<br>12                        | IT141902-25705 :<br>Colle bitumineuse noire<br>/ Ragréage gris en vrac  | Colle bitumineuse noire<br>+ ragréage gris en vrac<br>non séparable       | MOLP le 15/02/2019                               | 1         | Présence de fibres<br>d'amiante / Chrysotile |
| 25 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P020 - Joint de mastic de<br>vitrage - Batiment A IER - A<br>13                          | IT141902-25706 :<br>Matériau marron en vrac<br>/ Peinture   | Matériau marron en vrac<br>non séparable + peinture<br>non séparable      | META (1) le 18/02/2019                           | 1         | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 26 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P021 - Colle de carrelage +<br>chape de ciment - Batiment A<br>IER - A 13                | IT141902-25707 :<br>Colle grise / Matériau<br>compact beige / Joint<br>cassant gris / Peinture /<br>Carrelage | Colle grise non<br>séparable + matériau<br>compact beige non<br>séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1         | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 27 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P021 - Colle de carrelage +<br>chape de ciment - Batiment A<br>IER - A 13                | IT141902-25707 :<br>Colle grise / Matériau<br>compact beige / Joint<br>cassant gris / Peinture /<br>Carrelage | Joint cassant gris +<br>peinture  | META (1) le 18/02/2019                           | 1         | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 28 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P022 - Enduit a base de platre<br>lisse ou taloche + peinture -<br>Batiment A IER - A 15 | IT141902-25708 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac / Peintures<br>multiples                                 | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac + peintures<br>multiples non séparable   | META (1) le 19/02/2019                           | 3<br>(10) | Amiante non détecté /<br>-                   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4 / 12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

|    | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client  | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA  | Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb | Résultat / Variété<br>d'amiante |
|----|---|---|--|--|----|---------------------------------|
| 29 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P023 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A 2EME<br>- A 23                            | IT141902-25709 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragréage rose                                     | Revêtement souple gris   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 30 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P023 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A 2EME<br>- A 23                            | IT141902-25709 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragréage rose                                     | Colle polymère jaune   | META (2) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 31 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P023 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A 2EME<br>- A 23                            | IT141902-25709 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragréage rose                                     | Ragréage rose  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 32 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P024 - Enduit à base de plâtre<br>lisse ou taloché + peinture -<br>Batiment A 2EME - Sanitaires 4 | IT141902-25710 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac / Peinture   | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac non séparable +<br>peinture non séparable   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 33 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P025 - Enduit à base de plâtre<br>lisse ou taloché + peinture -<br>Batiment A 2EME - Sanitaires 4 | IT141902-25711 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac / Peintures<br>multiples   | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac non séparable +<br>peintures multiples non<br>séparable   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 34 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P026 - Bandes calicot + plâtre<br>+ peinture - Batiment A 2EME<br>- Sanitaires 4                  | IT141902-25712 :<br>Matériau plâtreux blanc<br>en vrac avec couche<br>cartonnée / Papier /<br>Peinture                      | Matériau plâtreux blanc<br>en vrac avec couche<br>cartonnée non séparable<br>+ papier non séparable +<br>peinture non séparable                              | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 35 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P027 - Colle de carrelage +<br>plâtre - Batiment A 2EME -<br>Sanitaires 4                         | IT141902-25713 :<br>Colle beige / Peintures<br>multiples / Couche<br>plâtreuse blanche / Joint<br>cassant blanc / Carrelage | Colle beige non<br>séparable + peintures<br>multiples non séparable<br>+ couche plâtreuse<br>blanche non séparable +<br>joint cassant blanc non<br>séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 36 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P028 - Enduit à base de plâtre<br>lisse ou taloché + peinture -<br>Batiment A 2EME - Sanitaires 4 | IT141902-25714 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac / Peintures<br>multiples   | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac + peintures<br>multiples non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 37 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P029 - Joint de mastic de<br>vitrage - Batiment A 2EME - A<br>25                                  | IT141902-25715 :<br>Matériau compact beige<br>/ Matériau souple blanc<br>/ Peinture / Bois                                  | Matériau compact beige<br>non séparable + matériau<br>souple blanc + peinture<br>non séparable   | META (2) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

|    | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client  | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA   | Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb       | Résultat / Variété<br>d'amiante              |
|----|---|--|---|--|----------|--|
| 38 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P030 - Colle de carrelage +<br>joint +platre - Batiment A<br>2EME - A 25                  | IT141902-25716 :<br>Colle beige / Couche<br>plâtréuse blanche /<br>Carrelage   | Colle beige   | META (1) le 18/02/2019                           | 1        | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 39 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P030 - Colle de carrelage +<br>joint +platre - Batiment A<br>2EME - A 25                  | IT141902-25716 :<br>Colle beige / Couche<br>plâtréuse blanche /<br>Carrelage   | Couche plâtréuse<br>blanche   | META (1) le 18/02/2019                           | 1        | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 40 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P031 - Joint de mastic de<br>vitrage + peinture - Batiment A<br>2EME - A 21               | IT141902-25717 :<br>Matériau compact beige<br>/ Peintures multiples  | Matériau compact beige<br>+ peintures multiples<br>non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1        | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 41 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P032 - Colle de carrelage -<br>Batiment A 2EME - Couloir 3                                | IT141902-25718 :<br>Colle grise hétérogène /<br>Carrelage  | Colle grise hétérogène  | META (1) le 18/02/2019                           | 1        | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 42 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P033 - Enduit a base de platre<br>lisse ou taloché + peinture -<br>Batiment A 2EME - A 22 | IT141902-25719 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac / Peintures<br>multiples  | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac non séparable +<br>peintures multiples non<br>séparable  | META (1) le 19/02/2019                           | 2<br>(6) | Présence de fibres<br>d'amiante / Chrysotile |
| 43 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P034 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A 3EME<br>- Couloir 4               | IT141902-25720 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Revêtement souple gris<br>avec couche fibreuse /<br>Colle polymère jaune /<br>Ragréage gris / Peinture | Revêtement souple gris  | META (1) le 18/02/2019                           | 1        | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 44 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P034 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A 3EME<br>- Couloir 4               | IT141902-25720 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Revêtement souple gris<br>avec couche fibreuse /<br>Colle polymère jaune /<br>Ragréage gris / Peinture | Revêtement souple gris<br>avec couche fibreuse  | META (1) le 18/02/2019                           | 1        | Amiante non détecté /<br>-                   |
| 45 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P034 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A 3EME<br>- Couloir 4               | IT141902-25720 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Revêtement souple gris<br>avec couche fibreuse /<br>Colle polymère jaune /<br>Ragréage gris / Peinture | Colle polymère jaune<br>non séparable + colle<br>polymère jaune +<br>ragréage gris non<br>séparable + peinture non<br>séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1        | Amiante non détecté /<br>-                   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

|    | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client   | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA  | Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb | Résultat / Variété<br>d'amiante |
|----|--|---|--|--|----|---------------------------------|
| 46 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P035 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A 3EME<br>- A 33               | ITI41902-25721 :<br>Peinture en faible<br>quantité / Revêtement<br>souple gris avec couche<br>fibreuse / Colle<br>polymère jaune /<br>Ragréage rose | Revêtement souple gris<br>avec couche fibreuse   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 47 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P035 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment A 3EME<br>- A 33               | ITI41902-25721 :<br>Peinture en faible<br>quantité / Revêtement<br>souple gris avec couche<br>fibreuse / Colle<br>polymère jaune /<br>Ragréage rose | Peinture en faible<br>quantité non séparable +<br>colle polymère jaune<br>non séparable + ragréage<br>rose non séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 48 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P036 - Colle de carrelage -<br>Batiment A 3EME -<br>Dégagement 6                     | ITI41902-25722 :<br>Colle grise en vrac /<br>Carrelage  | Colle grise en vrac  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 49 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P037 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage + plâtre - Batiment<br>A 4EME - Couloir 6 | ITI41902-25723 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée                          | Revêtement souple gris   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 50 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P037 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage + plâtre - Batiment<br>A 4EME - Couloir 6 | ITI41902-25723 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée                          | Colle polymère jaune<br>non séparable + matériau<br>plâtreux blanc avec<br>couche cartonnée                              | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 51 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P038 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage + plâtre - Batiment<br>A 4EME - A 42      | ITI41902-25724 :<br>Revêtement souple<br>marron / Colle polymère<br>jaune / Matériau<br>plâtreux blanc avec<br>couche cartonnée                     | Revêtement souple<br>marron  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 52 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P038 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage + plâtre - Batiment<br>A 4EME - A 42      | ITI41902-25724 :<br>Revêtement souple<br>marron / Colle polymère<br>jaune / Matériau<br>plâtreux blanc avec<br>couche cartonnée                     | Colle polymère jaune<br>non séparable + matériau<br>plâtreux blanc avec<br>couche cartonnée                              | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 53 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P039 - Colle de faïence +<br>plâtre - Batiment A 4EME -<br>Local cafeteria           | ITI41902-25725 :<br>Colle beige / Peinture<br>avec couche cartonnée /<br>Carrelage  | Colle beige non<br>séparable + peinture<br>avec couche cartonnée<br>non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

|    | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client  | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA  | Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb | Résultat / Variété<br>d'amiante |
|----|---|---|---|--|----|---------------------------------|
| 54 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P040 - Nez de marche + colle +<br>ragrage - Batiment A 4EME -<br>Cage d'escalier 4              | IT141902-25726 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragrage gris<br>hétérogène / Peinture | Revêtement souple gris  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 55 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P040 - Nez de marche + colle +<br>ragrage - Batiment A 4EME -<br>Cage d'escalier 4              | IT141902-25726 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragrage gris<br>hétérogène / Peinture | Colle polymère jaune +<br>ragrage gris<br>hétérogène non<br>séparable + peinture non<br>séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 56 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P041 - Nez de marche + colle +<br>ragrage - Batiment A 4EME -<br>Cage d'escalier 3              | IT141902-25727 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragrage gris / Peinture               | Revêtement souple gris  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 57 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P041 - Nez de marche + colle +<br>ragrage - Batiment A 4EME -<br>Cage d'escalier 3              | IT141902-25727 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragrage gris / Peinture               | Colle polymère jaune<br>non séparable + ragrage<br>gris non séparable +<br>peinture non séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 58 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P042 - Enduit a base de platre<br>(lisse ou taloché) + peinture -<br>Batiment A 1ER - Couloir 2 | IT141902-25728 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac / Peintures<br>multiples                                   | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac non séparable +<br>peintures multiples non<br>séparable          | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 59 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P043 - Enduit a base de platre<br>(lisse ou taloché) + peinture -<br>Batiment A 1ER - Couloir 2 | IT141902-25729 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac / Peinture   | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac + peinture non<br>séparable                                      | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 60 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P044 - Colle non bitumineuse<br>+ ragrage - Batiment B 2eme<br>etage - B21                      | IT141902-25730 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragrage gris                          | Revêtement souple gris  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 61 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P044 - Colle non bitumineuse<br>+ ragrage - Batiment B 2eme<br>etage - B21                      | IT141902-25730 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragrage gris                          | Colle polymère jaune  | META (2) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 62 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P044 - Colle non bitumineuse<br>+ ragrage - Batiment B 2eme<br>etage - B21                      | IT141902-25730 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragrage gris                          | Ragrage gris  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 8/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

|    | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client   | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA   | Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb | Résultat / Variété<br>d'amiante |
|----|--|--|---|--|----|---------------------------------|
| 63 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P045 - Enduit a base de platre<br>lisse ou taloche + peinture -<br>Batiment B 2eme etage - B 2 I | ITI41902-25731 :<br>Matériau gris en faible<br>quantité / Enduit<br>plâtreux blanc en vrac /<br>Peinture   | Matériau gris en faible<br>quantité non séparable +<br>enduit plâtreux blanc en<br>vrac non séparable +<br>peinture non séparable   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 64 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P046 - Bandes calicot + platre<br>+ peinture - Batiment B 2eme<br>etage - B 2 I                  | ITI41902-25732 :<br>Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée /<br>Peinture   | Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée<br>non séparable + peinture<br>non séparable   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 65 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P047 - Plaque souple<br>bitumineuse antivibratile -<br>Batiment B 2eme etage - Piece<br>I        | ITI41902-25733 :<br>Matériau bitumineux<br>noir  | Matériau bitumineux<br>noir   | META (2) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 66 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P048 - Bandes calicot + platre<br>+ peinture - Batiment B 2eme<br>etage - B 2 I                  | ITI41902-25734 :<br>Matériau plâtreux blanc<br>en vrac avec couche<br>cartonnée / Papier /<br>Peinture   | Matériau plâtreux blanc<br>en vrac avec couche<br>cartonnée non séparable<br>+ papier non séparable +<br>peinture non séparable   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 67 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P049 - Colle de faïence +<br>bande calicot + platre -<br>Batiment B 2eme etage -<br>Sanitaire 4  | ITI41902-25735 :<br>Colle beige / Couche<br>plâtreuse blanche avec<br>couche cartonnée /<br>Papier / Peinture /<br>Ruban adhésif gris /<br>Carrelage | Colle beige non<br>séparable + couche<br>plâtreuse blanche avec<br>couche cartonnée non<br>séparable + papier non<br>séparable + peinture non<br>séparable + ruban<br>adhésif gris non<br>séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 68 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P050 - Enduit a base de platre<br>lisse ou taloche + peinture -<br>Batiment B 2eme etage - B 25  | ITI41902-25736 :<br>Matériau gris / Enduit<br>plâtreux blanc en vrac /<br>Peinture   | Matériau gris non<br>séparable + enduit<br>plâtreux blanc en vrac<br>non séparable + peinture<br>non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 69 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P051 - Plaque souple<br>bitumineuse antivibratile -<br>Batiment B 1er etage - Cuisine<br>I       | ITI41902-25737 :<br>Matériau bitumineux<br>noir  | Matériau bitumineux<br>noir   | META (2) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 70 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P052 - Bandes calicot + platre<br>+ peinture - Batiment B 1er<br>etage - Cuisine I               | ITI41902-25738 :<br>Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée /<br>Peinture   | Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée +<br>peinture non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

|    | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client   | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA   | Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb | Résultat / Variété<br>d'amiante |
|----|--|--|--|--|----|---------------------------------|
| 71 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P053 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment B 1er<br>étage - espace prof.                      | ITI41902-25739 :<br>Revêtement souple<br>rouge / Colle polymère<br>jaune / Peinture /<br>Ragréage gris                   | Revêtement souple<br>rouge   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 72 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P053 - Colle non bitumineuse<br>+ ragréage - Batiment B 1er<br>étage - espace prof.                      | ITI41902-25739 :<br>Revêtement souple<br>rouge / Colle polymère<br>jaune / Peinture /<br>Ragréage gris                   | Colle polymère jaune<br>non séparable + peinture<br>non séparable + ragréage<br>gris non séparable                             | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 73 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P054 - Colle de faïence -<br>Batiment B 1er étage -<br>Sanitaire 3                                       | ITI41902-25740 :<br>Colle beige / Peinture /<br>Couche plâtrée<br>blanche avec couche<br>cartonnée / Carrelage           | Colle beige non<br>séparable + peinture non<br>séparable + couche<br>plâtrée blanche avec<br>couche cartonnée non<br>séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 74 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P055 - Enduit à base de plâtre<br>lisse ou taloché + peinture -<br>Batiment B 1er étage -<br>Sanitaire 3 | ITI41902-25741 :<br>Enduit plâtreux blanc en<br>vrac avec poussières /<br>Peinture                                       | Enduit plâtreux blanc en<br>vrac avec poussières non<br>séparable + peinture non<br>séparable                                  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 75 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P056 - Colle de faïence + joint<br>- Batiment B 1er étage -<br>Sanitaire 3                               | ITI41902-25742 :<br>Colle beige / Couche<br>plâtrée blanche / Joint<br>cassant gris / Peintures<br>multiples / Carrelage | Colle beige non<br>séparable + couche<br>plâtrée blanche non<br>séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 76 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P056 - Colle de faïence + joint<br>- Batiment B 1er étage -<br>Sanitaire 3                               | ITI41902-25742 :<br>Colle beige / Couche<br>plâtrée blanche / Joint<br>cassant gris / Peintures<br>multiples / Carrelage | Joint cassant gris +<br>peintures multiples non<br>séparable   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 77 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P057 - Enduit à base de plâtre<br>lisse ou taloché + peinture -<br>Batiment B 1er étage -<br>Sanitaire 2 | ITI41902-25743 :<br>Enduit gris en vrac /<br>Peinture  | Enduit gris en vrac non<br>séparable + peinture non<br>séparable   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 78 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P058 - Bandes calicot + plâtre<br>+ peinture - Batiment B 1er<br>étage - Sanitaire 1                     | ITI41902-25744 :<br>Matériau plâtreux blanc<br>/ Carton / Papier /<br>Peinture   | Matériau plâtreux blanc<br>+ carton non séparable +<br>papier non séparable +<br>peinture non séparable                        | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 10/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

|    | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client   | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA  | Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb | Résultat / Variété<br>d'amiante |
|----|--|---|---|--|----|---------------------------------|
| 79 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P059 - Colle de faïence + joint<br>- Batiment B 1er étage -<br>Sanitaire 2                         | ITI41902-25745 :<br>Colle beige / Joint<br>cassant gris / Peinture /<br>Carrelage           | Colle beige   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 80 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P059 - Colle de faïence + joint<br>- Batiment B 1er étage -<br>Sanitaire 2                         | ITI41902-25745 :<br>Colle beige / Joint<br>cassant gris / Peinture /<br>Carrelage           | Joint cassant gris +<br>peinture non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 81 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P060 - Bandes calicot + plâtre<br>+ peinture - Batiment B 1er<br>étage - rangement I               | ITI41902-25746 :<br>Matériau plâtreux blanc<br>/ Papier / Peinture                          | Matériau plâtreux blanc<br>+ papier non séparable +<br>peinture non séparable   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 82 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P061 - Bandes calicot + plâtre<br>+ peinture - Batiment B 1er<br>étage - rangement I               | ITI41902-25747 :<br>Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée /<br>Papier / Peinture | Matériau plâtreux blanc<br>avec couche cartonnée<br>non séparable + papier<br>non séparable + peinture<br>non séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 83 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P062 - Dalle de sol + colle +<br>ragréage - Batiment B 1er<br>étage - B II                         | ITI41902-25748 :<br>Dalle dure cassante<br>grise / Colle polymère<br>jaune                  | Colle polymère jaune  | META (2) le 19/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 84 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P062 - Dalle de sol + colle +<br>ragréage - Batiment B 1er<br>étage - B II                         | ITI41902-25748 :<br>Dalle dure cassante<br>grise / Colle polymère<br>jaune                  | Dalle dure cassante grise   | META (2) le 18/02/2019                           | 2  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 85 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P063 - Plaque souple<br>bitumineuse antivibratile -<br>Batiment B 1er étage - Local<br>preparation | ITI41902-25749 :<br>Matériau bitumineux<br>noir   | Matériau bitumineux<br>noir   | META (2) le 18/02/2019                           | 3  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 86 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P064 - Nez de marche + colle +<br>ragréage - Batiment B - Cage<br>escalier enseignant              | ITI41902-25750 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragréage gris     | Revêtement souple gris  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 87 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P064 - Nez de marche + colle +<br>ragréage - Batiment B - Cage<br>escalier enseignant              | ITI41902-25750 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune /<br>Ragréage gris     | Colle polymère jaune<br>non séparable + ragréage<br>gris non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 11 / 12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-6998 EN DATE DU 19/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

|    | Réf dossier client /<br>Réf échantillon client  | Réf échantillon ITGA :<br>Description ITGA   | Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nb | Résultat / Variété<br>d'amiante |
|----|---|--|--|--|----|---------------------------------|
| 88 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P065 - Nez de marche + colle +<br>ragréage - Batiment B 1er<br>étage - cage escalier elevés | IT141902-25751 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune<br>en faible quantité /<br>Ragréage gris              | Revêtement souple gris   | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 89 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P065 - Nez de marche + colle +<br>ragréage - Batiment B 1er<br>étage - cage escalier elevés | IT141902-25751 :<br>Revêtement souple gris<br>/ Colle polymère jaune<br>en faible quantité /<br>Ragréage gris              | Colle polymère jaune en<br>faible quantité non<br>séparable + ragréage gris              | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 90 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P066 - Colle de faïence + joint<br>- Batiment B RDC - Sanitaire<br>EXTERIEUR                | IT141902-25752 :<br>Colle beige / Joint<br>cassant blanc / Peinture<br>/ Carrelage   | Colle beige  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 91 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P066 - Colle de faïence + joint<br>- Batiment B RDC - Sanitaire<br>EXTERIEUR                | IT141902-25752 :<br>Colle beige / Joint<br>cassant blanc / Peinture<br>/ Carrelage   | Joint cassant blanc +<br>peinture non séparable  | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 92 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P067 - Colle de faïence + joint<br>- Batiment B RDC - Sanitaire<br>EXTERIEUR                | IT141902-25753 :<br>Colle beige / Matériau<br>gris / Joint cassant blanc<br>/ Peinture / Ruban<br>adhésif gris / Carrelage | Colle beige non<br>séparable + matériau gris<br>non séparable                            | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |
| 93 | 1064609 - 27 RUE DE<br>TOULOUSE-BAT A ET B<br>LYCEE LA PROVIDENCE<br>35400 ST MALO /<br>P067 - Colle de faïence + joint<br>- Batiment B RDC - Sanitaire<br>EXTERIEUR                | IT141902-25753 :<br>Colle beige / Matériau<br>gris / Joint cassant blanc<br>/ Peinture / Ruban<br>adhésif gris / Carrelage | Joint cassant blanc +<br>peinture non séparable +<br>ruban adhésif gris non<br>séparable | META (1) le 18/02/2019                           | 1  | Amiante non détecté /<br>-      |

(ii) Suite à une divergence de résultats entre les échantillons de la ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage), cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse.

Validé par : Valentin PIROT - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 12/12

## 9. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION

## ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET DE MOYENS


Je, soussigné Edouard CARVALLO, Président du groupe ALLO DIAGNOSTIC, ayant son siège social à MONTROUGE (92120), 62 B Avenue Henri Ginoux, atteste sur l'honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6 et R 271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Ainsi, la société ALLO DIAGNOSTIC n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni vis-à-vis du propriétaire (ou de son mandataire) faisant appel à elle, ni vis-à-vis d'une quelconque entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société ALLO DIAGNOSTIC est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC professionnelle souscrite auprès de la société d'assurance AXA, sous les polices numérotées 3912280604 et 3912431104).

Enfin, la société ALLO DIAGNOSTIC dispose de tous les moyens matériels et en personnel nécessaire à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostics Techniques.

Fait à Paris,  
Le 2 janvier 2019

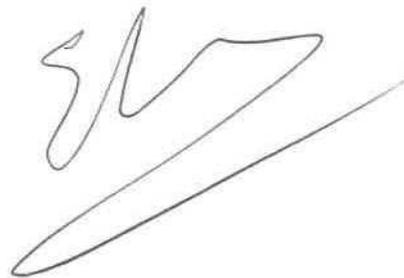

Siège social :  
62bis Avenue Henri Ginoux  
92120 Montrouge

Siège administratif :  
Parc Saint Fiacre  
53200 Château-Gontier



SAS AUX GROUPE  
428 AV HENRI GINOUX  
92120 MONTROUGE FR

**COURTIER**

**CNA**  
178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS  
**Tel : 01 40 68 02 02**  
Fax : 01 40 58 05 00  
Email : CONTACT@CNAASSUR.COM  
Portefeuille : 0114921220

Vos références :  
**Contrat n° 3912431104**  
Client n° 0626460620

**ATTESTATION**

- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux localif
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré-acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- A effet du 17/01/2017 → Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
  - VIBI : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires, limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
  - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents.
  - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.

- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building Information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurant en page 3 de la présente.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit souscrire conformément à la Législation locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **1. Janvier 2019 au 1. Janvier 2020**, sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

AXA France IARD, atteste que la :

**SAS ADX GROUPE (ADX EXPERTISE - ALLO DIAGNOSTIC)**  
62 bis rue Henri Ginoux  
92120 Montrouge

a souscrit un contrat d'assurance « Responsabilité Civile » **1- Ligne n° 3912280604** et un contrat d'assurance « Responsabilité Civile » **2- Ligne n° 3912431104** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

- Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infrabrométrie

- Les autres diagnostics

- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasse de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 772 057 460 R.C.S. Nanterre  
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210107 A02  
Opérations d'assurance effectuées de TVA - art. 2614 C.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/4

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasse de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 772 057 460 R.C.S. Nanterre  
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210107 A02  
Opérations d'assurance effectuées de TVA - art. 2614 C.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/4

4/ n° 3912431104

3/ n° 3912431104

**Garanties et franchises contrat 1- Ligne N° 3912280604**

**Montant des garanties et des franchises**  
(= Lorsque un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties - ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.)

| NATURE DES GARANTIES  | LIMITES DES GARANTIES   |
|---|---|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | <b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre  |
| <b>Dont :</b>   |   |
| • <b>Dommages corporels</b>   | <b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre  |
| • <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>  | <b>1.200.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre  |
| <b>Autres garanties :</b>   |   |
| <b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)  | <b>750.000 €</b> par année d'assurance  |
| <b>Responsabilité civile professionnelle</b> (tous dommages confondus)  | <b>par expert</b><br><b>300.000 €</b> par sinistre<br><b>et 500.000 €</b> par année d'assurance |
| <b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)  | <b>150.000 €</b> par sinistre   |
| <b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b>  | <b>30.000 €</b> par sinistre  |

**Garanties du contrat 2- Ligne N° 3912431104**

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : **3 000 000 €** par sinistre et par année d'assurance et par filiale.

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : **1 500 000 €** par sinistre et par année d'assurance et par filiale.

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne.
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

Fait à PARIS  
le 5 janvier 2019  
Pour la société :

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasse de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 772 057 460 R.C.S. Nanterre  
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210107 A02  
Opérations d'assurance effectuées de TVA - art. 2614 C.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/4

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasse de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 772 057 460 R.C.S. Nanterre  
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210107 A02  
Opérations d'assurance effectuées de TVA - art. 2614 C.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

4/4



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4587

Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

## **Monsieur SAMYN Christophe**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Amiante avec mention       | Amiante Avec Mention**<br>Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 16/05/2022  |
| Amiante sans mention       | Amiante Sans Mention*<br>Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 16/05/2022   |
| DPE tout type de bâtiments | Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment<br>Date d'effet : 18/09/2018 - Date d'expiration : 17/09/2023  |
| DPE individuel             | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel<br>Date d'effet : 18/09/2018 - Date d'expiration : 17/09/2023             |
| Electricité                | Etat de l'installation intérieure électrique<br>Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 07/04/2021                                    |
| Gaz                        | Etat de l'installation intérieure gaz<br>Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 18/05/2021   |
| Plomb                      | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb<br>Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 07/04/2021                                 |
| Termites                   | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine<br>Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 07/04/2021 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 19/09/2018.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

\*\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

